

K100T-C车床用数控系统

连接调试手册

B035B-0400-T22N-0001

K100T-C车床用数控系统

连接调试手册

北京凯恩帝数控技术有限公司

B035B-0400-T22N-0001
© KND CO., LTD

说明书使用注意事项

在对本产品进行安装连接、编程和操作之前，必须详细阅读本说明书以及机床厂家提供的说明书，严格按照说明书的要求进行操作，否则可能导致产品损坏、工件报废甚至人身伤害。

本说明书描述的产品功能、技术指标仅针对本产品。安装了本产品的数控机床的实际功能和技术性能由机床厂家的设计决定，关于数控机床的具体指标请以机床厂家的说明书为准。

本说明书的内容可能随产品更新而变动，恕不另行通知。

本产品支持电子盘功能。机床调试完毕后，请将系统参数备份在电子盘中。当机床运行过程中发生数据紊乱或工作异常等情况时，读取电子盘操作可使系统快速恢复到备份前的状态。具体操作方法请参见操作篇内容。

本说明书发布于 2014-08-15，基于以下软硬件版本编制：

主板版本号：0030I-0100-W01Z-0102

软件版本号：K100T-C_A01_V3.1.10_140522

PLC 版本号：KTC_STD_1.0_20140516

其它版本的不同之处请参考相关补充说明书。

本说明书的版权归“北京凯恩帝数控技术有限责任公司”所有。如有疑问，请垂询我公司技术人员，或使用以下沟通渠道联系我公司。

网址：	http://www.knd.com.cn	E-mail：	bj@knd.com.cn
总机：	010-63701999	销售部：	010-63701981

产品使用注意事项

运输与储存

产品包装箱堆叠不可超过六层
不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物
不可使用与产品相连的电缆拖动或搬运产品
严禁碰撞、划伤面板和显示屏
产品包装箱应避免潮湿、暴晒以及雨淋

开箱检查

打开包装后请确认是否是您所购买的产品
检查产品在运输途中是否有损坏
对照清单确认各部件是否齐全，有无损伤
如存在产品型号不符、缺少附件或运输损坏等情况，请及时与我公司联系

接线

参加接线与检查的人员必须是具有相应能力的专业人员
产品必须可靠接地，接地电阻应小于 4 欧姆，不能使用中性线（零线）代替地线
接线必须正确、牢固，以免导致产品故障或出现意想不到的后果
与产品连接的浪涌吸收二极管必须按规定方向连接，否则会损坏产品
插拔插头或打开产品机箱前，必须切断产品电源

检修

检修或更换元器件前必须切断电源
发生短路或过载时应检查故障，故障排除后方可重新启动
不可对产品频繁通断电，断电后若须重新通电，相隔时间至少 1 分钟

目 录

I	概述篇	1
1	概要.....	3
1.1	概述.....	3
1.2	规格一览表.....	3
1.3	CNC 机床的一般操作.....	6
1.4	阅读说明书注意事项.....	6
II	连接篇	9
1	系统组成.....	11
2	安装布局.....	12
2.1	系统安装尺寸.....	12
2.2	电柜安装条件.....	12
2.3	防止干扰的方法.....	12
3	内部设定开关.....	14
3.1	主板设定开关说明.....	14
3.2	接口板设定开关说明.....	15
4	外部连接.....	17
4.1	外部接口排布.....	17
4.2	外部连接框图.....	18
4.3	电源接口连接.....	18
4.4	机床面板连接.....	19
4.4.1	附加操作面板接口（XS81）.....	19
4.5	分离操作盒连接.....	20
4.5.1	接口插座定义（XS80）.....	20
4.5.2	信号说明.....	20
4.6	驱动器连接.....	21
4.6.1	接口插座定义（XS51~XS53）.....	21
4.6.2	接口信号说明.....	21
4.6.3	与驱动器的连接电缆.....	25
4.7	主轴连接.....	28
4.7.1	数字主轴连接.....	28

4.7.2	模拟主轴连接	30
4.8	主轴位置编码器连接	31
4.8.1	插座信号定义 (XS60)	31
4.8.2	接口连接电缆	32
4.9	通讯接口连接	32
4.9.1	RS232/485 串行通讯接口 (XS90)	32
4.10	输入输出接口连接	33
4.10.1	接口插座定义 (XS71, XS70, XS72)	33
4.10.2	输入信号诊断表	34
4.10.3	输出信号诊断表	36
4.10.4	输入/输出接口电路说明	38
4.11	输入输出信号说明	40
4.11.1	急停	40
4.11.2	硬件限位	41
4.11.3	机械回零	41
4.11.4	主轴控制	42
4.11.5	冷却控制	43
4.11.6	润滑控制	43
4.11.7	压力保护	43
4.11.8	跳转信号	44
4.11.9	工件计数控制	44
4.11.10	排屑控制	45
4.11.11	外部蜂鸣器控制	45
4.11.12	其它信号	45
4.11.13	M 代码输出脉冲或电平信号说明	46
4.11.14	卡盘控制	47
4.11.15	台尾控制	48
4.11.16	主轴夹紧/松开控制	48
4.11.17	防护门控制	48
4.12	刀架控制	49
4.12.1	宏达刀架	49
4.12.2	刀架使用注意事项	50
III	附录篇	53
1	螺补、间补功能	55
1.1	记忆型螺距误差补偿功能	55
1.2	反向间隙补偿功能	57
2	操作一览表	59
3	指令值范围一览表	62

4	二，十进制转换表.....	63
5	报警一览表.....	65
5.1	程序操作错（P/S 报警）	65
5.2	超程报警	78
5.3	驱动器报警	79
5.4	系统错误	79
5.5	外部报警	79
5.6	外部扩展报警	80
6	电源接通及复位时的状态	81
7	全部参数.....	82
7.1	基本功能参数	82
7.2	RS232/DNC 功能相关参数	85
7.3	轴控制/设定单位相关参数	86
7.4	坐标系相关参数	88
7.5	存储行程检测相关参数	89
7.6	进给速度相关参数	90
7.7	伺服控制相关参数	91
7.8	DI/DO/硬件相关参数	92
7.9	显示与编辑相关参数	93
7.10	编程相关参数	96
7.11	螺补/间补功能相关参数	97
7.12	主轴控制参数	99
7.13	刀具补偿参数	101
7.14	固定循环参数	102
7.15	刚性攻丝参数	104
7.16	跳转功能参数	105
7.17	回零相关参数	105
7.18	手动运行相关参数	108
7.19	自动运行相关参数	109
7.20	手轮/单步方式相关参数	110
7.21	螺纹控制相关参数	110
7.22	高速高精功能相关参数	111
7.23	螺距误差补偿相关参数	117
8	诊断信息及 PLC 参数.....	118
8.1	诊断数据	118
8.1.1	输入接口信号（X 区）	118
8.1.2	输出接口信号（Y 区）	119

8.1.3	PLC 到 NC 信号 (G 区)	120
8.1.4	NC 到 PLC 信号 (F 区)	130
8.1.5	NC 与 PLC 数据交换接口	146
8.1.6	PLC 内部控制继电器 (R 区)	149
8.2	诊断 (PLC) 参数	149
8.2.1	PLC 参数 (K 区)	149
8.2.2	数据表 (D 区)	156
8.2.3	定时器 (T 区)	161
8.2.4	计数器 (C 区)	163
8.2.5	刀库 (TL 区)	163
8.3	NC 状态.....	164
8.3.1	PLC 内部特殊标志 (S 区)	164
8.3.2	CNC 内部状态 (N 区)	164
8.3.3	FPGA 状态 (FPGA 区)	169
9	兼容老版本的参数和诊断补充说明	172
9.1	简化参数说明	172
9.1.1	复用参数.....	186
9.1.2	简化参数与全部参数对照表	188
9.2	简化诊断信息	192
10	串口通信软件使用说明	201
11	一级汉字表	203

I 概述篇

1 概要

1.1 概述

本手册详细阐述了车床用数控系统的使用说明，包括全部选择功能说明。“规格一览表”中列出了该系统具有的各种功能。数控机床实际具备的功能、机床操作面板规格及使用方法请参照机床厂家发行的说明书。系统软硬件特性如下：

- 性能强劲
 - 采用高性能 ARM9 微处理器实现高速高精控制，插补周期 2 毫秒，内部控制精度 1 纳秒。
 - 可实现多程序段预读，速度平滑，圆弧插补精度控制功能。
 - 采用插补前加减速控制，可跨多段自动加减速。
 - 具备 1000 条/秒的程序指令处理能力，可实现高速小线段加工。
- 美观可靠
 - 控制主板采用六层 PCB 板设计，使用表贴元件，集成度更高。
 - 采用 TFT 彩色液晶显示器。
 - 应用全新工艺结构，抗干扰能力更强，可靠性更高。
 - 采用国际流行色的全新模具面板，外形美观大方。
- 功能丰富
 - 支持国际标准 G 指令，与 FANUC 系统指令兼容。
 - 具有单一固定循环、复合固定循环等简化编程功能。
 - 能加工单头/多头公英制螺纹（直螺纹、锥螺纹、端面螺纹、变螺距螺纹）。
 - 系统 DI/DO 标准配置 40/24 点。
- 信息安全
 - 具有限时保护，开机、参数、程序密码等多种操作权限控制功能。
 - 支持电子盘数据备份功能。
 - 支持 U 盘接口，可实现系统与 U 盘间的数据互存，支持 U 盘 DNC 加工功能。
 - 内置 640K 程序存储空间，可编辑和运行 U 盘内的程序。
- 界面友好
 - 支持中文、英文两种操作界面，提供完整的帮助信息，使操作更方便。
 - 系统参数按功能分类排列，使用更方便。

1.2 规格一览表

• 结构规格

型号	安装方式	液晶屏	面板尺寸
K100T-C	横式	7 英寸（分辨率 800×480）	400×245

• 基本功能

名称	K100T-C 规格
NC 轴数	3
PLC 轴数	1
数字主轴	1

名称	K100T-C 规格
模拟主轴	1
G 代码体系	G 代码体系 A
轴类型	可设置为直线轴、A 类旋转轴、B 类旋转轴、C 类旋转轴、D 类旋转轴
插补周期	2ms
最小指令单位	0.001mm
最大指令值	±99999.999mm
快速进给速度	60000mm/min
快速进给倍率	F0, 25, 50, 100%
最高进给速度	30000mm/min
电子齿轮比	1~65535; 1~65535
自动加减速	有
进给速度倍率	0~150%
螺纹功能	单头/多头螺纹（直螺纹、锥螺纹、端面螺纹、变螺距螺纹） 模拟量攻丝
手动连续进给	1 轴或 2 轴
定位	G00（可直线插补定位）
插补	直线（G01） 圆弧（G02/G03） 数字主轴螺纹插补（G07.2） 数字主轴螺纹切削循环（G78.1）
扩展 NC 字和地址	支持
高速高精功能	多段预读，速度平滑处理，跨段自动加减速，拐角和圆弧控制
PLC 功能	固化标准 PLC
返回参考点	自动返回参考点（G28），从参考点自动返回（G29），第 2、3 参考点（G30）
返回参考点检查	G27
LCD/MDI	7 英寸液晶屏
MDI 软体键	5+2 个
单步进给	×1, ×10, ×100, ×1000
通讯接口	RS232C, RS485, U 盘接口
外置手轮接口	有
I/O 接口	40/24
暂停（秒）	有
机床锁住	全部轴
存储行程检查	有
准停状态	有
准停	有
存储型螺距误差补偿	有（128 点）
MDI 运转	有
复位	有
空运转	有

名称	K100T-C 规格
单程序段	有
程序保护信号	有
自诊断功能	有
紧急停	有
状态输出	报警信号 复位信号 分配完毕信号 自动运转中信号 自动运转启动中信号 CNC 准备完毕信号，伺服准备完毕信号 自动运转休止中信号，电源准备完毕信号
电源	单相 AC220V +10%-15%，50Hz ±1Hz
坐标系	机床坐标系（G53）
自动坐标系设定	有
小数点输入	有
补偿数据的程序输入	有
刀具补偿	刀具半径补偿 C，拐角圆弧补偿
固定循环	单一固定循环（G90/G92/G93/G94）， 复合固定循环（G70~G76） 攻丝固定循环（G93）
反向间隙补偿	有

- 辅助功能

名称	规格
辅助功能	M2 位数，M 代码自定义，手动/MDI/自动方式控制主轴正转、反转、停止；控制冷却液启、停；控制润滑启、停。
辅助功能锁住	有

- 主轴功能

名称	规格
主轴功能	档位控制（S01~S08）、模拟控制（S4 位数）、数字主轴、主轴定位、刚性攻丝。
主轴模拟输出	有
模拟主轴换档	有
主轴倍率	50~120%

- 刀具功能

名称	规格
刀具功能	T01~T8
刀具补偿存储器	16 个
刀具补偿	长度补偿、半径补偿

- 编辑，操作

名称	规格
编辑功能	参数、诊断按位输入、程序复制/移动/合并、MDI 多程序段执行

存储容量	640KB
存储程序个数	512 个
电子盘	内置，3 个区
U 盘	可编辑，可直接运行：10~30MB，DNC 运行：容量无限制
程序号的显示	有
顺序号检索	有
程序号检索	有
跳过任选程序段	1 个
程序开关	有
程序目录画面增强	支持程序注释或部分内容预览


• 显示

名称	规格
显示	中文，英文
加工时间、零件数显示	有
实际速度显示	有
主轴转速，M/S/T 指令	有
图形显示	刀具轨迹图形

1.3 CNC 机床的一般操作

用 CNC 机床加工零件时，首先要编制程序，然后用该程序控制 CNC 机床。

- 1 根据加工图纸编制零件加工程序。编程手册详细地介绍了编程方法。
- 2 CNC 读入程序后，把零件和刀具装在机床上，刀具按着程序运动，加工实际零件。操作手册详细介绍了如何操作。

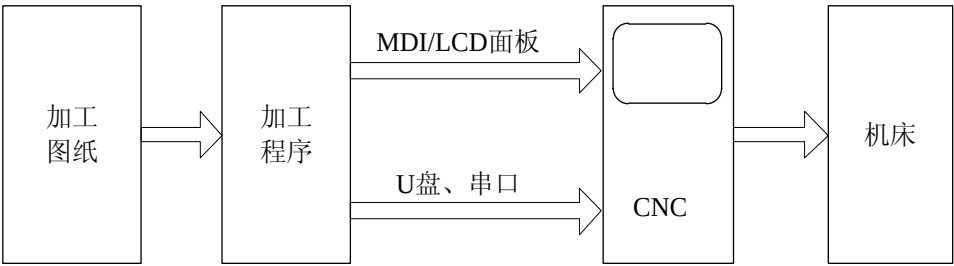

参考“编程篇”

参考“操作篇”内容

- 3 连接调试手册详细介绍了系统外形尺寸，信号说明及日常维护等信息。

1.4 阅读说明书注意事项

- 1 数控机床的功能不仅由数控系统决定，还与机床结构、配电柜、驱动系统等因素有关。

选择机能1	...	选择机能N	接口
CNC基本功能			

由此图可知，CNC 系统一般由基本功能、选择机能、接口部分组成。不同的机床可能选择不同

的接口设计和选择机能，所以机床操作人员需要参阅机床厂家发行的说明书。

- 2 本手册介绍了数控系统与连接调试相关的说明。机床设计人员除了需要阅读本说明书外，还要结合编程操作手册相关内容，才能全面了解系统的功能。在此基础上才能使机床达到最佳性能。由于功能不同，订购的费用也不一样，详细情况请参照 KND 公司订货清单。

- 3 本手册以下列软硬件版本为基础阐述：

系统主板版本：0030I-0100-W01Z-0102

系统软件版本：K100T-C_A01_V3.1.10_140522

PLC 版本：KTC_STD_1.0_20140516

- 4 其它版本软件的不同之处请参看相关“补充说明书”。

★ 重要提示


本系统提供电子盘功能。机床调试完毕后，请将系统当前数据备份在电子盘中。当机床运行过程中发生数据丢失、数据紊乱或不能工作等情况时，恢复电子盘操作可使系统快速恢复到备份前的状态。具体操作方法请参见《操作手册》。

II 连接篇

1 系统组成


本系统的应用主要由下列单元组成。

- 1 CNC 控制单元
- 2 附加面板（选择件）
- 3 数字交流伺服驱动器
- 4 伺服电机
- 5 主轴驱动器
- 6 主轴电机
- 7 机床配电柜
- 8 隔离变压器

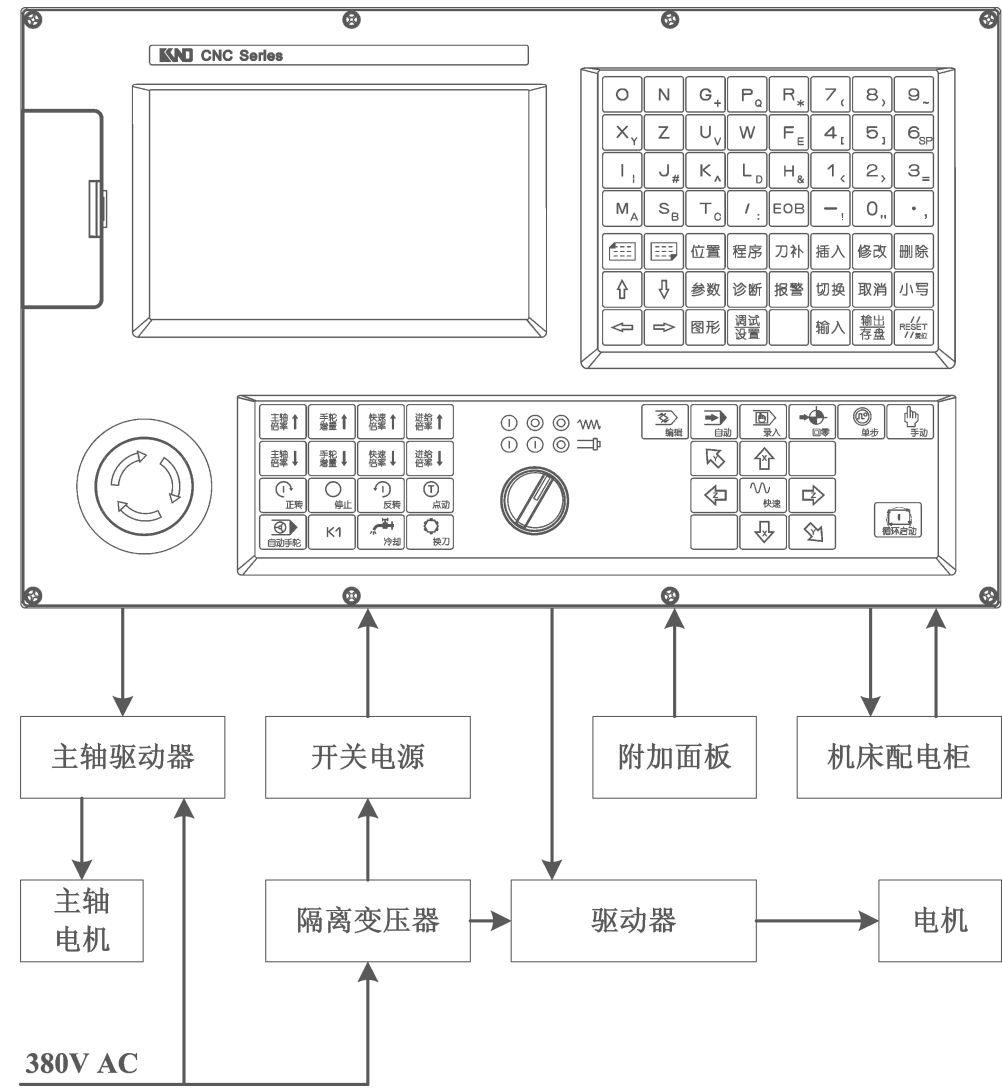

2 安装布局

2.1 系统安装尺寸

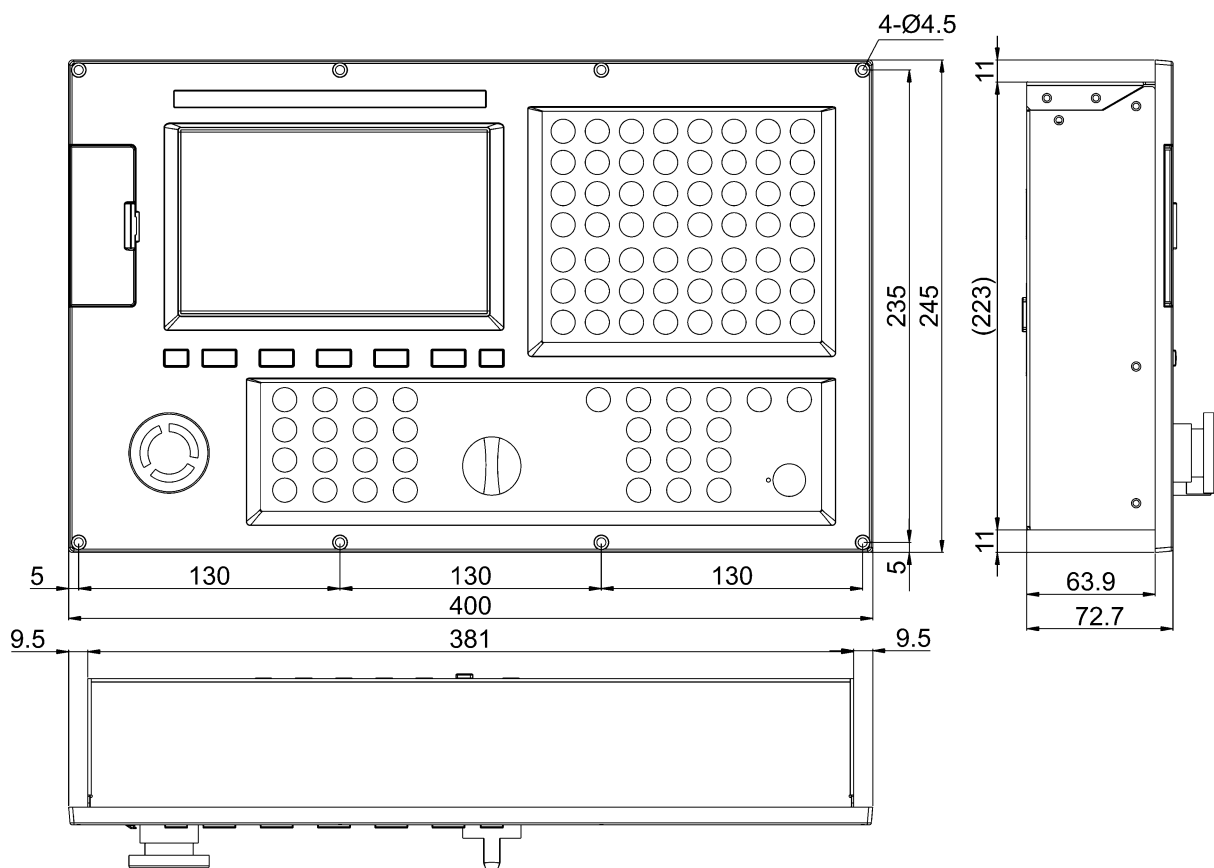

2.2 电柜安装条件

- 1 电柜必须能够有效地防止灰尘、冷却液及有机溶液的进入。
- 2 设计电柜时，CNC 后盖和机箱的距离不小于 20cm，需考虑当电柜内的温度上升时，必须保证柜内和柜外的温度差不超过 10℃。
- 3 为保证内部空气流通，电柜内可以安装风扇。
- 4 显示面板必须安装在冷却液喷射不到的地方。
- 5 设计电柜时，必须考虑要尽量降低外部电气干扰，防止干扰向 CNC 传送。


2.3 防止干扰的方法

CNC 在设计时已经采取了屏蔽空间电磁辐射、吸收冲击电流、滤除电源杂波等抗干扰措施，可以在一定程度上防止外部干扰源对 CNC 本身的影响。为了确保 CNC 稳定工作，在 CNC 安装连接时有必要采取以下措施：

- 1 CNC 要远离产生干扰的设备（如变频器、交流接触器、静电发生器、高压发生器以及动力线路的分段装置等）。
- 2 要通过隔离变压器给 CNC 供电，安装 CNC 的机床必须接地，CNC 和驱动器必须从接地点连接

独立的接地线。

- 3 抑制干扰：在交流线圈两端并联 RC 回路（如下图 a），RC 回路安装时要尽可能靠近感性负载；在直流线圈的两端反向并联续流二极管（如下图 b）；在交流电机的绕组端并接浪涌吸收器（如下图 c）。

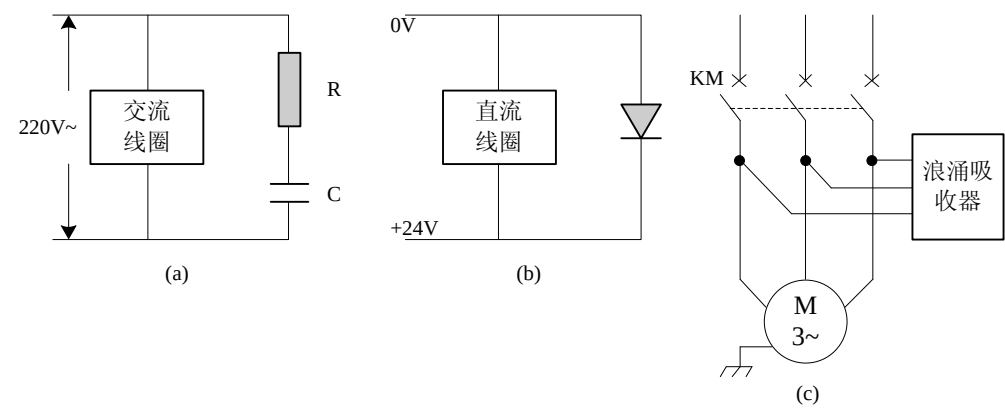

- 4 CNC 的引出电缆采用绞合屏蔽电缆或屏蔽电缆，电缆的屏蔽层在 CNC 侧采取单端接地，信号线应尽可能短。
- 5 为了减小 CNC 信号电缆间以及与强电电缆间的相互干扰，布线时应遵循以下原则：


组别	电缆种类	布线要求
A	交流电源线	将 A 组的电缆与 B 组、C 组分开捆绑，保留它们之间的距离至少 10cm，或者将 A 组电缆进行电磁屏蔽
	交流线圈	
	交流接触器	
B	直流线圈（24VDC）	将 B 组电缆与 A 组电缆分开捆绑或将 B 组电缆进行屏蔽；B 组电缆与 C 组电缆离得越远越好
	直流继电器（24VDC）	
	CNC 和强电柜之间电缆	
	CNC 和机床之间电缆	
C	CNC 和驱动器之间的电缆	将 C 组与 A 组电缆分开捆绑，或者将 C 组电缆进行屏蔽；C 组电缆与 B 组电缆之间的距离至少 10cm，电缆采用双绞线
	位置反馈电缆	
	位置编码器电缆	
	手轮电缆	
	其它屏蔽用电缆	

3 内部设定开关

3.1 主板设定开关说明

总线系统主板版本号为：0030I-0100-W01Z-0102。

主板布局

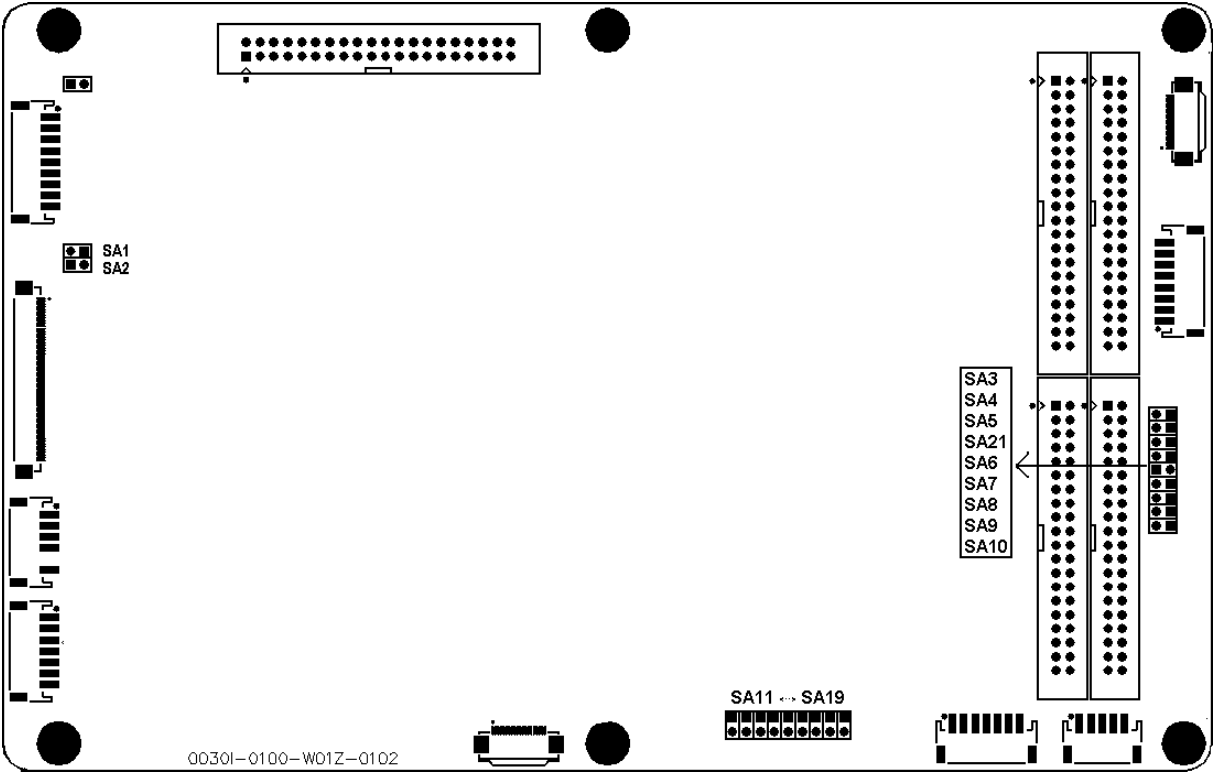

跳线设置


开关	设置 (★为默认设置)	含义
SA1	 : 断开★  : 短接	断开：正常工作模式 短接：程序烧写、调试模式
SA2	 : 断开★  : 短接	断开：正常工作模式 短接：复位
SA3 SA4 SA5	 : SA4-SA5 短接★	SA3-SA4 短接：各轴 VP 电压=+5V（步进） SA4-SA5 短接：各轴 VP 电压=+24V（伺服）

SA7	: 断开 : 短接★	断开: X 轴回零一转信号电平为 24V (步进) 短接: X 轴回零一转信号电平为 5V (伺服)
SA8	: 断开 : 短接★	断开: Z 轴回零一转信号电平为 24V (步进) 短接: Z 轴回零一转信号电平为 5V (伺服)
SA9	: 断开 : 短接★	断开: Y 轴回零一转信号电平为 24V (步进) 短接: Y 轴回零一转信号电平为 5V (伺服)
SA6、SA10、 SA21	: 断开★	系统固定设置, 不要改动
SA11-SA18 (T01~T08))	: 断开★	断开: 对应刀架输入接口 T1-T8 内部不带上拉电阻 短接: 对应刀架输入接口 T1-T8 内部带上拉电阻
SA19	: 断开★	断开: #ESP3 信号不带上拉电阻 短接: #ESP3 信号带上拉电阻

3.2 接口板设定开关说明

系统的接口板上提供了 4 个跳线端子, 其中 SA15 用于选择主轴一转信号的电平。

接口板布局

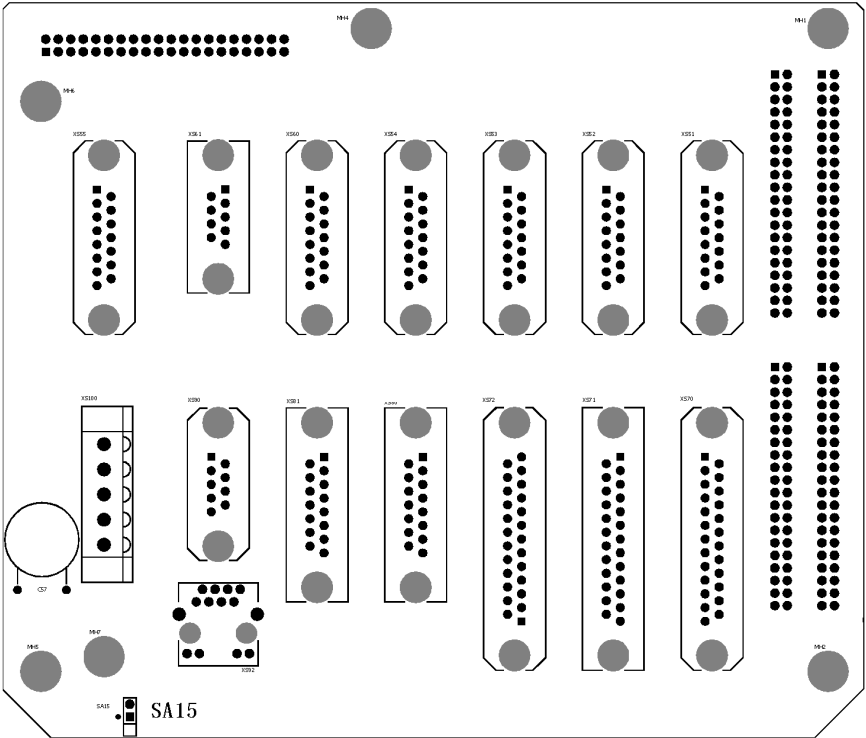


跳线设置

开关	设置（★为默认设置）	含义
SA15	 ：断开  ：短接★	断开：数字主轴回零一转信号电平为 24V（步进） 短接：数字主轴回零一转信号电平为 5V（伺服）

4 外部连接

4.1 外部接口排布


接口板布局

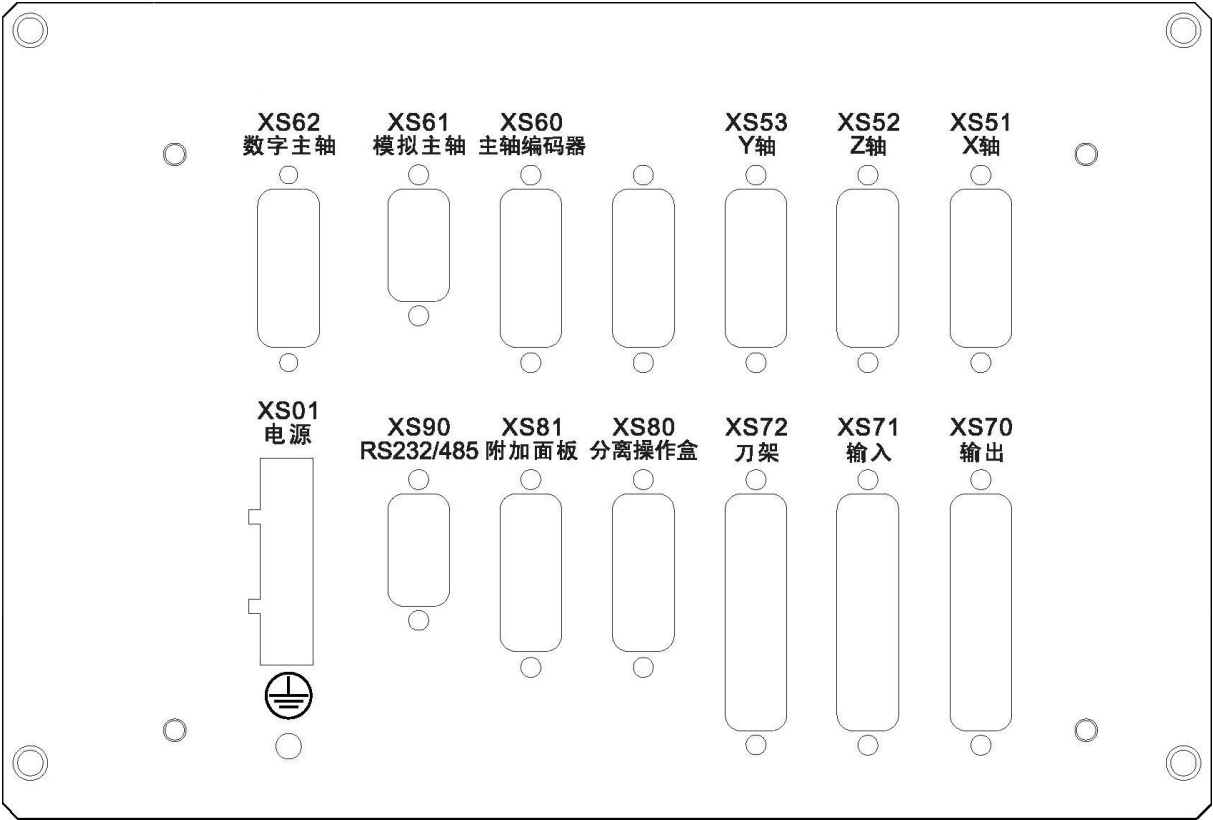

• 接口定义


- XS01 : 电源插座。
- XS51~XS53 : X/Z/Y 轴驱动接口。DB 型 15 孔型插座。
- XS60 : 主轴编码器接口。DB 型 15 孔型插座。
- XS61 : 模拟主轴接口。DB 型 9 针型插座。
- XS62 : 数字主轴接口。DB 型 15 孔型插座。
- XS70 : 系统输出接口。DB 型 25 孔型插座。
- XS71 : 系统输入接口。DB 型 25 针型插座。
- XS72 : 系统刀架输入接口。DB 型 25 孔型插座。
- XS80 : 分离操作盒接口。DB 型 15 针型插座。
- XS81 : 机床附加操作面板接口。DB 型 15 针型插座。
- XS90 : RS232/485 复合通讯接口。DB 型 9 孔型插座。

4.2 外部连接框图

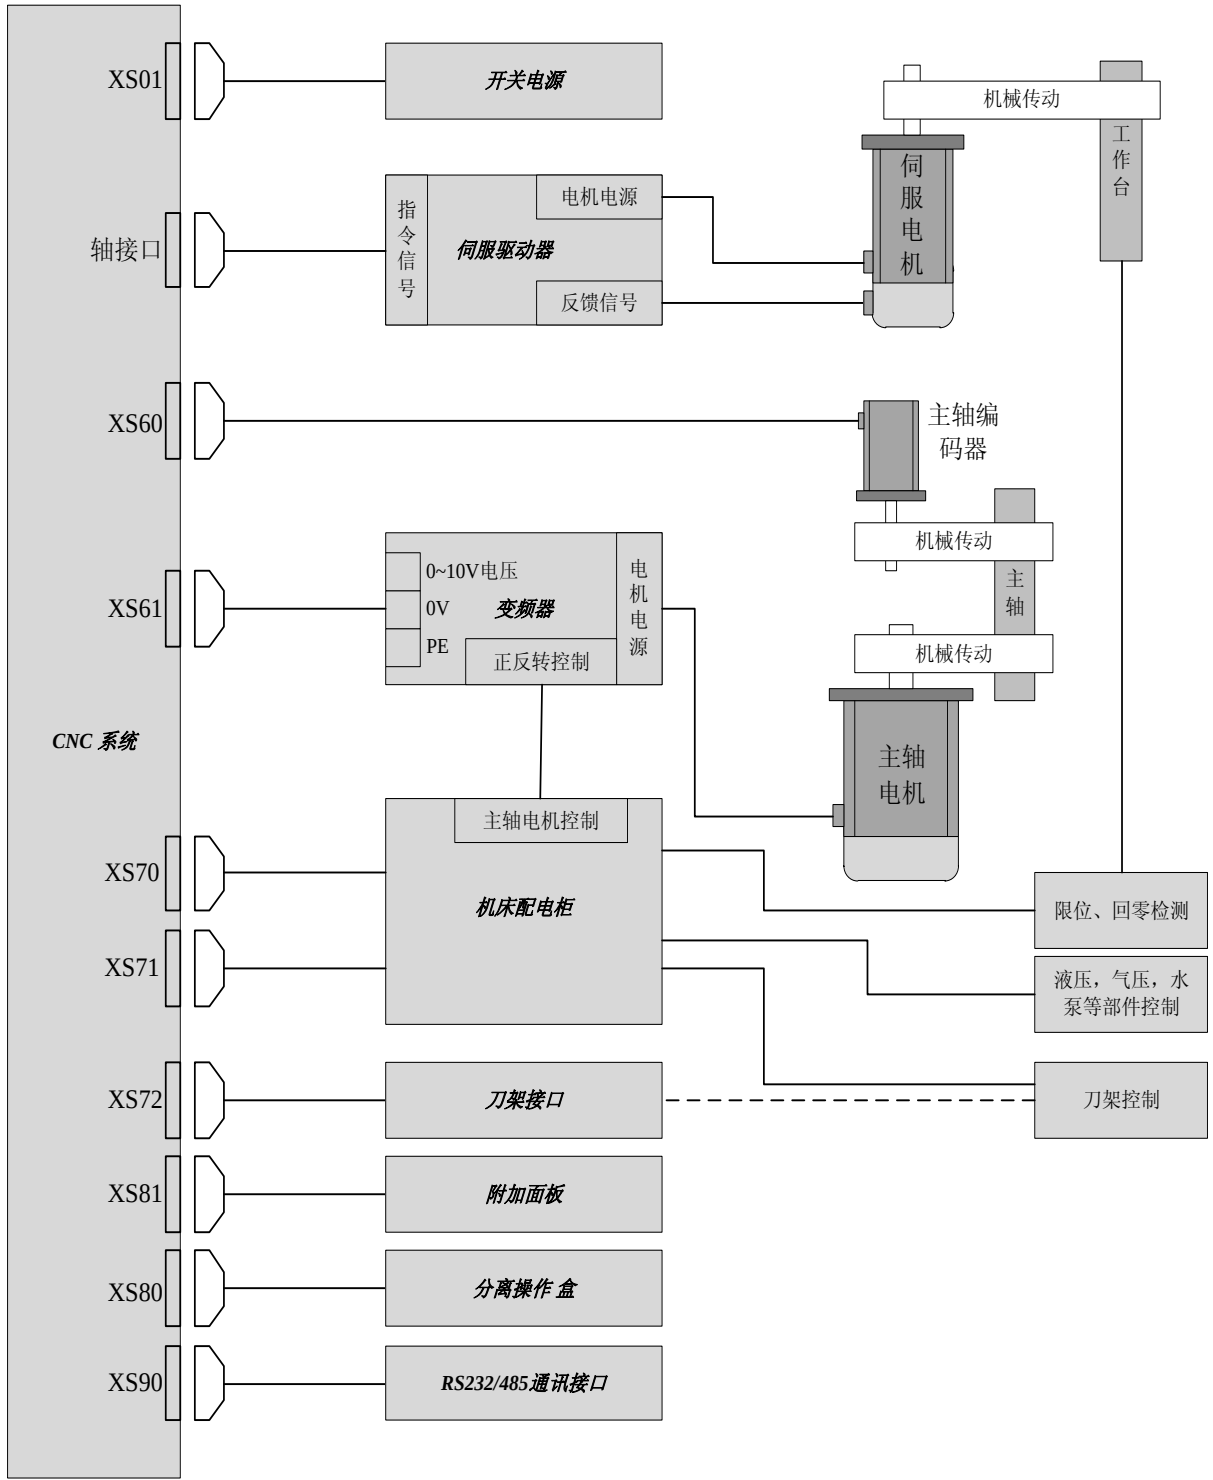

4.3 电源接口连接

系统电源插座管脚定义如下：

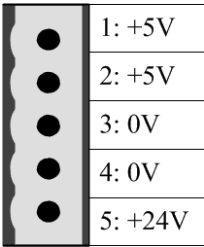

系统配套开关电源提供两路电压：5V 和 24V。其中 5V 电压供系统使用，24V 电压供机床电器柜使用。

注

1

系统出厂时已标配开关电源和电缆，用户只需连接 220V 交流电到开关电源 L/N 端。

2

系统正常工作时，必须保证系统后盖板上电源插座上的+5V 端子（！不是开关电源上的接线端子）的电压源不低于 5V。

3

由于连接电缆及连接端子有接触电阻可能产生压降，必要时需小心调节开关电源上的电位器，以达到要求。

4.4 机床面板连接

机床面板一般分为机床操作面板和附加操作面板两个部分。本系统的机床操作面板与系统面板集成一体，附加操作面板连接到系统插座 XS81。

4.4.1 附加操作面板接口（XS81）

管脚定义

管脚	信号	管脚	信号
1	---	9	0V
2	ST	10	0V
3	---	11	+5V
4	---	12	+5V
5	HA	13	+5V
6	HB	14	*OV8
7	*OV2	15	*OV4
8	*OV1		

• 信号说明

- 1

ST

:

循环启动信号，高电平有效
- 2

HA, HB

:

来自手摇盘的脉冲信号
- 3

*OV1~*OV8

:


倍率开关信号
- 4

0V, +5V

:

系统提供的电源信号

• 信号连接示意图

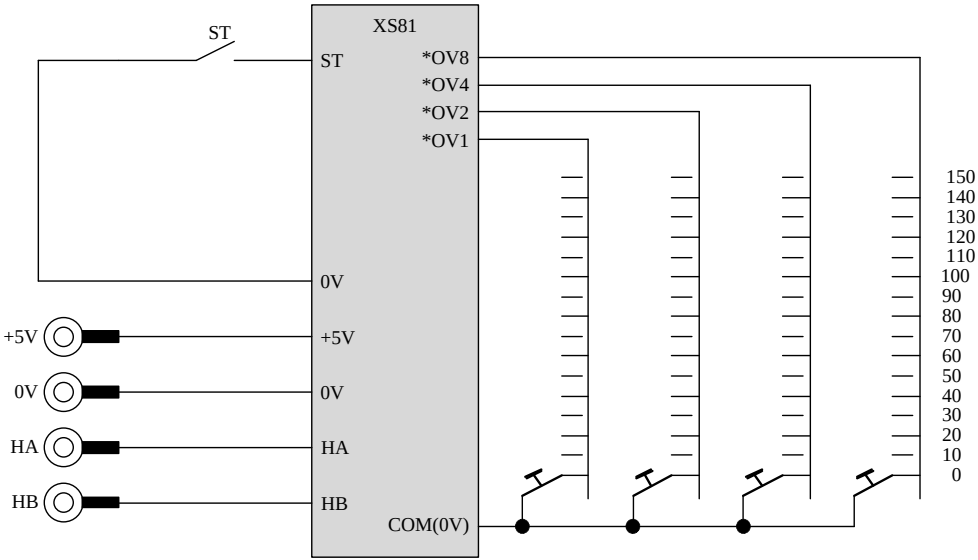

4.5 分离操作盒连接

4.5.1 接口插座定义（XS80）

管脚	信号	管脚	信号
1	×1	9	EH4
2	×10	10	0V
3	×100	11	+5V
4	*ESP3	12	EH1
5	HA	13	EH2
6	HB	14	EH3
7	0	15	+24V
8	+24V		

4.5.2 信号说明

- 1 ×1/×10/×100 : 外置手轮增量选择
- 2 *ESP3 : 急停信号，与附加面板插座中的*ESP2 的功能相同
- 3 HA, HB : 来自手摇盘的脉冲信号
- 4 EH1/EH2/EH3/EH4 : 轴选择输入信号
- 5 0V/+5V/+24V : 系统提供的电源

输入信号				轴选择
EH1	EH2	EH3	EH4	
0	0	0	0	面板选择
1	0	0	0	X 轴
0	1	0	0	Y 轴
0	0	1	0	Z 轴

4.6 驱动器连接

4.6.1 接口插座定义（XS51~XS53）


管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	nCP+	9	nCP-
2	nDIR+	10	nDIR-
3	nPC+	11	nPC-
4	---	12	VP
5	nDALM	13	VP
6	---	14	0V
7	nMRDY1	15	0V
8	nMRDY2		

注

各轴接口信号定义相同，‘n’代表各轴轴名。

4.6.2 接口信号说明

CNC 与驱动器的连接电路图如下：

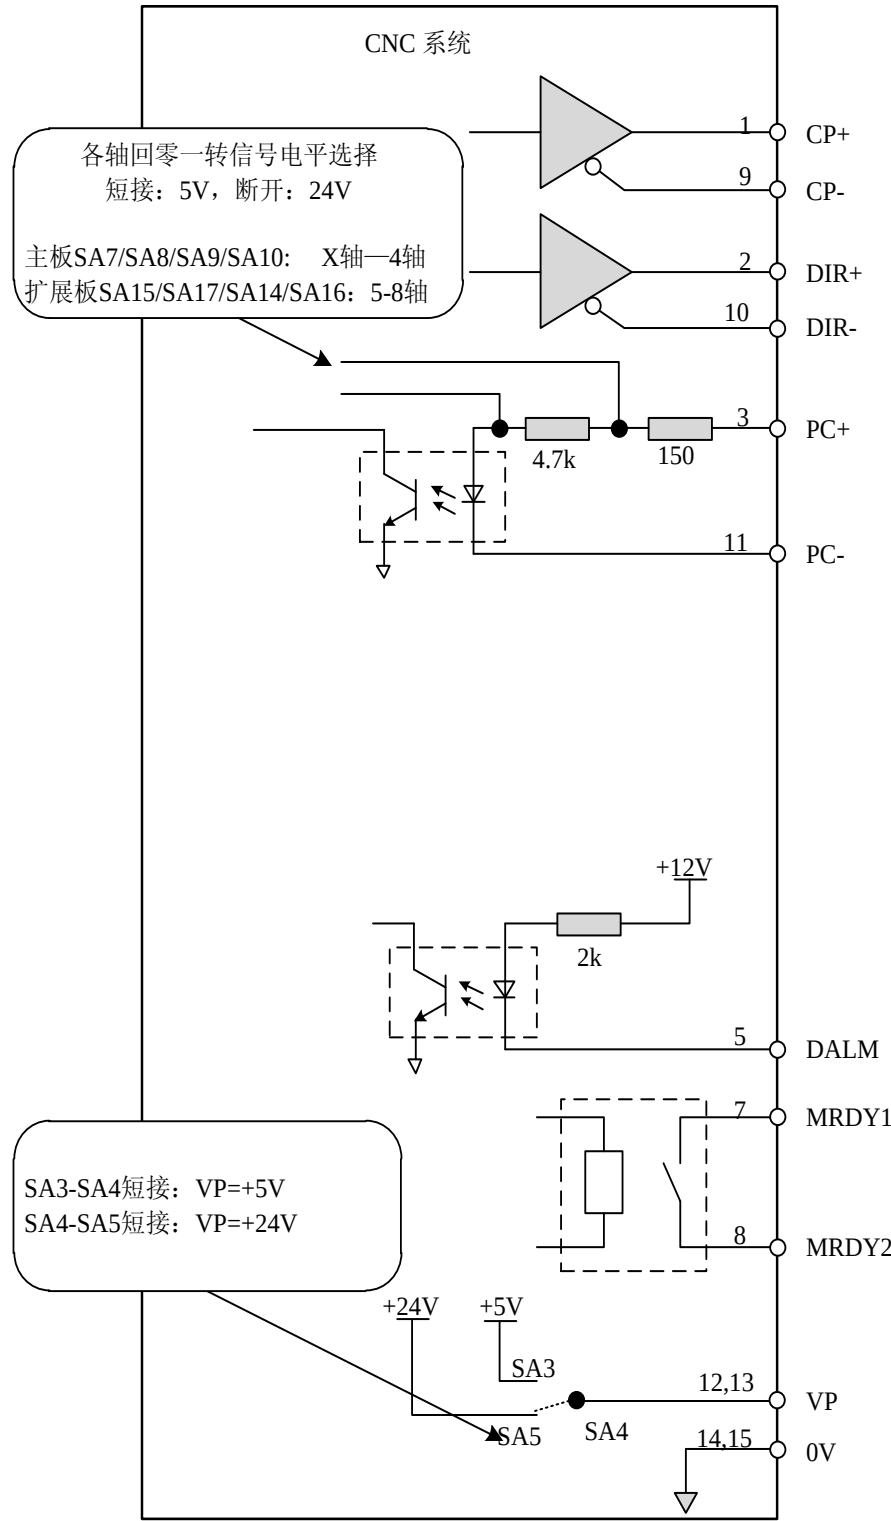


4.6.2.1 运动指令信号

- 1 单脉冲输出
nCP+, nCP-; nDIR+, nDIR-。
nCP 为指令脉冲信号, nDIR 为运动方向信号。这两组信号均为差分输出。
- 2 双脉冲输出

信号表中的 nCP 为负向指令脉冲信号，nDIR 为正向指令脉冲信号。


4.6.2.2 机床零位参考信号

该信号在系统侧的接收信号电路如下：

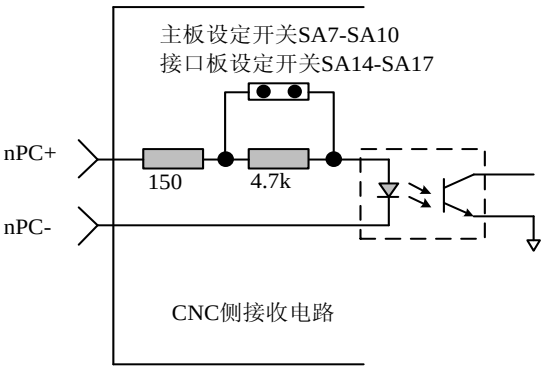

回零方式应用举例之一


需要减速信号和零位信号，波形如下图所示：

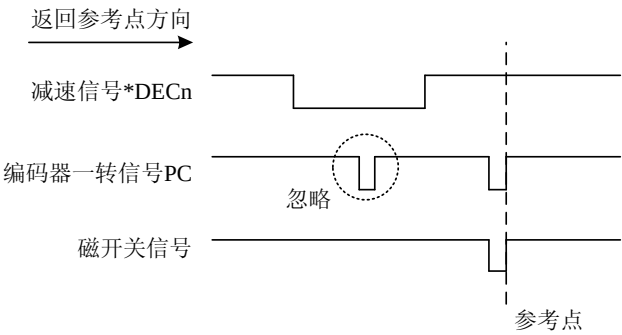


注
此回零方式需要将参数 P5130 设置为 1，详见参数说明。



回零方式应用举例之二

仅用一个接近开关作为减速开关同时作零位信号，连接方法如下

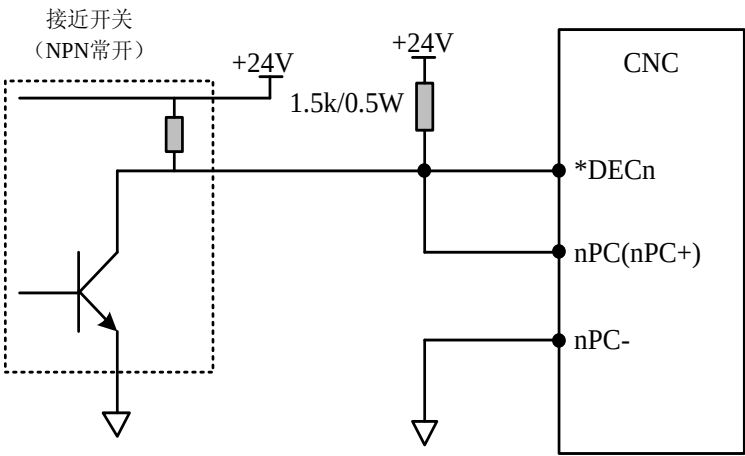

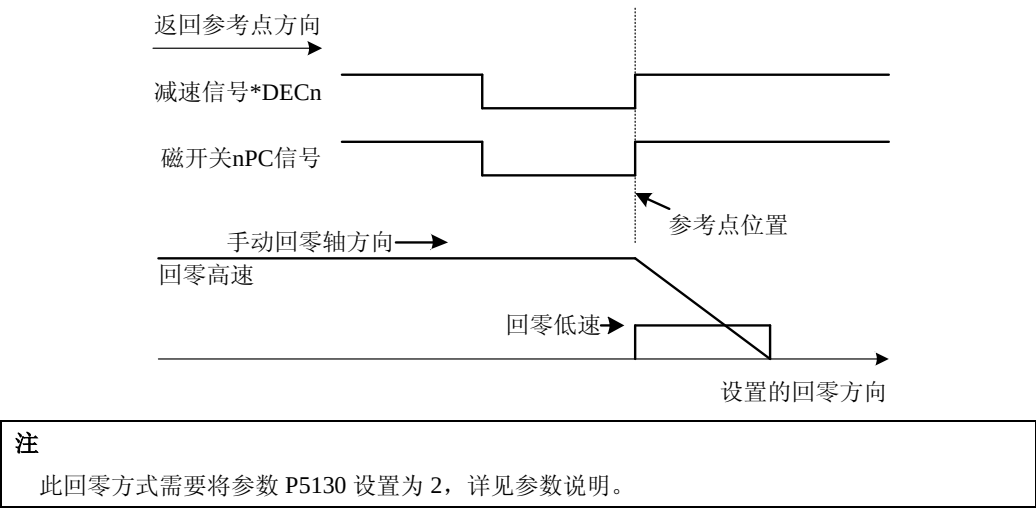

4.6.2.3 驱动器报警信号

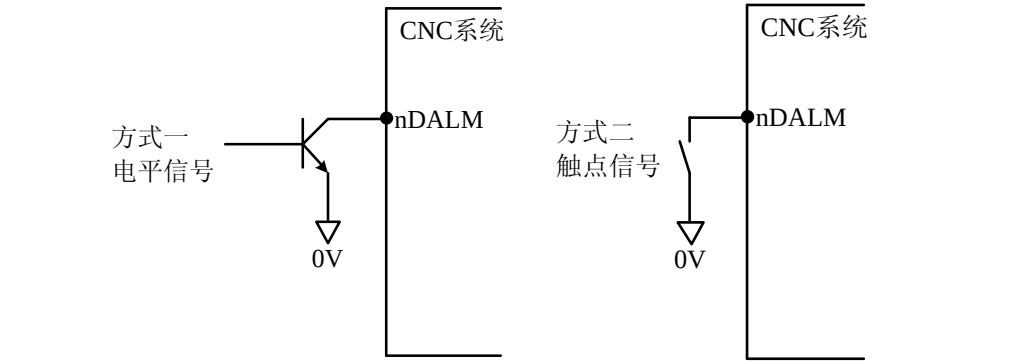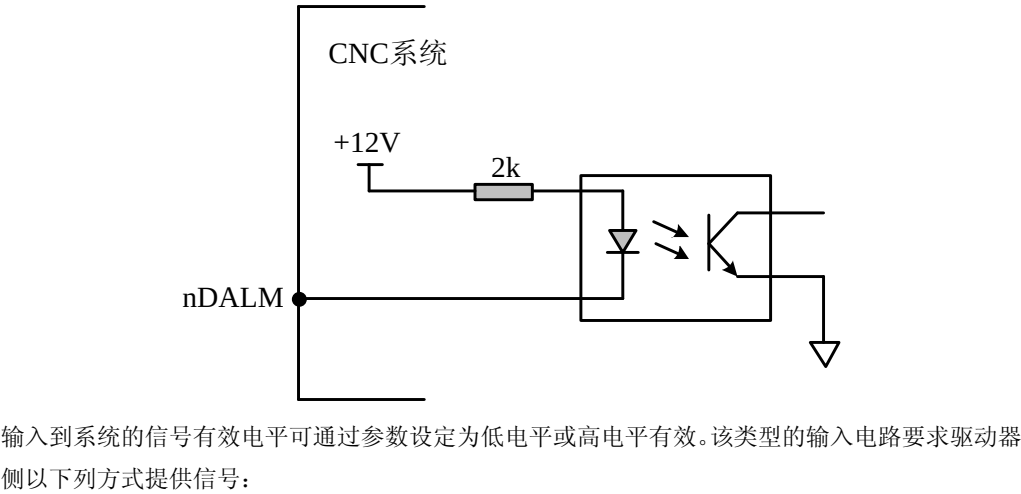

4.6.2.4 CNC 系统准备好信号


nMRDY1、nMRDY2，继电器触点输出。当 CNC 初始化正常后，该触点闭合。如在运行中 CNC 检测到驱动器报警或发生了急停后，该触点断开。

4.6.2.5 VP 电压输出

VP：系统向驱动器提供的电压（+5V 或+24V），由主板设定开关控制。请参考第 14 页 II-3。


4.6.3 与驱动器的连接电缆

4.6.3.1 日本安川Σ－II系列

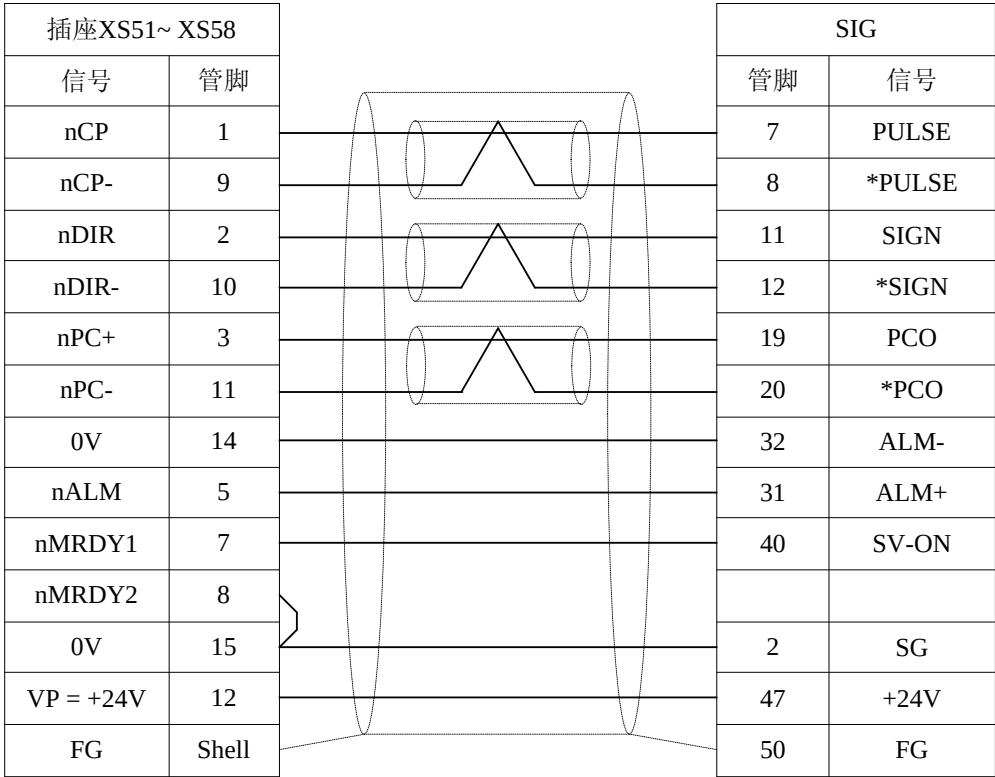


线材: RVVP 11 x 0.2 mm² (双绞屏蔽电缆)


4.6.3.2 日本松下 MINAS-A/A4 系列

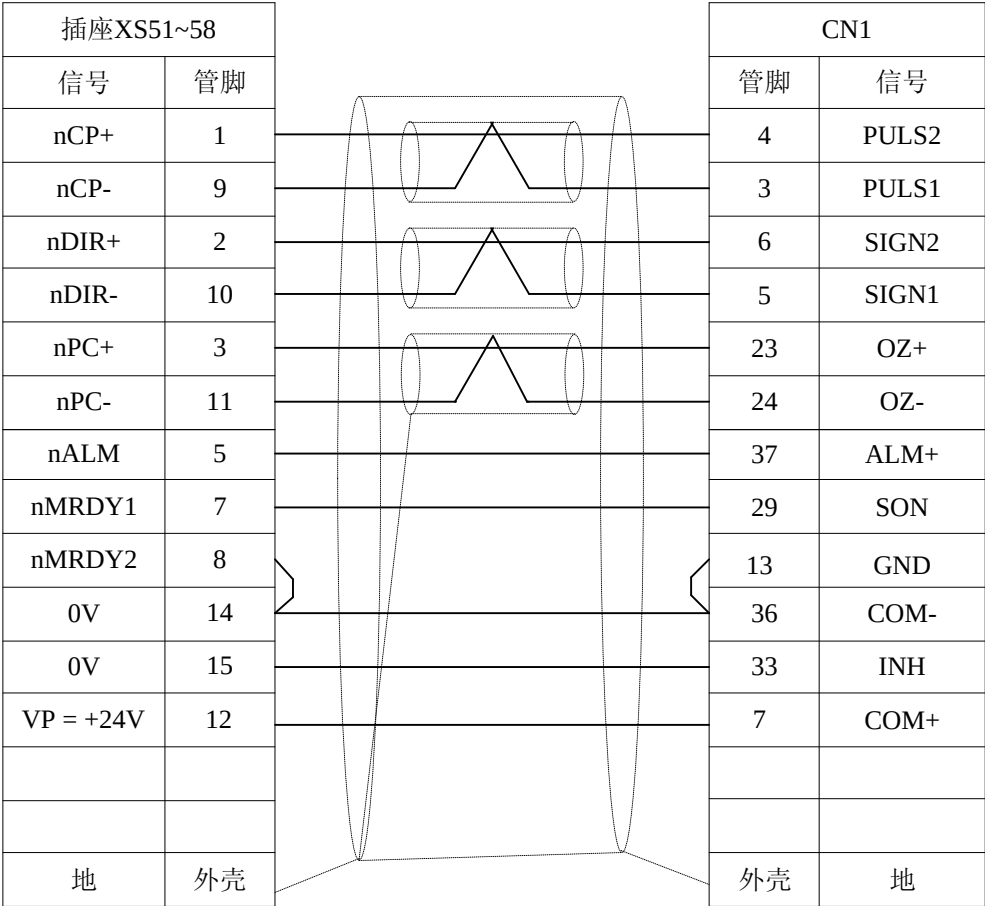

4.6.3.3 KND-SD100/200 系列

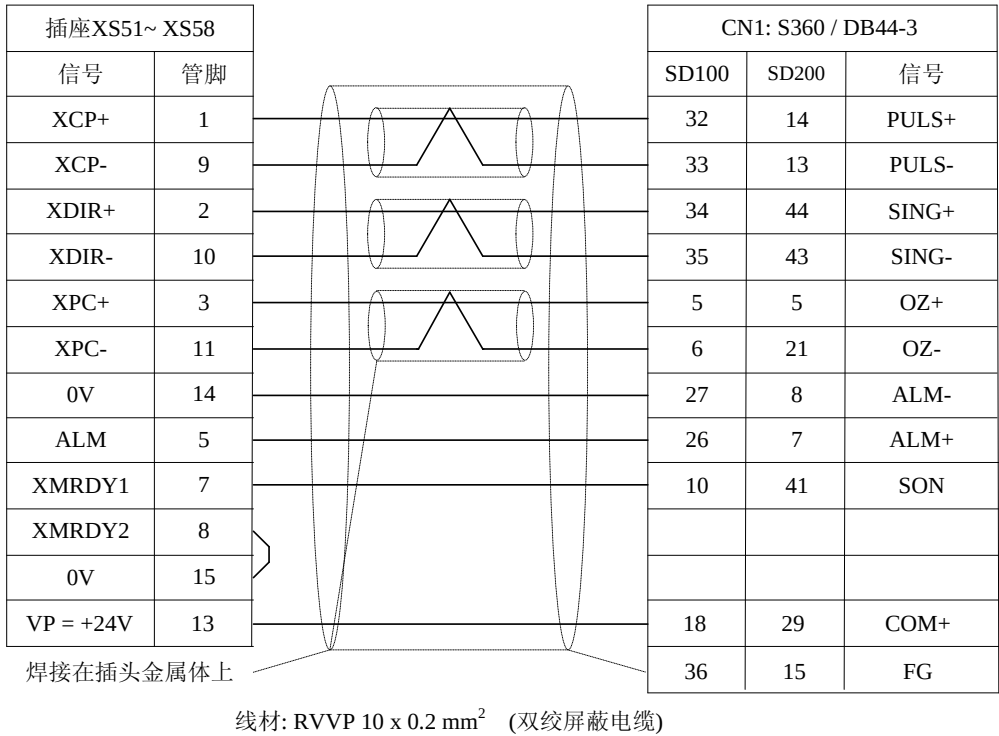


4.6.3.4 KND-SD300 系列

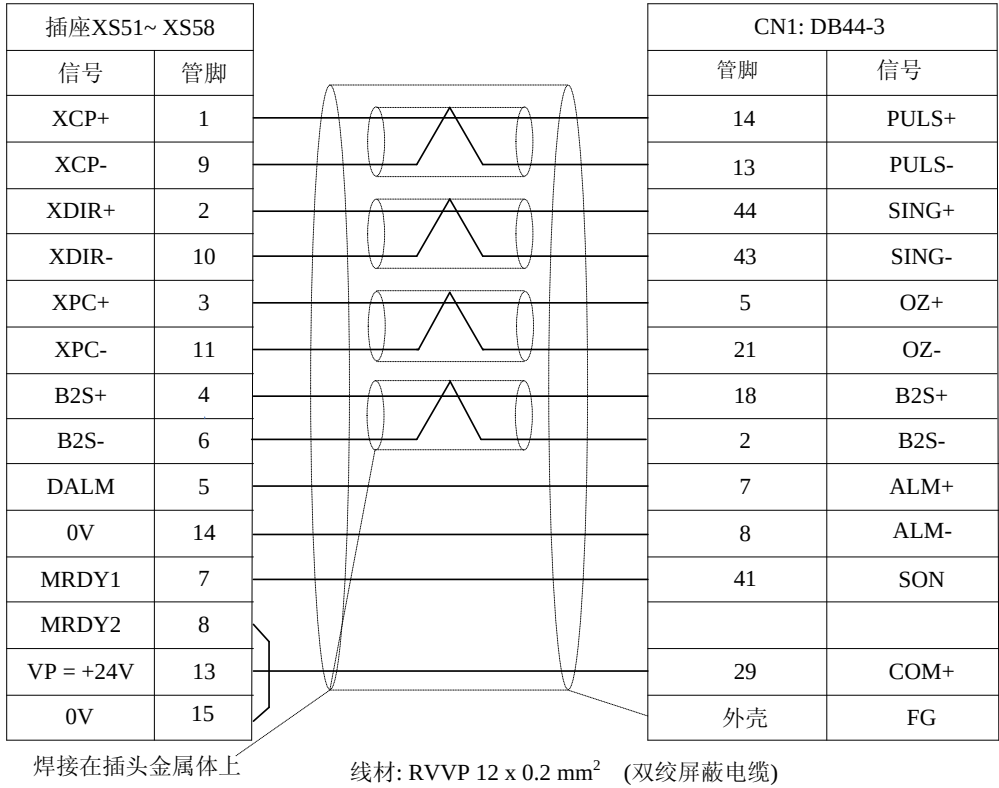

注
配非绝对值编码器电机时，B2S+/B2S-管脚连接线可以不焊。

4.6.3.5 KND 步进驱动器

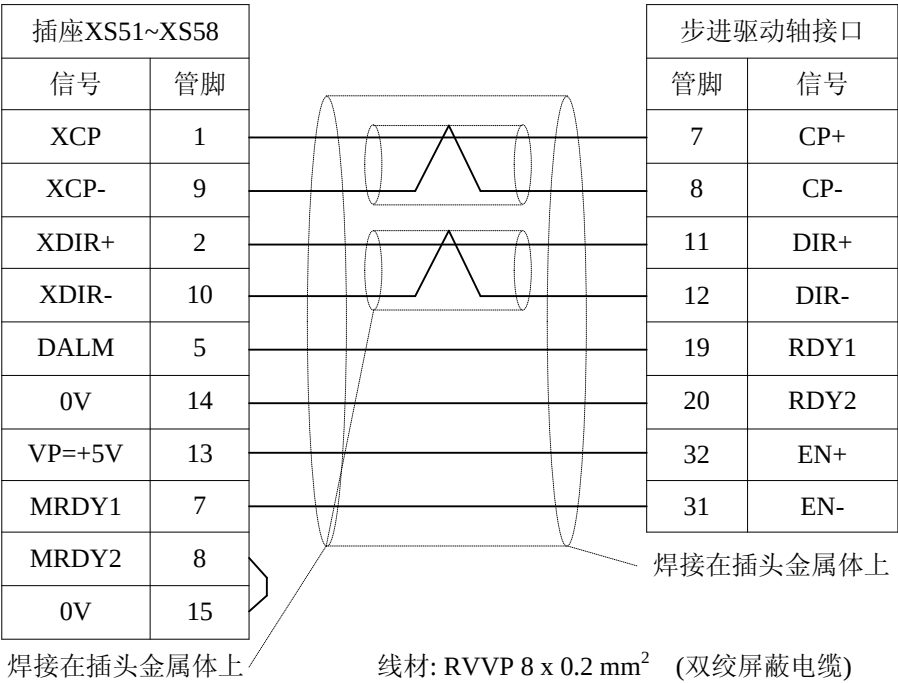

注
配 KND 步进驱动器时，务必将 VP 电压设为+5V。即将主板跳线 SA3 和 SA4 短接。具体请参考第 14 页 II-3 内部设定开关。

4.7 主轴连接

4.7.1 数字主轴连接

管脚定义

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	nCP+	9	nCP-
2	nDIR+	10	nDIR-
3	nPC+	11	nPC-
4	nB2S+	12	VP
5	nDALM	13	VP
6	nB2S-	14	0V
7	nMRDY1	15	0V
8	nMRDY2		

信号说明

信号说明请参考章节第 21 页 II-4.6.2。


与数字主轴驱动器 ZD200 的连接

与数字主轴的连接通常有以下方式：


- 1 全模拟量控制
- 2 模拟量 + 脉冲控制

接线方法如下：

• 全模拟量控制

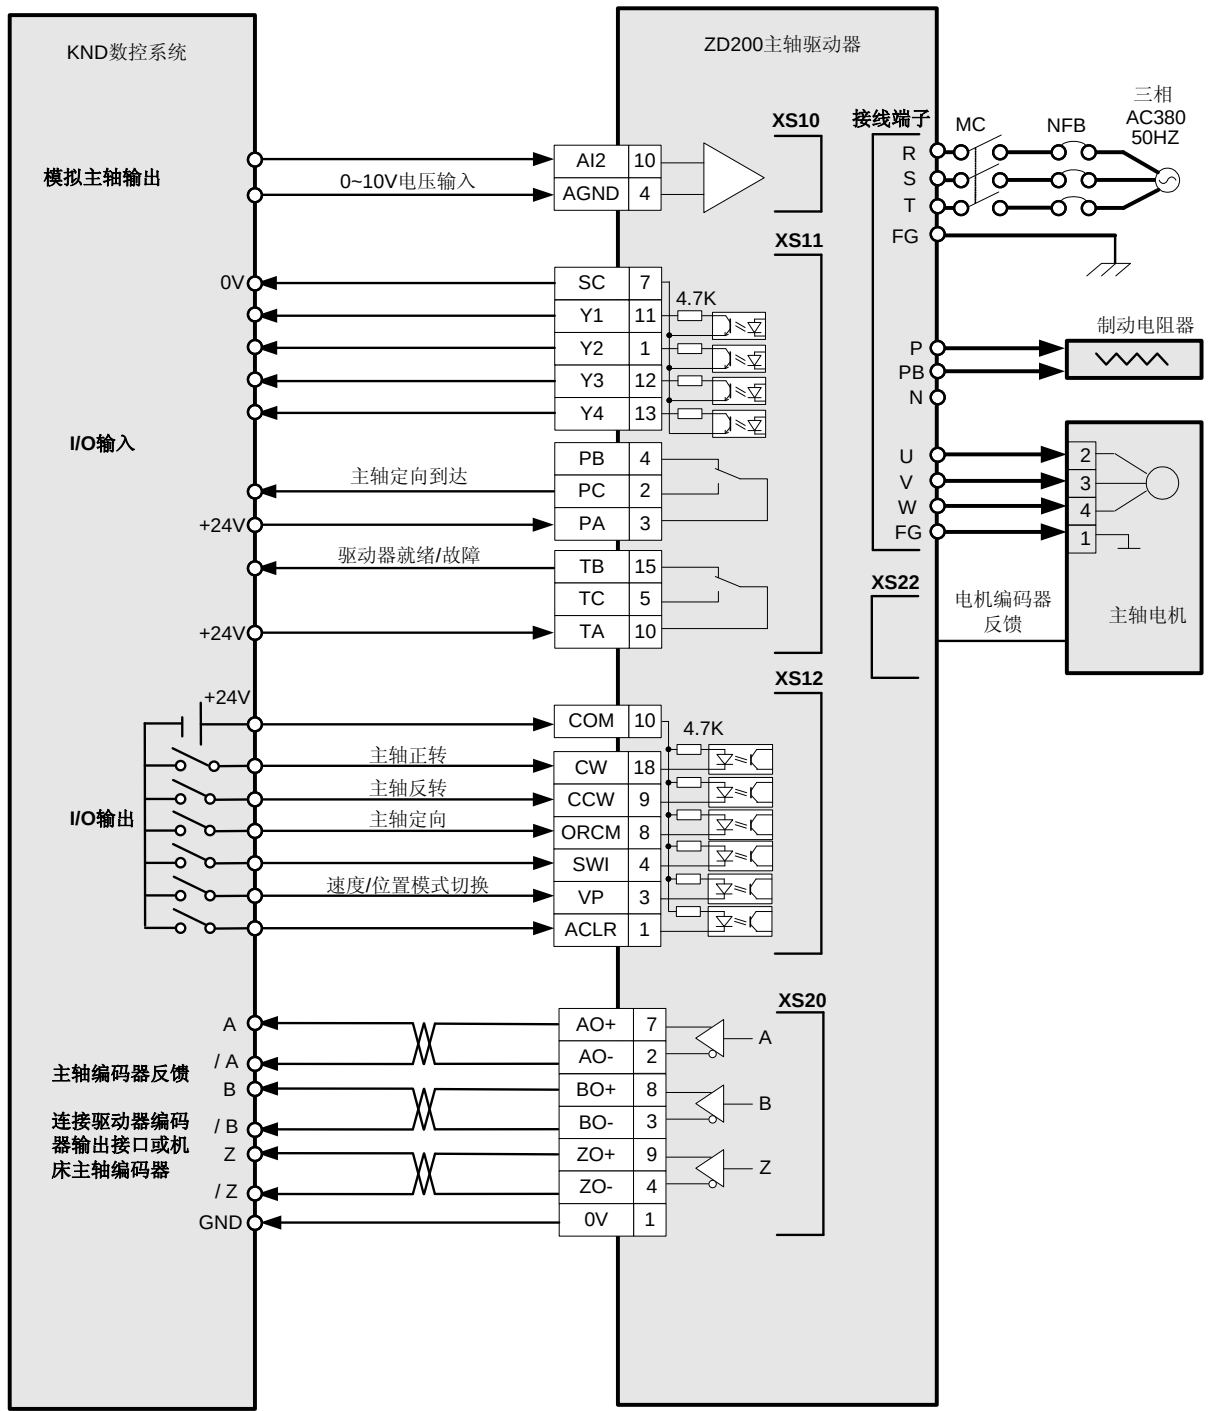

• 模拟量 + 脉冲控制

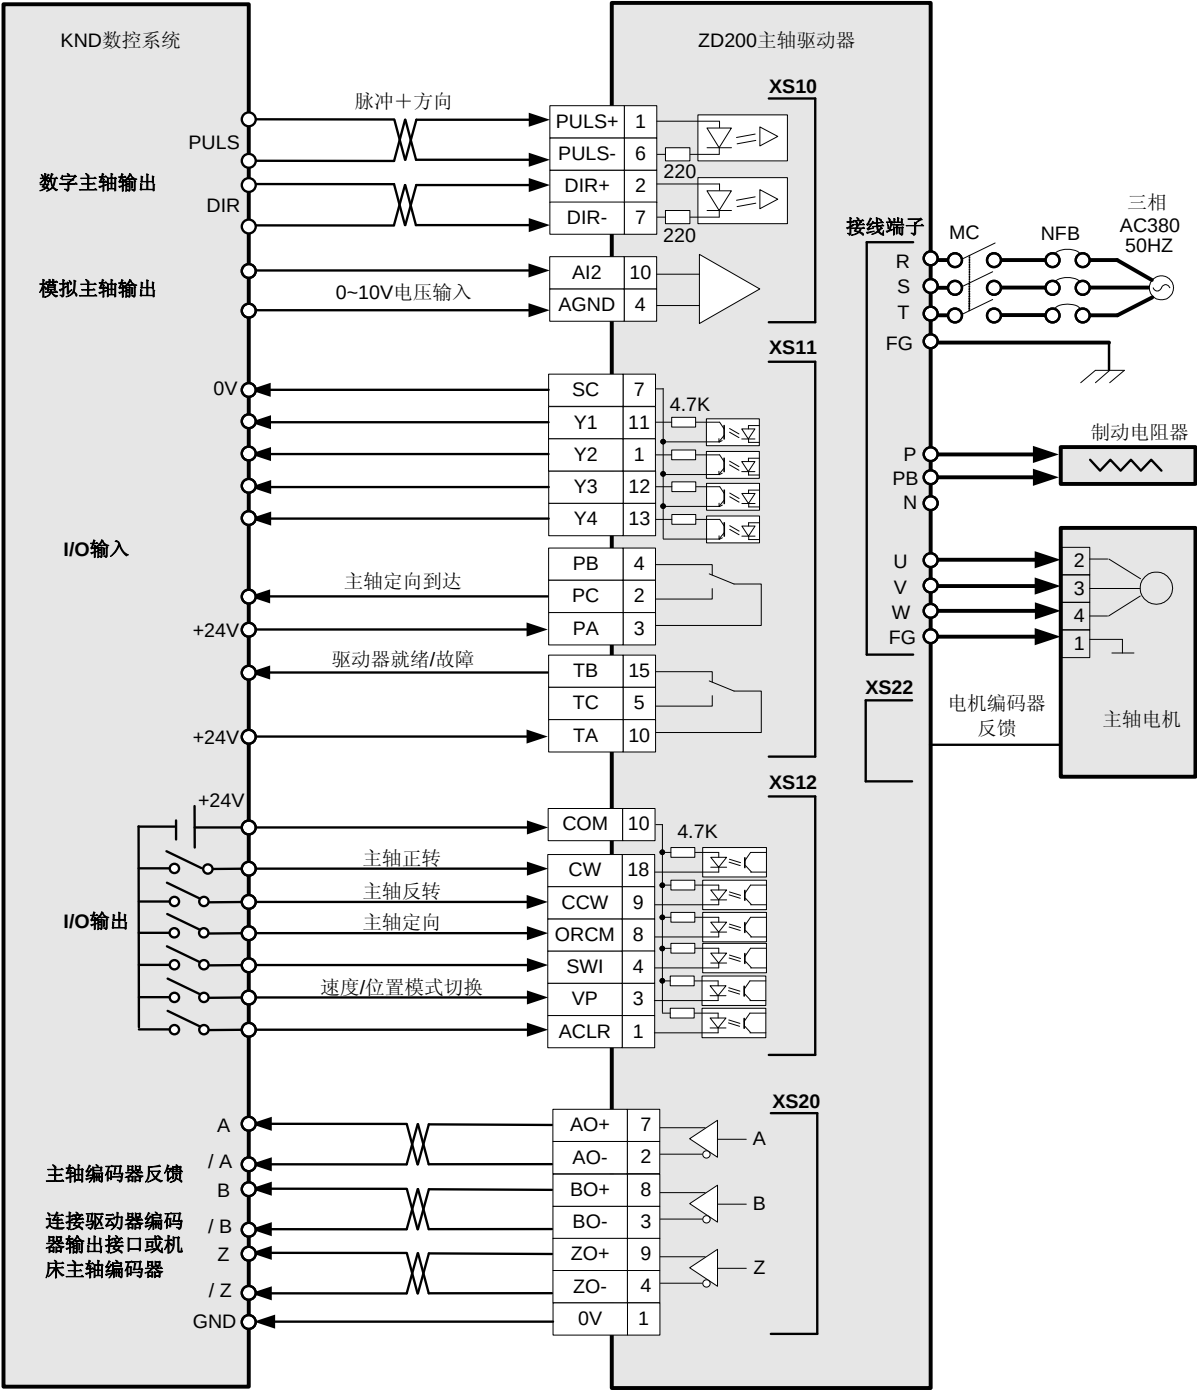


4.7.2 模拟主轴连接

插座定义 (XS61)

系统插座类型：DB9 针。

通过模拟主轴接口连接变频器，以模拟电压信号控制主轴转速。


连接示意图如下：

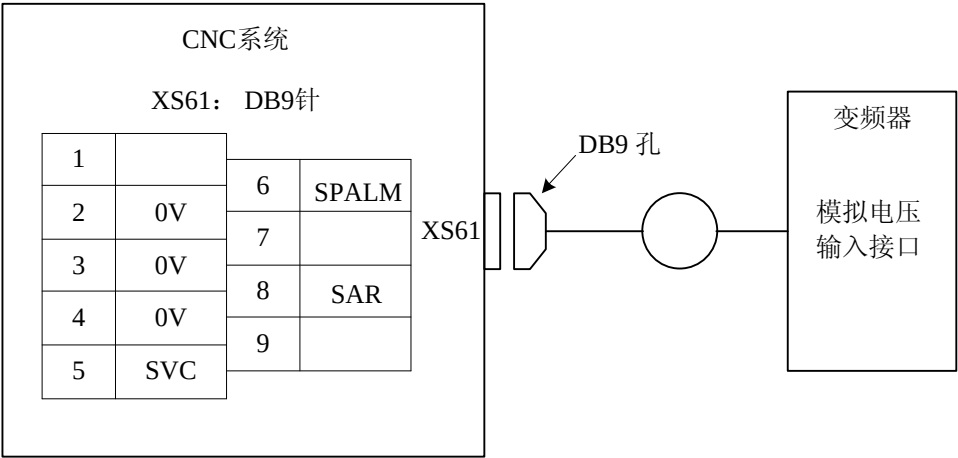

信号说明

- 1 SVC : 模拟电压输出信号，电压范围：0~10V，输出阻抗 10K Ω 。
- 2 SPALM : 主轴报警输入信号。
- 3 SAR : 主轴速度到达输入信号。

SPALM/SAR 输入信号电路示意图如下：

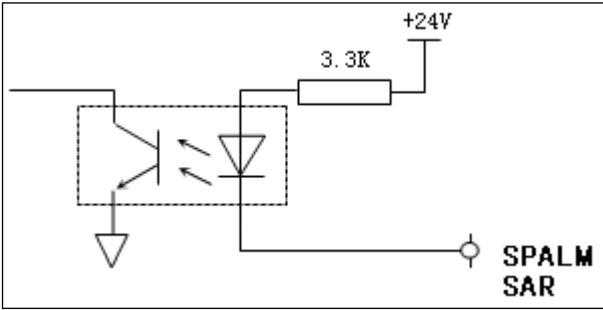

注
该信号应使用 RVVP5 $\times$ 0.3mm² 的双绞屏蔽电缆传送，屏蔽线焊在插座外壳上。


4.8 主轴位置编码器连接

4.8.1 插座信号定义（XS60）

系统插座类型：DB15 孔。

管脚	信号	管脚	信号
1	不能连	9	不能连
2	不能连	10	不能连
3	*PCS	11	不能连
4	PCS	12	+5V
5	*PBS	13	+5V
6	PBS	14	0V
7	*PAS	15	0V
8	PAS		

4.8.2 接口连接电缆

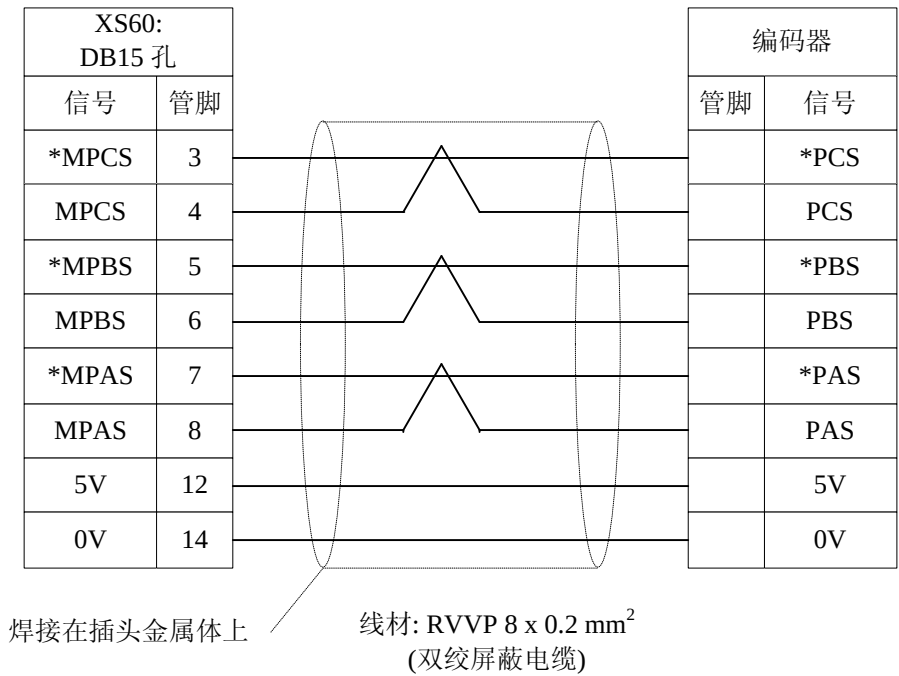

KND 系统配套的主轴位置编码器型号为: LF-102.4BM-C05D, 每转脉冲数为 1024, 工作电压为+5V (长春第一光学仪器厂产品)。


4.9 通讯接口连接

4.9.1 RS232/485 串行通讯接口 (XS90)

系统插座类型: DB9 孔。

该款数控系统可通过 RS232-C 串行接口与通用 PC 机进行通讯。也可通过 RS485 接口与外设 (如变频器) 进行通讯, 有关说明见机床厂家的补充手册。

通讯用的电缆连接图如下, 5 脚与插座外壳焊接。

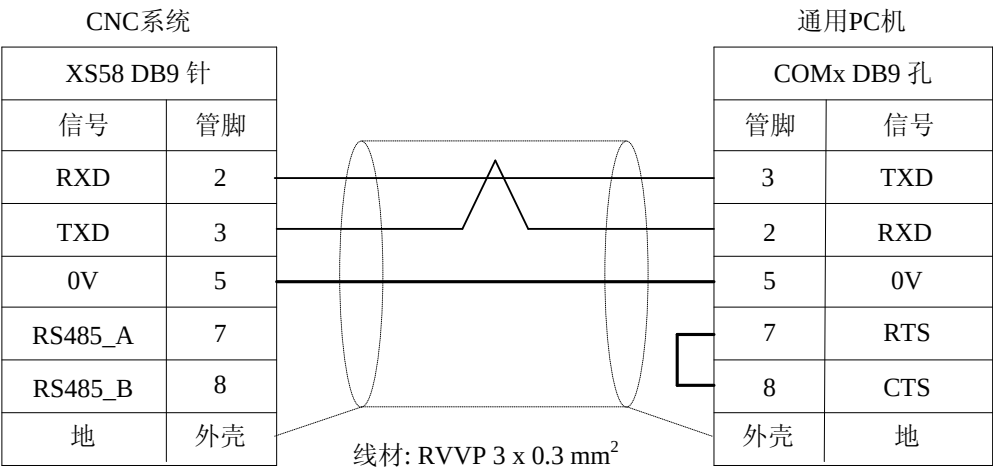


4.10 输入输出接口连接

4.10.1 接口插座定义（XS71，XS70，XS72）

输入信号插座定义（XS71）


DB25-针

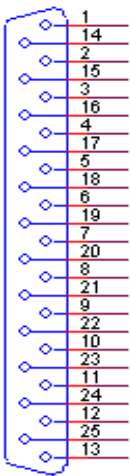

管脚	诊断	管脚	诊断
1	X3.6	14	X3.7
2	X3.5	15	X1.7
3	X3.4	16	X1.6
4	X2.7	17	X1.5
5	X2.6	18	X1.4
6	X2.5	19	X1.3
7	X2.4	20	X1.2
8	X1.1	21	X1.0
9	X0.7	22	X0.6
10	X0.4	23	X0.5
11	X0.2	24	X0.3
12	X0.0	25	X0.1
13			

输出信号插座定义（XS70）

DB25-孔

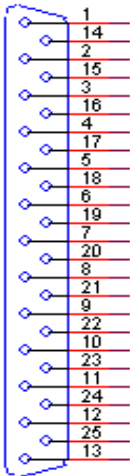


管脚	诊断	管脚	诊断
1	Y0.6	14	Y0.4
2	Y0.2	15	Y0.0
3	Y0.1	16	Y0.3
4	Y0.5	17	Y0.7
5	Y1.6	18	Y1.4
6	Y1.2	19	Y1.0
7	Y1.1	20	Y1.3
8	Y1.5	21	Y1.7
9	Y2.6	22	Y2.4
10	Y2.2	23	Y2.0
11	Y2.1	24	Y2.3
12	Y2.5	25	Y2.7
13			

刀架插座定义（XS72）

刀架插座信号与 XS70、XS71 中的同名信号是内部连通的，用户可选择其中一组使用。

DB25-孔

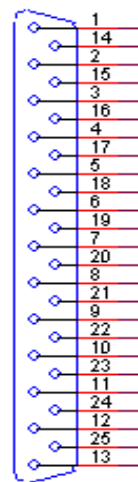

管脚	诊断	功能	管脚	诊断	功能
1	X0.0	T01	14	--	--
2	X0.1	T02	15	--	--
3	X0.2	T03	16	--	--
4	X0.3	T04	17	--	--
5	X1.0	T05	18	--	--
6	X1.1	T06	19	--	--
7	X1.2	T07	20	--	--
8	X1.3	T08	21	--	--
9	--	--	22	--	--
10	--	0V	23	--	--
11	--	24V	24	--	--
12	Y1.0	T_CW	25	--	--
13	Y1.1	T_CCW			

4.10.2 输入信号诊断表

诊断 X000	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS71:9	XS71:22	XS71:23	XS71:10	XS71:24	XS71:11	XS71:25	XS71:12
功能定义		SPALM	*DECX	M19I				
跳跃信号			*SKIP	SKIP5	SKIP4	SKIP3	SKIP2	SKIP1
自动测量			*XAE					
跳转输入		M93I		M91I				
刀架信号	TCP				T04	T03	T02	T01
减速信号		*DEC5						

- M93I : 程序跳转功能
M91I : 程序跳转功能
SPALM : 主轴单元报警输入信号
*DECX : X 轴减速信号
*DEC5 : 数字主轴减速信号
*SKIP : 跳跃信号
SKIP1~SKIP5 : 多级跳转信号
*XAE : 自动刀具测量 X 轴测量到位输入信号
M19I : 主轴定向完成输入信号
TCP : 宏达刀架锁紧
T04~T01 : 刀位反馈输入信号

诊断 X001	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS71:15	XS71:16	XS71:17	XS71:18	XS71:19	XS71:20	XS71:8	XS71:21
功能定义		X26	*DECZ	PSWI	M23	M21	X21	X20
自动测量			*ZAE					
润滑压力				LUBLOW				
档位输入		GEAR1			GEAR3	GEAR4		
卡盘信号	QP				QPSI	QPJI		

刀架信号					T08	T07	T06	T05
C 轴夹紧		CJ						

QP : 卡盘控制开关输入信号
 GEAR1 : 主轴档位 1 反馈输入信号
 *DECZ : Z 轴减速信号
 *ZAE : 自动刀具测量 Z 轴测量到位输入信号
 PSWI : 气动压力检测输入信号
 LUBLOW : /润滑压力检测输入信号
 GEAR3 : 主轴档位 3 反馈输入信号
 GEAR4 : 主轴档位 4 反馈输入信号
 QPSI : 卡盘松反馈
 QPJI : 卡盘紧反馈
 M23 : M23 反馈输入信号
 M21 : M21 反馈输入信号
 CJ : 主轴夹紧开关紧到位输入信号
 T08~T05 : 刀位反馈输入信号

诊断 X002	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS71:4	XS71:5	XS71:6	XS71:7	XS81:14	XS81:15	XS81:7	XS81:8
功能定义	TW	X32	SAGT	*ESP1				
润滑液位	LUBPOS							
档位信号		GEAR2						
倍率信号					OV8	OV4	OV2	OV1
远程暂停		*SPK2						
减速信号			*DEC3					
C 轴放松		CS						

OV8~OV1 : 倍率开关输入信号
 TW : 台尾开关
 LUBPOS : 润滑液位检测输入信号
 GEAR2 : 主轴档位 2 反馈输入信号
 SAGT : 防护门输入信号
 *ESP1 : 急停 1 输入信号
 CS : 主轴夹紧开关松到位输入信号
 *DEC3 : Y 轴减速输入信号
 *SPK2 : 远程暂停输入信号

诊断 X003	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS71:14	XS71:1	XS71:2	XS71:3	XS81:4	XS81:3	XS81:2	XS81:1
功能定义					*ESP2	@SP	ST	KEY
主轴暂停								SPL
硬限位	*LMZ	*LPZ	*LMX	*LPX				
硬限位	*LMA			*LPA				

*LMZ	: Z 负向硬限位
*LMA	: 负向硬限位
*LPZ	: Z 正向硬限位
*LMX	: X 负向硬限位
*LPX	: X 正向硬限位
*LPA	: 正向硬限位
*ESP2	: 急停 2 输入信号
@SP	: 暂停输入信号
ST	: 启动按钮输入信号
KEY	: 程序开关
SPL	: 主轴保持控制输入信号

诊断 X004	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS80:4	XS80:9	XS80:14	XS80:13	XS80:12	XS80:3	XS80:2	XS80:1
功能定义	*ESP3	EH4	EH3	EH2	EH1	X100	X10	X1

*ESP3	: 急停输入信号
EH4~EH1	: 附加操作盒选择轴输入信号
X100~X1	: 手轮脉冲当量输入信号

4.10.3 输出信号诊断表

诊断 Y000	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS70:17	XS70:1	XS70:4	XS70:14	XS70:16	XS70:2	XS70:3	XS70:15
功能定义	ZD	VOI	M05	M32	M08	M10	M04	M03
排屑器	VSLAGCCW							
摆动换档	SPSWAY							
自动运行						STL		
吹气信号	HUFF							
模式切换			MARCHG					
G93 攻丝			G93					
照明信号						LIGHT		
急停输出		ESPO						

ZD	: 主轴制动输出
VSLAGCCW	: 排屑反转输出
HUFF	: 吹气输出
SPSWAY	: 主轴摆动换档输出
VOI	: 报警输出
ESPO	: 急停或者驱动报警输出信号
M05	: 主轴停止
G93	: 模拟量攻丝
MARCHG	: 模式切换输出信号
RH	: 润滑油开
COOL	: 冷却液开输出

M10 : 卡盘控制输出
 STL : 自动运行指示灯输出信号
 LIGHT : 照明输出信号
 M04 : 主轴反转
 M03 : 主轴正转

诊断 Y001	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS70:21	XS70:5	XS70:8	XS70:18	XS70:20	XS70:6	XS70:7	XS70:19
功能定义	FNL							
主轴定向		M19						
台尾控制			TWT	TWJ				
卡盘控制					QPS	QPJ		
刀架信号							T_CCW	T_CW

FIN : 加工完成
 M19 : 主轴定向输出信号
 TWT : 台尾退控制
 TWJ : 台尾进控制
 QPS : 卡盘松控制
 QPJ : 卡盘紧控制
 T_CCW : 刀架反转输出
 T_CW : 刀架正转输出

诊断 Y002	7	6	5	4	3	2	1	0
插座脚号	XS70:25	XS70:9	XS70:12	XS70:22	XS70:24	XS70:10	XS70:11	XS70:23
功能定义	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01
脉冲输出		M33	M09	M11				
档位输出					GEAR4	GEAR3	GEAR2	GEAR1
C 轴输出							CS	CJ
排屑输出						VSLAGCW		
防护门				SAGTO				
工件计数			MCNO					
M 代码	M23	M21						

S08~S01 : 主轴档位输出
 M23 : M23 输出
 M21 : M21 输出
 M33 : M33 输出
 M09 : M09 输出
 MCNO : 工件计数到输出
 M11 : M11 输出
 SAGTO : 防护门输出
 GEAR4~1 : 主轴换档
 VSLAGCW : 排屑正转输出信号

CS : 主轴松开输出

CJ : 主轴夹紧输出

4.10.4 输入/输出接口电路说明


4.10.4.1 输出电路

直流输出信号用于驱动机床侧的继电器和指示灯，本系统的输出电路为达林顿管输出。

输出接口规格参数


- 1 输出 ON 时的最大负载电流，包括瞬间电流 200mA 以下。
- 2 输出 ON 时的饱和电压，200mA 时最大为 1.6V，典型值为 1V。
- 3 输出 OFF 时的耐电压，包括瞬间电压为 24V+20% 以下。
- 4 输出 OFF 时的泄漏电流为 100 μ A 以下。

输出驱动继电器电路

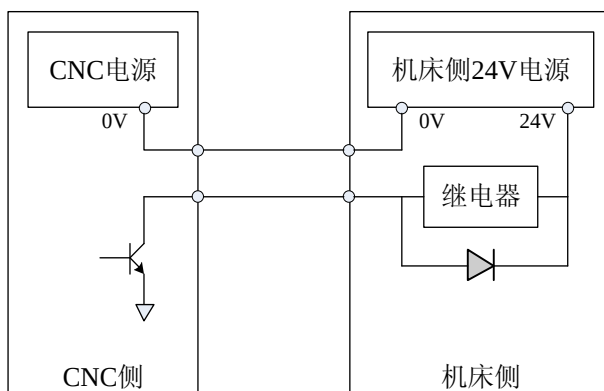

机床侧连接继电器等电感性负载时，必须使用火花抑制器。并且火花抑制器应尽可能设置在靠近负载的部位（20cm 以内）。机床侧连接电容性负载时，必须串联限流电阻，并且包括瞬间值在内，其电压、电流必须在额定值范围内使用。

输出驱动指示灯电路

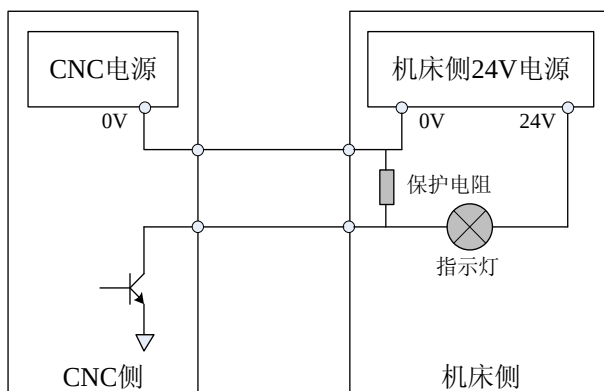

用晶体管输出直接点亮指示灯时，会产生冲击电流，很容易损坏晶体管，因此必须按照上图所示设计保护电阻。包括瞬间值在内，其电压、电流必须在额定值范围内使用。


4.10.4.2 输入电路

直流输入信号 A

直流输入信号 A 是从机床到 CNC 的信号，它们来自机床侧的按键，极限开关，继电器的触点及接近开关。

机床侧的触点应满足下列条件：

- 1 触点容量：DC30V、16MA 以上
- 2 开路时触点间的泄漏电流应小于 1mA（ $V_{max}=26V$ ）
- 3 闭路时触点间的电压降应小于 2V（电流 8.5MA，包括电缆的电压降）
- 4 此类信号的信号回路如下图所示：

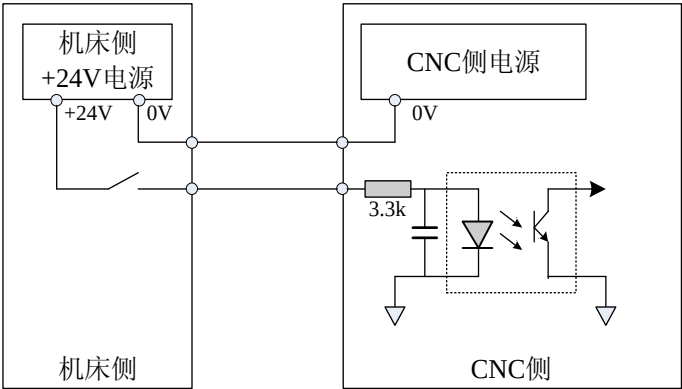



直流输入信号 B

直流输入信号 B 是从机床到 CNC 的信号，并且是在高速下使用的信号。

机床侧的触点应满足下列条件：

- 1 触点容量：DC30V、16MA 以上
- 2 开路时触点间的泄漏电流应小于 1mA（ $V_{max}=26V$ ）
- 3 闭路时触点间的电压降应小于 2V（电流 8.5MA，包括电缆的电压降）
- 4 此类信号的信号回路如下图所示

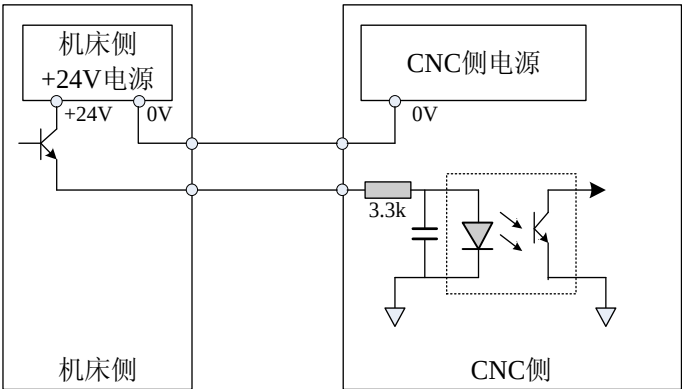

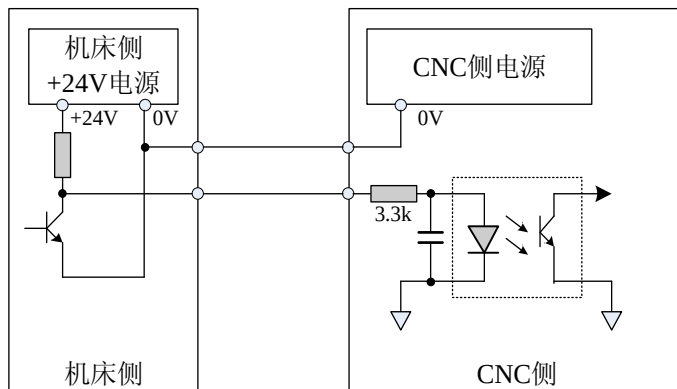

4.11 输入输出信号说明

该系统提供 40 个输入信号、24 个输出信号，每个输入/输出信号可能有多重功能，但一般只能用其一。具体使用方法介绍如下：


4.11.1 急停

输入信号

本系统支持 3 个急停输入信号，用户可根据实际情况选择使用。

• *ESP1

该信号为常闭触点信号。当触点断开时，控制系统复位，并使机床紧急停止。通常这个信号由按钮开关的 B 触点指令。产生急停后，系统准备好信号 **MRDY** 将断开。同时封锁运动指令输出。本系统具有软件限位功能和硬限位接口，用来进行超程保护。如果系统输入接口 X37~X34 被定义成其它功能而不能用作硬限位输入接口时，可利用*ESP1 作为硬限位输入接口。连接图如下所示：

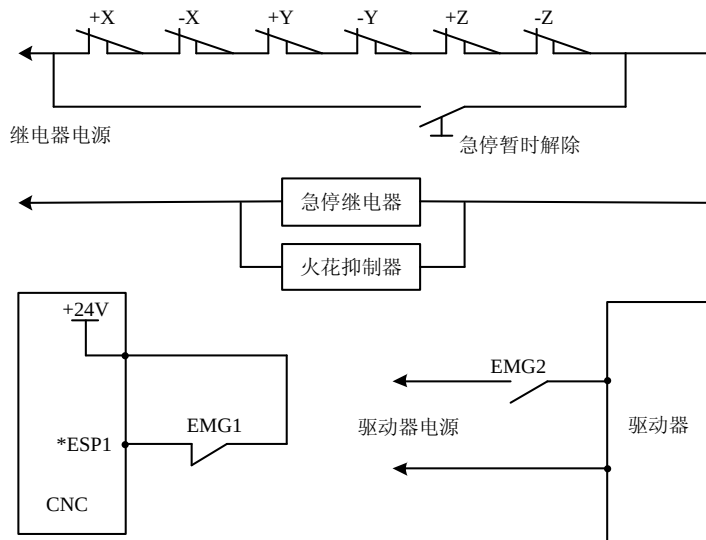

用此方式硬限位时，退出报警区域后，应重新回零才能继续加工。

• *ESP2 (X3.3)

来自附加操作面板的急停信号，该信号为 CNC 系统的第二个急停信号输入点，低电平有效。可用诊断参数“MESP2”（第 149 页 K000.1）屏蔽。

• ***ESP3 (X4.7)**


来自分离操作盒的急停信号，该信号为 CNC 系统的第三个急停信号输入点，低电平有效。可用诊断参数“MESP3”（第 149 页 K000.2）屏蔽。

4.11.2 硬件限位

输入信号

• ***LMZ/*LPZ/*LMX/*LPX**

连接图如下：

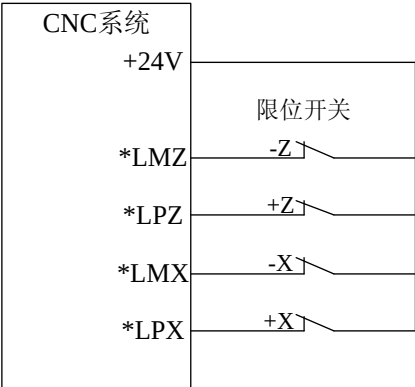

当机床超程时，碰到相应开关，开关断开，系统显示超程报警，机床减速后停止下来。此时，手动方式可以向报警的反向运动（同向运动时，无效），从而退出报警区域。这时，机床与系统位置保持一致，不需回零即可继续加工。


诊断参数“MOT”（第 150 页 K003.5）为 0 时，屏蔽以上硬限位。但软限位有效，应注意区别。
诊断参数“MOTTY”为 1 时，硬限位开关集中输入，正向开关串接后，接入*LPA；负向开关串接后，接入*LMA。

4.11.3 机械回零

输入信号

• ***DECX/*DECZ 等**

该信号在返回机械参考点时使用，为常闭触点。返回参考点的过程如下：
选择手动方式，按下回零键，之后按相应轴的手动进给键，则机床将以快速移动速度向参考点方向运动。当返回参考点减速信号（*DECX 及*DECZ）触点断开时（压上减速开关），进给速度立即下降，之后机床以固定的低速继续运行。当减速开关释放后，减速信号触点重新闭合，之后系统检测编码器的一转信号或者磁开关信号（PC 信号）。如该信号由高电平变为低电平（检测 PC 信号的下降沿），则运动停止。同时点亮操作面板上相应轴的回零指示灯。返回参考点操作结束。在回零键释放之前，手动进给将一直无效。
每一个轴的返回参考点方向可以由参数进行设定。在与各轴设定的返回方向相反的方向进行回零操作时，首先越过设定的参考点，之后再向设定的方向运动直至到达参考点。2 轴系统的连接图如下所示：

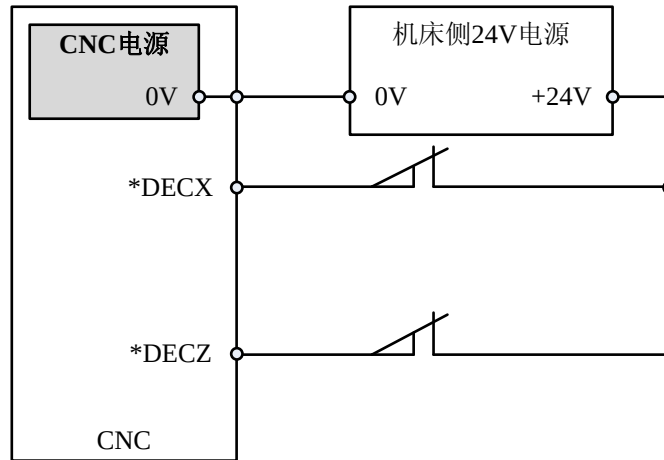**注**

- 1 回零减速信号电平可由参数“DECI”（第 93 页 P2105.0）设置。
- 2 在机床侧有机床零点，并且安装有测量装置时，需将测量信号控制的一对触点信号（测量到位时触点断开）与机床侧的回零开关的一对常闭触点一起串入减速信号。
- 3 减速信号仅在回零时输入才有用。

4.11.4 主轴控制


输入信号

- **SPALM**
主轴单元报警输入信号
- **M19I**
主轴定向完成输入信号
- **GEAR1/GEAR1/GEAR1/GEAR1**
模拟主轴档位反馈输入信号，分别对应主轴 1 到 4 档位。
- ***SPL 主轴暂停信号**
主轴保持控制输入信号
- **MAR_CHG (X100.3)**
第一主轴外部模式切换开关输入信号

输出信号

- **S1~S8 主轴速度信号**
S1~S8 表示八挡主轴速度，同时只有一个信号有效。
- **M03/M04/M05**
M03 为主轴正转，M04 为主轴反转，M05 为主轴停止。

• 主轴制动信号 ZD

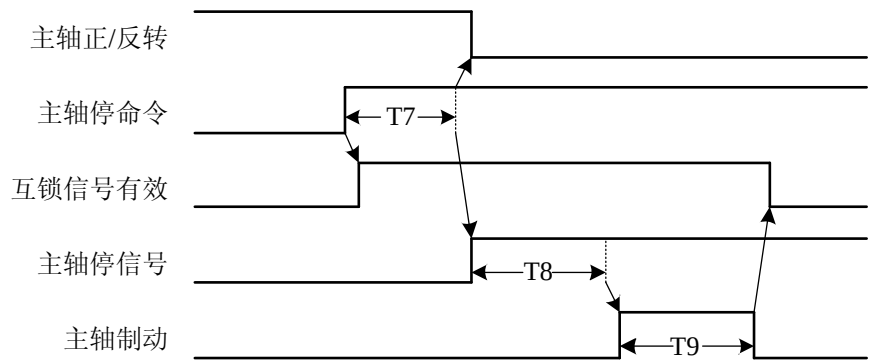

T7: 当主轴在运行中时，发出主轴停止（自动或手动）命令后，先使能轴互锁信号，延迟 T7 后，发出主轴停止信号。T7 参数设定在诊断号 T07 处，一般设定在 200 毫秒左右。

T8: 从发出主轴停止信号到发出主轴制动信号的延迟时间。设定在诊断号 T08 中。

T9: 主轴制动时间，设定在诊断号 T09 中。

• M19

主轴定向输出信号

• M41/M42/M43/M44

模拟主轴换档输出。

4.11.5 冷却控制

输出信号

• COOL

M08/M09 控制该输出口开关

• M09

冷却液关脉冲输出

4.11.6 润滑控制

输入信号

• LUBPOS

润滑液位检测输入信号

输出信号

• RH

润滑油开

• M33

润滑油关脉冲输出


4.11.7 压力保护

输入信号

• PSWI_LUBLOW

气动压力/润滑压力检测输入信号

开机后，系统延迟一段时间后（由诊断号 T04 设置），开始检查压力保护信号。当压力保护信号的有效宽度持续超过由诊断号 T04 设定的时间宽度后，在显示屏幕上会显示 14 号报警：压力不足。同时轴运动停止，主轴刹车。

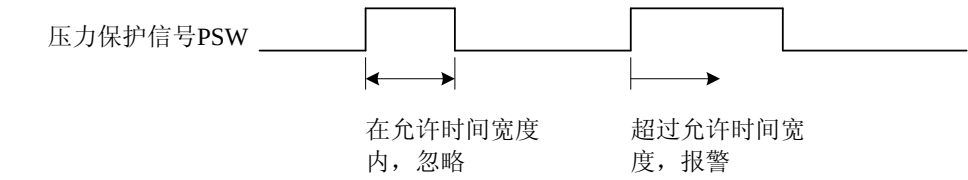

出现压力报警时，自动循环不能启动。压力正常后，按复位键方可清除压力报警。
压力保护信号的有效电平可由诊断 PSWH 进行选择。

- PSWH=0: 压力保护信号高电平时报警（常开）
- PSWH=1: 压力保护信号低电平时报警（常闭）

4.11.8 跳转信号

输入信号

- *SKIP（X0.5）
G31 测量的跳跃信号
- SKIP1~SKIP5（X0.0~X0.4）
G31 多级跳转信号

4.11.9 工件计数控制

输出信号

- 工件计数到达输出信号 MCNO

D64	CMCNO: 工件计数到达输出的设定值
-----	---------------------

- 使用方法

选择此机能后，系统内部具有 2 个工件计数器

- 计数器 1: 系统位置页面显示的“加工件数”，它显示总工件计数值。
- 计数器 2: 系统内部工件计数器。

1 当系统执行 M30 后，2 个计数器同时加 1。此时，系统判断计数器 2 是否到达诊断 D64 指定的数值。如果是，则系统自动运行暂停，输出工件到达信号 MCNO。同时，计数器 2 清零。再次按【循环启动】键时，输出信号 MCNO 关闭，程序继续执行。如此反复。

2 开机时，2 个计数器都自动清零。

3 设置系统参数“MCNO”（第 82 页 P0001.0）为 1 时，M30 才计数，并且位置页面显示“加工件数”。

- 计数器清零操作

当“MNREM”（第 153 页 K009.7）设置为 1 时，工件计数掉电保持功能有效。这种情况下在位置页面，同时按【取消】键和【删除】键，系统清除工件计数器的数值。

注

M31 指令也具有工件计数功能。

4.11.10 排屑控制


输出信号

- **VSLAGCCW**
排屑反转输出信号
- **VSLAGCW (Y0.2)**
排屑正转输出信号

4.11.11 外部蜂鸣器控制

输出信号

- 蜂鸣器输出信号 **VOI (Y0.6)**
报警输出信号波形：

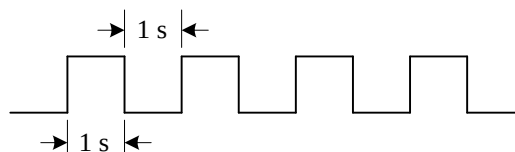

4.11.12 其它信号

输入信号

- ***OV1/*OV2/*OV4/*OV8**
来自附加操作面板中的倍率开关信号，公共端为0V。
- **@SP (X3.2)**
来自附加操作面板的进给保持信号，该信号和 CNC 操作面板中的进给保持按键的功能相同。
- **ST (X3.1)**
来自附加操作面板的循环启动信号，该信号和 CNC 操作面板中的循环启动按键的功能相同。
- **KEY (X3.0)**
来自附加操作面板的程序开关信号。
- **EH4/EH3/EH2/EH1/×100/×10/×1 (X4.6/X4.5/X4.4/X4.3/X4.2/X4.1/X4.0)**
来自分离操作盒的输入信号
 EH4~EH1 : 轴选择，详见接口说明。
 ×100=1 : 手轮增量为 0.1 毫米
 ×10=1 : 手轮增量为 0.01 毫米
 ×1=1 : 手轮增量为 0.001 毫米
- **M91I/M93I**
程序转跳功能输入信号
- ***XAE/*ZAE**
自动刀具测量 X/Z 轴测量到位输入信号
- **M23/M21**
M23/M21 反馈输入信号

- ***LMA/*LPA**

负/正向硬限位输入信号

输出信号

- **HUFF**

吹气输出信号

- **G93**

模拟量攻丝

- **MARCHG**

模式切换输出信号

- **LIGHT**

照明输出信号

- **FNL**

加工完成指示信号当程序执行 M30 后，FNL 输出为“1”。

- **SPSWAY**

主轴摆动换档输出

- **STL**

自动运行指示灯输出信号

- **M23/M21**

M23/M21 输出

- **M11**

M11 脉冲输出

4.11.13 M 代码输出脉冲或电平信号说明

- 1 M 代码默认为电平输出，诊断参数“MPLS”（第 154 页 K010.6）设为 1 时，M 码以脉冲方式输出。脉冲宽度由诊断参数“M 代码脉冲输出宽度”（第 162 页 T014）设置。
- 2 面板上手动键为自锁型，为 OFF，ON，OFF……变化，由 ON 变为 OFF 时系统自动发出 M33，M11，M09，M05 等脉冲信号。由 OFF 变为 ON 时系统自动发出 M32，M10，M08，M03/04 脉冲信号。
- 3 程序执行 M33，M11，M09，M05 码时，如果 NC 已处于 OFF 状态时（由系统自动记忆），则系统不发出 M33，M11，M09，M05 等脉冲信号。同样，在 NC 已处于 ON 的状态时，如果再执行 ON 的 M 代码，ON 的脉冲也不输出。
- 4 急停时，不论在什么状态，系统发出 M33，M11，M09，M05 信号。
- 5 按复位键时，如果系统参数“RSJG”（第 92 页 P2100.5 或第 177 页 P036.2）设为 1，则不论在什么状态，系统发出 M33，M11，M09，M05。
- 6 当在机床侧装有这些开关时，在机床侧进行起动或关闭的操作后，最后应恢复为和系统一致。否则需进行两次操作。如：在 NC 侧起动了冷却，而在机床侧关闭了，为在 NC 侧再次起动需发 OFF，ON 才能起动或在复位后在起动。

4.11.14 卡盘控制

输入信号


• QP

卡盘控制开关输入信号

• QPSI/QPJI

卡盘松/紧反馈信号。

内卡盘动作时序图如下：

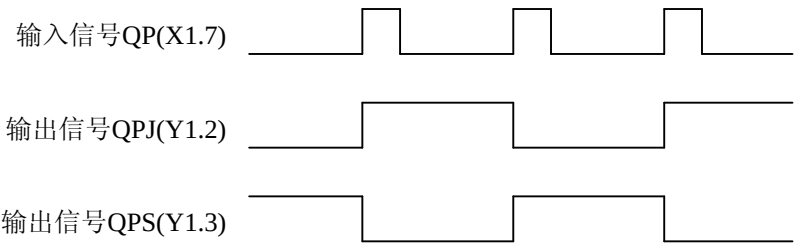

外卡盘的选择在【机床】画面由软菜单选择。开机后改变选择时，不改变输出，即卡盘松变为卡盘紧，卡盘紧变为卡盘松。内外卡盘选择的不同在于：

- 1 开机后，脚踏卡盘开关第一次踏下时，输出卡盘紧信号，选择内卡盘时 Y1.2 输出 1，而选择外卡盘时 Y1.3 输出 1，以后每踏下一次卡盘开关，Y1.2、Y1.3 反转输出。
- 2 主轴正反转起动时，卡盘必须卡紧，而对于内卡盘 Y1.2 为 1，外卡盘时 Y1.3 为 1。否则，系统会报警。

当设置诊断参数“QPIN”（第 152 页 K008.1）为 1 时，如果启动主轴，除了检查卡盘紧输出外，还要检查是否卡盘紧到位。如果不到位，不能启动主轴。否则，将产生号报警。

卡盘紧是否到位输入信号有两个：

- QPJI：卡盘紧到位信号，高电平有效。
- QPSI：卡盘松到位信号，高电平有效。也可用作外卡盘时，卡盘紧输入信号。

注

1 程序代码 M10/M11 也可以控制卡盘紧/松。

2 输出可设定为电平输出或脉冲输出。

输出信号

• M10/M11 输出信号

M10 为卡盘紧，M11 为卡盘松。

• QPJ/QPS 输出信号

开机时，输出信号卡盘紧 QPJ 及卡盘松 QPS 均为零。

- 1 程序代码 M10/M11 可以控制 QPJ/QPS 输出
- 2 输入接口 QP 可以控制 QPJ/QPS 输出

卡盘输出方式有电平方式和脉冲方式：


- 1 诊断 QPLS=0：输出信号为电平方式
- 2 诊断 QPLS=1：输出信号为脉冲方式。脉冲宽度由诊断参数 T12 设置

4.11.15 台尾控制

输入信号

- TW

台尾开关输入信号

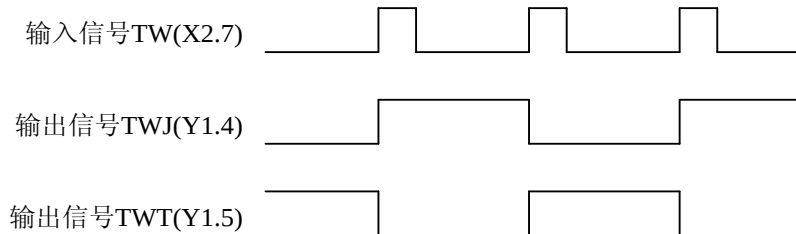

开机时输出信号 TWJ 和 TWT 均为 0。主轴旋转及从旋转到停止的制动过程中,脚踏台尾开关无效。
程序代码 M78/M79 也可以控制台位进/退。输出可设定为电平输出或脉冲输出。

输出信号

- TWJ/TWT

1 程序代码 M78/M79 可以控制 TWJ/TWT 输出。

2 输入接口 TW 可以控制 TWJ/TWT 输出。

台尾输出方式有电平方式和脉冲方式:

1 诊断 TPLS=0: 输出信号 TWJ/TWT 为电平方式

2 诊断 TPLS=0: 输出信号 TWJ/TWT 为脉冲方式。脉冲宽度由诊断 T13 设置

4.11.16 主轴夹紧/松开控制

输入信号

- CS/CJ

主轴夹紧开关松/紧到位输入信号

- CSE/CJE (X100.2/X100.1)

主轴夹紧开关松/紧到位输入信号

- CCTL (X100.0)

主轴控制开关输入信号

输出信号

- CS/CJ

主轴松开/夹紧输出

- CSE/CJE (Y100.5/Y100.4)

主轴松开/夹紧输出

4.11.17 防护门控制

输入信号

- SAGT

防护门输入信号。

当诊断参数“SSGT”（第 152 页 K008.5）为 1 时，防护门控制机能有效，诊断参数“SAGT”（第 152 页 K008.6）用来选择防护门打开的有效电平。

- SAGT=0：低电平为防护门打开；高电平为防护门关闭
- SAGT=1：高电平为防护门打开；低电平为防护门关闭

防护门功能有效时，在自动方式下打开防护门系统做如下处理：

- 1 关闭并清除输出 M03/M04。
- 2 关闭并清除 S01-S08 代码输出，模拟主轴电压清 0。
- 3 轴移动停止（如同按复位键）。
- 4 输出防护门开信号 SAGTO。
- 5 若启动程序，显示系统报警，启动失效。按【复位】键，可以清除报警。

注
1 前两项，当防护门再次关闭时，仍然清零。
2 打开防护门，要求主轴转速为一定的低速，由于系统关闭 S1—S8 及模拟主轴电压输出，此低速由防护门开信号 SAGTO 通过外部控制。

输出信号

- SAGTO

防护门输出信号。当 SSGT 设为 1 时，该输出信号有效。

4.12 刀架控制

标准 PLC 支持多种刀架。用户可根据实际应用设置相关诊断参数选择，对应关系如下：

K15.3~K15.0	刀架类型
0000	常州-宏达[LD4/LD4B 系列]电动刀架选择
0001	烟台-环球[AK31 系列]电动刀架选择
0010	台湾-六鑫[LS 系列]/巨杨[CLT 系列]/亚兴(新墅)[HLT80-8/12T]液压刀架选择
0011	常州-亚兴[HLT 系列]液压刀架选择
0100	德国-SAUTER[SK919e/SK920e]电动刀架选择
0101	印度-PRAGATI[BTP-63 系列]电动刀架选择
1000	GSK 伺服电动刀架选择
1001	三和数控（台达 A2）伺服电动刀架选择
1111	通用伺服脉冲电动刀架选择
注 本系统默认配置常州-宏达电动刀架，若配其它类型刀架，请参考机床厂家提供的补充说明书。	

4.12.1 宏达刀架

刀位反馈信号

宏达刀架的编码反馈采用位反馈形式，主要有 4、8 和 12 把刀三种。分别使用下列信号：

刀号	反馈 X0.3~X0.0	刀号	反馈 X1.3~X1.0	刀号	反馈 X3.7~X3.4
1	0001	5	0001	9	0001
2	0010	6	0010	10	0010

3	0100	7	0100	11	0100
4	1000	8	1000	12	1000

接线说明

• 输入信号

刀位反馈信号：X0.3~X0.0、X1.3~X1.0、X3.7~X3.4。

刀架锁紧信号：X0.7

• 输出信号

Y1.0	刀架正转（常态为 0）
Y1.1	刀架反转（常态为 0）

诊断参数

参数号	说明	默认值
T30	宏达转塔刀架正转停止到反转锁紧输出的延迟时间	500 ms
T31	宏达转塔刀架到位到锁紧允许时间	500 ms
T32	宏达转塔刀架，刀架锁紧到位到反转锁紧停止的延迟时间	2000 ms


4.12.2 刀架使用注意事项

刀位到位输入信号

• NPN 型刀架

接 NPN 型刀架（如常州刀架）时。刀位到位信号须跳接上拉电阻，有效电平为低。当其中的一个信号为低电平时，表示此时刀架处于该刀号位置。可查看系统诊断信号来判断。

T01~T08 刀位的上拉电阻在主板上已配置，可通过短接开关设置。连接图如下：

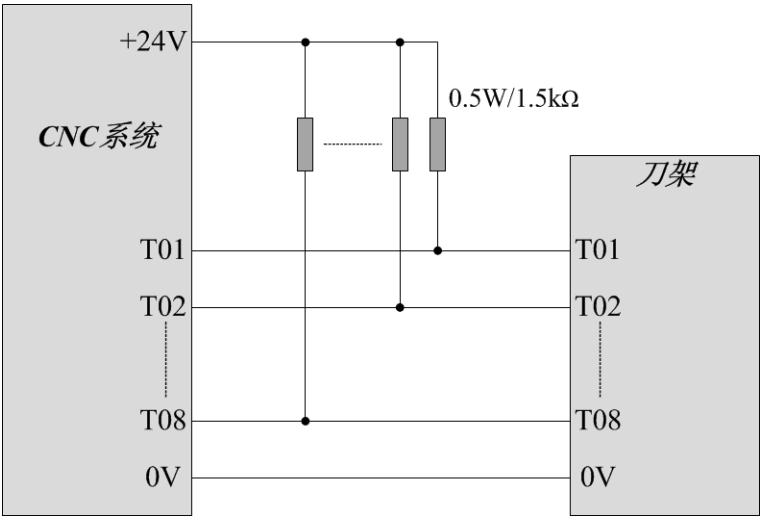


• PNP 型刀架

接 PNP 型刀架时。系统刀位信号可与刀架直接连接，有效电平为高，当其中的一个信号为高电平时，表示此时刀架处于该刀号位置。可通过查看系统诊断信号来判断。

注
实际刀具数量由诊断参数“总刀具数”（第 156 页 D0007）设置，设置范围 0~255。

换刀时序

当前的刀号存于诊断参数 R66 中。当换刀结束时，系统自动修改此值。在屏幕右下角显示当前指令的 T 代码及刀补号。开机时，T 代码设置诊断号 R66 为初值。在正常换刀时，这两个值是相同的。当指令 T 代码后，由于某种原因刀架没有到位时，这两个值不相同，T 显示指令的刀号，而诊断号 R66 保持换刀前的刀号不变。当指令的刀号与诊断号 R66 的内容一致时，系统不进行换刀。所以当前刀号与诊断号 R66 的内容不同时，一般需设置诊断号 R66 为当前的刀号。
手动换刀时，在换刀结束后，T 代码及诊断号 R66 才修改为新的值。
换刀时序图如下：

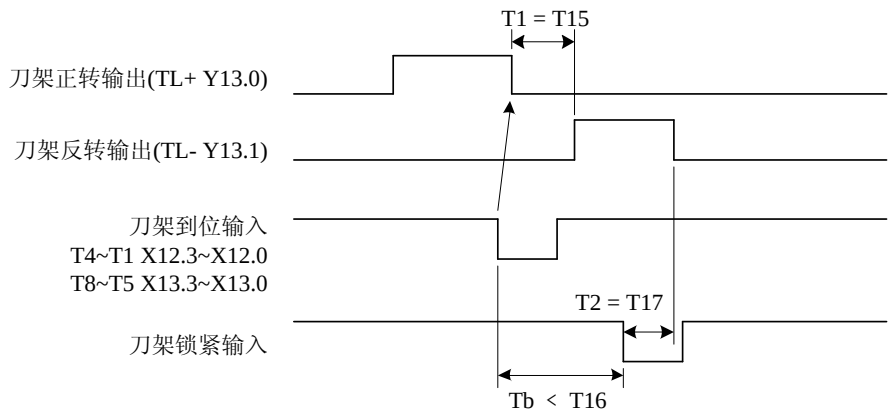

换刀所需的最长时间设置在定时器参数“换刀过程定时器”(第 161 页 T003)中,设定范围 0~65535。
单位：毫秒。换刀时间超过设定值，产生 05 号报警：换刀时间过长。
当 $Tb \geq T16$ 时。产生 11 号报警：换刀时反锁时间过长。

信号电平选择

• 刀架到位信号

刀架到位信号的有效电平由诊断参数“TSGN”(第 155 页 K016.1) 设定。如果使用排刀，将 TSGN 设置为 1，系统将不执行换刀逻辑以提高加工效率。

- TSGN=0：刀架到位信号高电平有效。（常开）
- TSGN=1：刀架到位信号低电平有效。（常闭）

• 锁紧信号

刀架锁紧信号 TCP 的有效电平由诊断参数“TCPS”(第 155 页 K016.0) 设定。当刀架无锁紧信号时，应将此参数设置为 0。

- TCPS=0：刀架锁紧信号低电平有效。（常闭）
- TCPS=1：刀架锁紧信号高电平有效。（常开）

III 附录篇

1 螺补、间补功能

1.1 记忆型螺距误差补偿功能

记忆型螺距误差补偿（螺距补偿）将包含轴的参考点在内的某一行程范围划分为若干个区间，在每个区间上可设置一个补偿量（螺补值），当轴运动到某个区间上时，对应补偿量被均匀地补偿到该区间上。

注

1 只有当参数 DOG（P0002.2）=1 时，系统才具有螺距补偿机能。


2 只有当机床参考点建立后（机械回零后），系统才会进行螺距补偿。

解释

- 可以补偿的轴
所有 NC 轴
- 补偿点
每个区间上的补偿值是在区间终点测量得到的（正方向运动），这个测量的位置称为补偿点
- 补偿点数
每轴 128 个
- 补偿间隔（螺补间隔）
每个区间的长度
由参数 P2630 设定，应设定为正数，如果设定为 0，表示不进行螺距补偿。设定的单位及限制如下表所示。

移动单位	最小设定间隔	最大设定间隔	单位
公制	最小输出单位	最大行程	mm

- 补偿原点（螺补原点）
轴的参考点（零点）在螺补行程范围内的位置。
由轴型参数 P10000 设定，各轴可根据机械特性，独立设定为 0~128 之间的值。
螺补原点和螺补间隔确定了整个螺补行程范围，及每一个补偿点的坐标。如下图所示，图中 PEC 表示区间上的螺补值。当螺补原点设定为 n 时，参考点负方向上（包括参考点）有 n 个补偿点，正方向有 128-n 个补偿点，第 N 个补偿点的机床坐标可由以下公式计算：

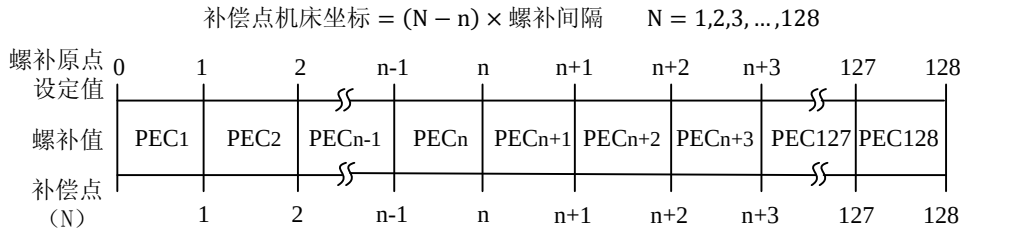

- 螺补值
螺补值由轴型参数 P10001~P10128 设定。第 N 个补偿点对应参数 P(10000+N)
例如：第 100 个补偿点，对应参数 P10100
- 螺补值范围
公制机床：每个补偿点范围 0~±0.1mm。

设定方法


螺距补偿各参数的设定方法与其他系统参数相同，参见操作手册参数设定章节。螺距误差补偿量值在参数画面的螺补子画面设定。

注

设定了螺距误差参数后，应重新返回参考点。

举例

- 螺补原点=0，螺补间隔=10.000mm

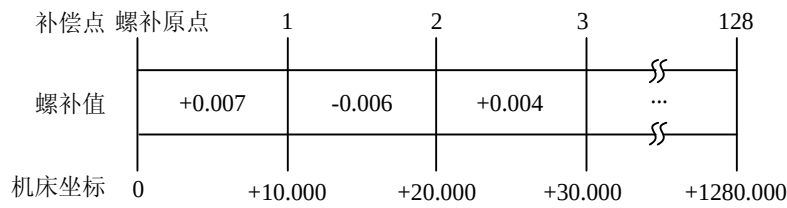

螺补原点设定为 0，参考点负方向上无补偿点，根据补偿点坐标公式可得各补偿点坐标为：

$$(N - 0) \times 10.000\text{mm} \quad N = 1,2,3, \dots, 128$$


补偿点 1 设定从 0 运动到 10.000mm 时的螺补值，补偿点 2 设定从 10.000mm 运动到 20.000mm 时的螺补值。图中各补偿点螺补值如下表所示：

补偿点	补偿区间机床坐标范围（mm）	螺补值（mm）
1	0.000 ~ 10.000	+0.007
2	10.000 ~ 20.000	-0.006
3	20.000 ~ 30.000	+0.004

由上表可知，机械从参考点运动到+30.000mm 的位置，螺距误差补偿总量为：

$$(+0.007) + (-0.006) + (+0.004) = 0.005\text{mm}$$

- 螺补原点=60，螺补间隔=10.000mm

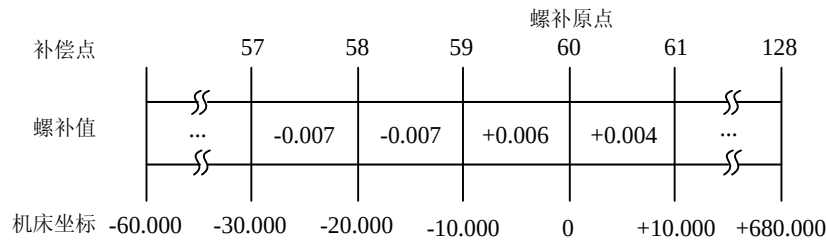

螺补原点设定为 60，参考点负方向上（包括参考点）共有 60 个补偿点，正方向共有 128-60=68 个补偿点。根据补偿点坐标公式可得各补偿点坐标为：

$$(N - 60) \times 10.000\text{mm} \quad N = 1,2,3, \dots, 128$$


补偿点 61 设定从 0 运动到 10.000mm 时的螺补值，补偿区间 60 设定从-10.000mm 运动到 0 时的螺补值。图中各补偿点螺补值如下表所示：

补偿点	补偿区间机床坐标范围（mm）	螺补值（mm）
58	-30.000 ~ -20.000	-0.007
59	-20.000 ~ -10.000	-0.007
60	-10.000 ~ 0.000	+0.006
61	0.000 ~ 10.000	+0.004

由上表可知，机械从-30.000mm 运动到+10.000mm 的位置，螺距误差补偿总量为：

$(-0.007) + (-0.007) + (+0.006) + (+0.004) = -0.004\text{mm}$

- 螺补原点=128，螺补间隔=10.000mm

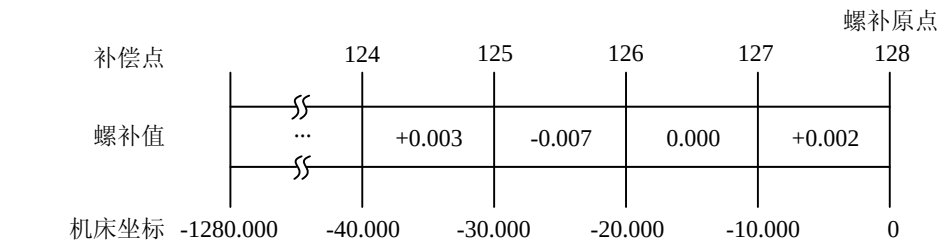

螺补原点为设定为 128，正方向无补偿点，根据补偿点坐标公式可得各补偿点坐标为：

$(N - 128) \times 10.000\text{mm} \quad N = 1, 2, 3, \dots, 128$

补偿点 128 设定从-10.000mm 运动到 0 时的螺补值，补偿点 127 设定从-20.000mm 运动到-10.000 时的螺补值。图中各区间的螺补值如下表所示：

补偿点	补偿区间机床坐标范围（mm）	螺补值（mm）
125	-40.000 ~ -30.000	+0.003
126	-30.000 ~ -20.000	-0.007
127	-20.000 ~ -10.000	0.000
128	-10.000 ~ 0.000	+0.002

由上表可知，机械从-40.000mm 运动到参考点位置，螺距误差补偿总量为：

$(+0.003) + (-0.007) + (0.000) + (+0.002) = -0.002\text{mm}$


1.2 反向间隙补偿功能

机床反向间隙可以使用百分表、千分表或激光检测仪进行测量，准确的补偿才能提高加工的精度，不推荐使用手轮或单步方式测量丝杠反向间隙，建议按如下方法来测量反向间隙：

- 1 编辑测试程序：

```
O0001 ;
G01 W10 F600 ;
W10 ;
W1 ;
W-1 ;
M30 ;
```

- 2 测量前应将反向间隙误差补偿值设置为零；
- 3 单段运行程序，定位两次后找测量基准 A，记录当前数据，再进行同向运动 1mm，然后反向运动 1mm 到 B 点，读取当前数据。

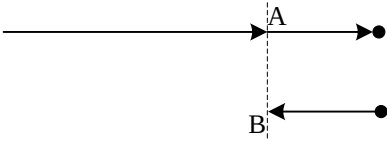

- 4 反向间隙误差补偿值=|A 点测量数据-B 点测量数据|；
- 5 把测量得到的差值输入到轴型参数“反向间隙补偿量”（第 98 页 P2625）中即可。

注

- 1 参数“反向间隙补偿速率”（第 98 页 P2620 或第 184 页 P077）可设定反向间隙补偿的速率，无加减速控制。
- 2 机床每使用 3 个月后要重新检测反向间隙。
- 3 车床上反向间隙补偿量固定以直径值输入。

反向间隙补偿计算规则

在判断反向间隙补偿时，运动类型划分为以下三类：

- 1 类型 A：非切削或定位，主要包括各种手动运动、PLC 轴运动、G28 从中间点到参考点运动；设间补量为 a（P2625 数值）
- 2 类型 B：切削运动，设间补量为 b（当=0 时，b=a；当 CBK=1 时，b 为参数 P2626 数值）
- 3 类型 C：定位运动，设间补量为 c（当 RBK=0 时，c=a；当=1 时，c 为参数 P2627 数值）

上述三种类型的间补量关系与参数“CBK”（第 97 页 P2600.0）和“RBK”（第 97 页 P2600.1）有关：

- 1 CBK 为 0 时，b 等于 a；CBK 为 1 时，b 等于参数“切削运动时的反向间隙补偿量”（第 98 页 P2626）设定值
- 2 RBK 为 0 时，c 等于 a；RBK 为 1 时，c 等于参数“定位运动时的反向间隙补偿量”（第 98 页 P2627）设定值

这三种运动类型都包括正、负两个方向。因此，在考虑方向的情况下机床运动包括六种情况，分别表示为：**+A, -A, +B, -B, +C, -C**

轴移动时，如果运动前后类型不同，那么反向间隙补偿将被执行。间补量计算规则如下：

移动后 移动前	+A	-A	+B	-B	+C	-C
+A		-a	(b-a)/2	-(b+a)/2	(c-a)/2	-(c+a)/2
-A	a		(b+a)/2	-(b-a)/2	(c+a)/2	-(c-a)/2
+B	-(b-a)/2	-(b+a)/2		-b	(c-b)/2	-(c+b)/2
-B	(b+a)/2	(b-a)/2	b		(c+b)/2	-(c-b)/2
+C	-(c-a)/2	-(c+a)/2	-(c-b)/2	-(c+b)/2		-c
-C	(c+a)/2	(c-a)/2	(c+b)/2	(c-b)/2	c	

注

关于修改间补速度和平滑时间后对过象限处的影响，可以使用图形诊断功能中的间隙模拟功能来观察。理论上，在机床不振的情况下，间补越快（间补速度数值越大，平滑时间越短），误差越小。

2 操作一览表

分类	机能	程序 开关	参数 开关	操作 方式	画面	操作
电子盘	存电子盘			编辑		N→1~3（电子盘号）→ 
	取电子盘			上电		 +1~3（电子盘号）
初始化	系统初始化			上电		 +0
清零操作	清相对坐标			回零 单步 手动	位置	按下 1~3→对应轴字母闪烁→ 
	清机床坐标				位置	 +1~3 轴号)
	加工时间				位置	 + 
	加工件数				位置	 + 
PC/U 盘 →CNC	参数输入		开	编辑	参数	
	刀补输入			编辑	刀补	
	程序输入	开		编辑	程序	程序号 Oxxxx→ 
CNC →PC/U 盘	参数输出			编辑	参数	
	偏置输出			编辑	刀补	
	全部程序输出			编辑	程序	程序号 O-9999→ 
	单个程序输出			编辑	程序	程序号 Oxxxx→ 
亮度调节	液晶显示屏 亮度调节			回零	位置	按下 1~3→任意轴字母闪烁 →  或 
数据设置	设置参数		开	录入	参数	数据→ 
	刀补设置			录入	刀补	偏移量→ 

分类	机能	程序 开关	参数 开关	操作 方式	画面	操作
检索	程序号检索			编辑 自动	程序	程序号 Oxxxx→ 
	程序段检索			编辑	程序	顺序号 Nxxxx→ 
	字检索			编辑	程序	被检索字符→ 
	地址检索			编辑	程序	被检索地址→ 
	参数检索				参数	参数号 Pxxxx→ 
	诊断地址检索				诊断	诊断地址号→ 
	梯图的梯级检索				梯形图	Jxxx→  或 
开关设置	参数开关				设置	 →  或 
	程序开关				机床	数字键 4
编辑	删除一个程序	开		编辑	程序	程序号 Oxxxx→ 
	删除全部程序	开		编辑	程序	程序号 O-9999→ 
	多个程序段删除	开		编辑	程序	N→±程序段数→ 
	字的删除	开		编辑	程序	检索到要删除的字→ 
	字的变更	开		编辑	程序	检索到要变更的字 →录入新数据→ 
	字的插入	开		编辑	程序	检索到要插入位置的前一字 →录入新数据→ 
	程序复制	开		编辑	程序	[扩展编辑]→[复制] →[全部]或光标键定位[开始] →[至结尾]或光标键定位[结束] →新建程序号 Oxxxx→[执行]
	程序段移动	开		编辑	程序	[扩展编辑]→[移动] →光标键定位[开始] →[至结尾]或光标键定位[结束] →新建程序号 Oxxxx→[执行]
	程序的合并	开		编辑	程序	[扩展编辑]→[合并]→[至结尾]或光

分类	机能	程序 开关	参数 开关	操作 方式	画面	操作
						标键定位[开始] →要合并的程序号 Oxxxx→[执行]
比较和校 对	系统内已有 程序校验	关		编辑	程序	程序号 Oxxxx→ 输入

3 指令值范围一览表

输入单位 有效范围	公制丝杠/毫米输入		公制丝杠/英寸输入	
	输入毫米/输出毫米		输入英寸/输出毫米	
最小输入增量	0.001mm	0.0001mm	0.0001inch	0.00001inch
最大行程	±99999.999mm	±9999.9999mm	99999999mm	±99999.9999mm
最大编程尺寸	±99999.999mm	±9999.9999mm	±9999.99999inch	±9999.99999inch
切削进给速率每分进给（在 100%倍率）	1~30000mm/min	1~30000mm/min	0.01~2000.00inch/min	0.01~2000.00inch/min
快速移动进给速度（分别对每个坐标）	30~60000mm/min	30~60000mm/min	30~60000mm/min	30~60000mm/min
切削进给速度上限	6~30000mm/min	6~30000mm/min	6~30000mm/min	6~30000mm/min
刀具偏移量	0~±999.999mm	0~±999.9999mm	0~±99.9999inch	0~±99.99999inch
单步最小进给量	0.001mm	0.0001mm	0.0001inch	0.00001inch
间隙补偿量	0~8mm	0~8mm	0~8mm	0~8mm
螺距误差补偿量（倍率为 1 时）	0~±0.1mm	0~±0.1mm	0~±0.1mm	0~±0.1mm
存储行程极限范围从参考点起的距离	±99999.999mm	±9999.9999mm	99999999mm	±99999.9999mm
暂停	0~99999.999s	0~99999.999s	0~99999.999s	0~99999.999s

输入单位 有效范围	英制丝杠/毫米输入		公制丝杠/英寸输入	
	输入毫米//输出英寸		输入英寸/输出英寸	
最小输入增量	0.001mm	0.0001mm	0.0001inch	0.00001inch
最大行程	±9999.9999inch	±9999.9999inch	±9999.9999inch	±9999.99999inch
最大编程尺寸	±99999.999mm	±99999.9999mm	±9999.9999inch	±9999.99999inch
切削进给速率每分进给（在 100%倍率）	1~30000mm/min	1~30000mm/min	0.01~2000.00inch/min	0.01~2000.00inch/min
快速移动进给速度（分别对每个坐标）	3.0~9000.0inch/min	3.0~4500.0inch/min	3.0~9000.0inch/min	3.0~4500.0inch/min
切削进给速度上限	0.6~2000.0inch/min	0.6~2000.0inch/min	0.6~2000.0inch/min	0.6~2000.0inch/min
刀具偏移量	0~±999.999mm	0~±999.9999mm	0~±99.9999inch	0~±99.99999inch
单步最小进给量	0.001mm	0.0001mm	0.0001inch	0.00001inch
间隙补偿量	0~0.3inch	0~0.3inch	0~0.3inch	0~0.3inch
螺距误差补偿量（倍率为 1 时）	0~±0.003937inch	0~±0.003937inch	0~±0.003937inch	0~±0.003937inch
存储行程极限范围从参考点起的距离	±99999.9999inch	±9999.99999inch	±99999.9999inch	±9999.99999inch
暂停	0~99999.999s	0~99999.999s	0~99999.999s	0~99999.999s

注：表中每栏两列分别对应不同的小数点位数。

4

二，十进制转换表

十进制	二进制	十进制	二进制	十进制	二进制	十进制	二进制
0	00000000	32	00100000	64	01000000	96	01100000
1	00000001	33	00100001	65	01000001	97	01100001
2	00000010	34	00100010	66	01000010	98	01100010
3	00000011	35	00100011	67	01000011	99	01100011
4	00000100	36	00100100	68	01000100	100	01100100
5	00000101	37	00100101	69	01000101	101	01100101
6	00000110	38	00100110	70	01000110	102	01100110
7	00000111	39	00100111	71	01000111	103	01100111
8	00001000	40	00101000	72	01001000	104	01101000
9	00001001	41	00101001	73	01001001	105	01101001
10	00001010	42	00101010	74	01001010	106	01101010
11	00001011	43	00101011	75	01001011	107	01101011
12	00001100	44	00101100	76	01001100	108	01101100
13	00001101	45	00101101	77	01001101	109	01101101
14	00001110	46	00101110	78	01001110	110	01101110
15	00001111	47	00101111	79	01001111	111	01101111
16	00010000	48	00110000	80	01010000	112	01110000
17	00010001	49	00110001	81	01010001	113	01110001
18	00010010	50	00110010	82	01010010	114	01110010
19	00010011	51	00110011	83	01010011	115	01110011
20	00010100	52	00110100	84	01010100	116	01110100
21	00010101	53	00110101	85	01010101	117	01110101
22	00010110	54	00110110	86	01010110	118	01110110
23	00010111	55	00110111	87	01010111	119	01110111
24	00011000	56	00111000	88	01011000	120	01111000
25	00011001	57	00111001	89	01011001	121	01111001
26	00011010	58	00111010	90	01011010	122	01111010
27	00011011	59	00111011	91	01011011	123	01111011
28	00011100	60	00111100	92	01011100	124	01111100
29	00011101	61	00111101	93	01011101	125	01111101
30	00011110	62	00111110	94	01011110	126	01111110
31	00011111	63	00111111	95	01011111	127	01111111

十进制	二进制	十进制	二进制	十进制	二进制	十进制	二进制
128	10000000	160	10100000	192	11000000	224	11100000
129	10000001	161	10100001	193	11000001	225	11100001
130	10000010	162	10100010	194	11000010	226	11100010
131	10000011	163	10100011	195	11000011	227	11100011
132	10000100	164	10100100	196	11000100	228	11100100
133	10000101	165	10100101	197	11000101	229	11100101
134	10000110	166	10100110	198	11000110	230	11100110
135	10000111	167	10100111	199	11000111	231	11100111
136	10001000	168	10101000	200	11001000	232	11101000
137	10001001	169	10101001	201	11001001	233	11101001
138	10001010	170	10101010	202	11001010	234	11101010
139	10001011	171	10101011	203	11001011	235	11101011
140	10001100	172	10101100	204	11001100	236	11101100
141	10001101	173	10101101	205	11001101	237	11101101
142	10001110	174	10101110	206	11001110	238	11101110
143	10001111	175	10101111	207	11001111	239	11101111
144	10010000	176	10110000	208	11010000	240	11110000
145	10010001	177	10110001	209	11010001	241	11110001
146	10010010	178	10110010	210	11010010	242	11110010
147	10010011	179	10110011	211	11010011	243	11110011
148	10010100	180	10110100	212	11010100	244	11110100
149	10010101	181	10110101	213	11010101	245	11110101
150	10010110	182	10110110	214	11010110	246	11110110
151	10010111	183	10110111	215	11010111	247	11110111
152	10011000	184	10111000	216	11011000	248	11111000
153	10011001	185	10111001	217	11011001	249	11111001
154	10011010	186	10111010	218	11011010	250	11111010
155	10011011	187	10111011	219	11011011	251	11111011
156	10011100	188	10111100	220	11011100	252	11111100
157	10011101	189	10111101	221	11011101	253	11111101
158	10011110	190	10111110	222	11011110	254	11111110
159	10011111	192	10111111	223	11011111	255	11111111

5 报警一览表

5.1 程序操作错（P/S 报警）

报警号	报警内容
0000	需关/开机
0001	接口板错误
0002	插补任务或主控任务过载，请增大插补周期或主控周期
0003	数据位数过多
0004	无地址输入
0005	无数据输入
0006	负号输入错
0007	小数点输入错或无小数点输入
0008	螺纹加工前未指令主轴转速或指定为 0!
0009	非法地址符输入
0010	非法 G 代码输入
0011	F 值指令错
0012	G93 format error
0013	三点共线错误或圆心位置超出范围
0014	每转螺距变化量超出允许范围
0015	同动轴过多
0016	宏变量操作记录内存空间不足
0017	请先按复位清除 G52 局部坐标系
0018	无效操作
0019	U 盘文件存储失败
0020	G70 返回点丢失，未指令 G71~G73 记忆加工起点,或被复位清除
0021	G02/G03,平面指定错
0022	未定义 PLC 功能指令!
0023	G02/G03 时,R 指定了负值
0024	计算错误，可能是数据过大
0025	断点恢复时,找不到加工程序
0026	断点恢复时,找不到当前加工程序段
0027	断点恢复时,当前加工段内容发生变化
0028	断点操作不支持 A 类 DNC 方式
0029	刀补量过大，或刀尖方向超出范围
0030	刀补号过大
0031	G10,刀补号无效或未指定
0032	G10,数值超出范围或未指定
0033	刀偏结点不确定

0034	刀偏起始/结束段是 G02/G03
0035	G39,刀补平面错或在 G40 状态
0036	G10 设置坐标系功能无效
0037	刀补平面外指定了 G40
0038	刀偏时要出现过切
0039	刀偏时指令了 G31
0040	补偿模式中, 不允许变更补偿平面
0041	刀偏时要出现过切
0042	存在不允许指令运动的轴
0043	刀偏时 G90/G94 中将出现过切
0044	固定循环中指定了 G27~G29
0045	宏变量写入失败
0046	G02/G03 平面内 I、J 或 K 指定错误
0047	未在单程序段指定或格式错误
0048	请在补偿取消后指令
0049	请先取消圆柱插补、极坐标插补、假想轴插补、和数字主轴螺纹插补
0050	螺纹程序段中, 指令了拐角或倒角
0051	拐角或倒角程序段后, 不是 G01 指令或遇到 G70~G73 段群最后一段
0052	拐角或倒角后程序段的移动量不合适
0053	拐角或倒角程序段中指令了多个 I,K,R
0054	拐角或倒角程序段中指令了圆锥
0055	拐角或倒角程序段的移动量太小
0056	拐角或倒角程序段中 I,K 指定错
0057	倒圆平面错
0058	文件不存在或内容错误
0059	程序号未检索到
0060	顺序号未检索到
0061	在 G70~G73 中, 未指定 P,Q
0062	在 G71~G76 中, 切削参数值错
0063	G71~G73 中,P 指定的顺序号未检索到
0064	CMOS 内存空间不足
0065	G71~G73 中,P 指定的程序段格式错
0066	G71~G73 中 P,Q 指定程序段中含非法 G 码
0067	录入方式下, 指定了含 P,Q 的 G70~G73
0068	存储容量不足
0069	FLASH 读取错误
0070	用户程序内存空间不足
0071	程序号或地址未检索到
0072	存储的程序数过多
0073	程序号相同
0074	程序号超出 1~9999

0075	F 值过大(每转进给速度超出限制)
0076	M91~M94 或 M98 指令中,P 未指定
0077	子程序嵌套过多
0078	M 代码指定的程序号或顺序号未检索到
0079	程序比较错
0080	指定区域中, 测量信号未 ON
0081	当前刀具长度补偿无效
0082	不允许在本程序段变更长度补偿
0083	测量段每次只能测量一个轴或使用增量指令
0084	未知 P/S 报警
0085	I/O 输入格式错
0086	I/O 准备信号未通
0087	I/O 输入不停止
0088	PLC G120 接口不能设置为非 NC 轴或未指定
0089	攻丝时, 主轴与进给轴不能是同一个轴
0090	程序回零时无零点存储
0091	回零时无法判断回零方向(相应 G 接口未指定)
0092	G27,未回到零点
0093	G28/G30,需先建立第一参考点(回零)
0094	G30 指令中,非法的 P 输入
0095	自动回参考点失败
0096	存盘出错,请再试
0097	M96 未指定中断程序号
0098	不支持的程序控制 M 代码
0099	无法恢复宏中断
0100	参数开关/伺服开关为开状态
0101	按 DEL 键,开机清存储器
0102	G 代码格式错误
0103	高速高精预读错误
0104	速率过大
0105	栅格偏移量过大
0106	参考点偏移量过大
0107	加减速速度过大
0108	非旋转轴错误
0109	数据错误
0110	计算溢出
0111	宏运算值过大(运算溢出)
0112	零作除数
0113	数据超出允许范围
0114	宏指令时,H 码未定义
0115	宏指令时,变量号非法

0116	非法赋值
0117	附加整圆数超过上限或为负值/附加螺线圈数超过上限或为负值
0118	FPGA 版本过低
0119	SQRT,BCD 的自变量为负
0120	G12 指令中 P 地址数据错误、或缺少 P 地址、或轴类型错误
0121	请在指令 G12 之前取消补偿
0122	处于坐标变换状态,请先取消 G16/G51/G68(G68.1)/G12.1
0123	极坐标转换失败
0124	PLC 参数有效标识丢失, 请检查 PLC 参数
0125	G65,指令了非法的地址
0126	机床按键板不匹配
0127	FLASH 错误!
0128	转移指令中,顺序号错或未检索到
0129	最后一段缺少段结束标志: ';'
0130	宏开关没有打开, 不能使用宏变量!
0131	用宏变量编程不能用宏变量的地址!
0132	一个字输入了两个小数点!
0133	子程序不能指定 M30 指令!
0134	G70 恢复程序现场出错!
0135	Flash 扇区擦除失败!
0136	电子盘容量不足!
0137	Flash 写入失败!
0138	Flash 电子盘标志写入失败!
0139	程序栈混乱!
0140	创建程序失败! O 号已存在,或程序总数超过限制!
0141	G70 保存程序现场出错!
0142	未检索到指定字
0143	向上检索, 未检索到指定地址符
0144	向下检索, 未检索到指定地址符
0145	格式错误,输入全部程序可输 O-9999
0146	输入程序操作失败!
0147	宏错误: 转移到当前行将造成死循环!
0148	宏错误: 找不到程序指定的顺序号!
0149	修复程序数据失败, 开机清存储器!
0150	没有程序,无法运行!
0151	数据格式错误!
0152	传入无效参数!
0153	传入 BIT 参数数据存在非 0、1 字符!
0154	数据格式错误:无符号数据输入 '-'号!
0155	传入位参数数据存在 '-'号!
0156	传入的刀补号不存在!

0157	程序错误！
0158	传入数据时,检查公司名称失败！
0159	传入数据时,检查系统型号失败！
0160	传入数据时,检查系统版本号失败！
0161	传入数据时,检查数据类型失败！
0162	数据格式错误:多余的小数点！
0163	数据格式错误:负号位置错！
0164	数据格式错误:位数据输入小数点！
0165	数据格式错误:小数位数过多！
0166	未打开程序开关！
0167	存储器为空，请先插入'O'号！
0168	波特率参数非法，系统将使用默认波特率 38400
0169	串口属性参数设置非法，将使用默认值 822
0170	未打开串口使能参数
0171	除数为 0！
0172	程序队列满！
0173	储存器中不存在要校验的程序！
0174	请先下传 PLC 程序，再操作存盘！
0175	PLC 程序错误！
0176	硬件版本和软件不一致！
0177	无效中断优先级
0178	数据栈上溢出
0179	数据栈下溢出
0180	无效中断类型
0181	没有权限
0182	正进行扩展编辑操作，无法检索程序或进行串口/U 盘/网络通讯操作
0183	未打开特殊程序保护开关！
0184	先建立参考点,再启动加工程序！
0185	下传 PLC 程序错误！
0186	未知 P/S 报警
0187	G84 中,S,F,Z 异常！
0188	Cs 轴速度控制时不允许指令位置！
0189	请与机床厂家联系！
0190	U 盘中文件个数超过 1024 个,多出的文件将不被列出
0191	U 盘被写保护
0192	U 盘读写错误或容量不足
0193	U 盘被移出
0194	U 盘文件打开失败
0195	K 指定错
0196	DNC 加工文件不是当前文件
0197	高速高精速率异常

0198	G54 程序段中 P 指定错
0199	高速高精规划异常或指令过大的速度
0200	起点极半径与终点极半径之差超差
0201	无效设定文件
0202	未知 P/S 报警
0203	检验和错误
0204	未知标识文件
0205	不支持版本
0206	文件类型标识错误
0207	文件大小标识错误
0208	限时日期数据无效
0209	限时报警号超出范围
0210	提前报警报警号超出范围
0211	掉电报警号超出范围
0212	授时日期数据无效
0213	授时时间数据无效
0214	文件打开失败
0215	文件大小错误
0216	文件读取失败
0217	电子盘出错
0218	密码错误
0219	设置系统类型文件错误
0220	系统时钟错误
0221	系统已经设置另一版本限时保护
0222	请联系机床厂家
0231	电池电压低, 保持型数据可能丢失
0232	自动回参考点失败
0233	通道被禁止, 自动回参考点失败
0234	刀具长度磨损量过大
0235	刀具半径形状值过大
0236	刀具半径磨损值过大
0237	指定了不能进行长度补偿的轴
0238	G68 格式错误
0239	找到一转信号(返回 LPOS)时位置距一转信号位置过大
0240	绝对编码器位置值过大
0241	G53/G153 指令格式错误(不允许相对编程)
0242	开始找一转信号时的位置处于栅格点附近
0243	读取 Latch 位置失败
0244	快速速率为 0
0245	快速最低档速率为 0
0246	存在多个 G 代码需要使用 P 地址

0247	电子齿轮比后数据过大
0248	高速高精规划加减速周期过长
0249	加减速规划时插补速率过大
0250	断电恢复时非法指令
0251	RMPP = 1, 0 号程序不能修改程序号
0252	网络已断开
0253	IP 冲突
0254	MAC 冲突
0255	DNC 程序帧缓存满, 请适当调大帧容量(P0113)
0256	无螺线机能时,指令了非法轴运动指令
0257	U 盘 DNC 程序保存出错
0258	DNC 程序帧读取出错
0259	G76 指令牙高必须大于等于精加工余量与第 1 次切深之和
0260	指定平面外的 I、J、或 K
0261	起点到螺线中心矢量不能为 0
0262	插补准备时分配空间不足
0263	螺线起点极半径不能为 0
0264	螺线终点极半径不能为 0
0265	三点共线
0266	准备数据未知错误
0267	指令格式错误(Q 必须>0)
0268	指令格式错误(P 不为 0 或 1)
0269	传入无效工件坐标系!
0270	指令格式错误(I/J/K 无效)
0271	指令格式错误(P 必须>0)
0272	指令格式错误(起点和终点重合)
0273	法矢量不能为 0
0274	起点和终点极半径为 0, 但却有附加直线运动.
0275	中心距离平面超出范围
0276	不能指定移动指令(G39)
0277	主轴必须设置为旋转轴
0278	G10 刀具磨损补偿无效
0279	G207 格式错误
0280	G207 轴类型错误
0281	G207 缺少 NF 指令或为负数
0282	G207 取消格式不能有 NF 指令
0283	启动数字主轴螺纹加工后, 不能进行转进给控制
0284	启动数字主轴螺纹加工后, 不能执行钻孔循环(包括刚性攻丝)
0285	G207 NP 指令必须为 0 或 1
0286	SVOFF 信号接通时, 相应轴不允许运动
0287	未进入数字主轴螺纹插补(G78.1)

0288	坐标变换下不能指令 G78.1
0289	启动数字主轴螺纹插补时, 如果直线轴不是 Z 轴, 那么遇到 G78.1 时会报警
0290	轴指令错误(G78.1)
0291	缺少 P 地址符(G78.1)
0292	循环无移动量错误(G78.1)
0293	R 指定错误(G78.1)
0294	NB 和 NE 应为非负数(G78.1)
0295	NB 或 NE 数值过大(G78.1)
0296	F 指令过大(G65.1)
0297	半径补偿时, 拐角或倒角程序段不合理
0298	键盘通讯异常, 请检查是否键盘电压低或者线路连接问题
0299	非法 PLC 操作
0300	重新设定译码指针错误
0301	进入自动或 MDI 方式前应处于非加工状态
0302	之前进入 DNC 加工状态, 但是 DNC 程序已经被删除
0303	进行 A 类 DNC 加工时, 发现网络 DNC 文件
0304	DNC 方式不符
0305	有 U 盘 DNC 程序,但 U 盘已被移除
0306	串口 DNC 时,检测到 U 盘
0307	检测到两个以上 DNC 文件
0308	G13.5(DNC 信号)有效时(并且参数设置为 A 类 DNC), 检测到有网络 DNC 文件
0309	进行 U 盘 B 类 DNC 加工时, DNC 文件已变更
0310	G10 刀具半径补偿无效
0311	G10, L 指令无效或未指定
0312	不能指令从动轴运动
0313	坐标轴地址命名冲突
0314	网络 DNC 程序当前帧程序段数发生修改
0315	工件坐标平移量超出范围
0316	需要取消恒线速控制
0317	G90/G92/G94 指令 R 值错误
0318	深孔加工循环 Q 指令错误
0319	G78.1 指定平面错误, 应指定 G18 平面
0320	超过最大值的刀具磨损补偿值被清零
0321	刀具长度补偿未指令 H
0322	请先取消圆柱插补和假想轴插补
0323	不允许指令多个刀具长度补偿轴
0324	G10 格式错误
0325	G43/G44 中没有轴指令或轴指令过多
0326	G52 应在绝对方式下指令
0327	未知 P/S 报警
0328	未知 P/S 报警

0329	G02/G03 未指令圆心位置或圆心位置指令错误
0330	程序切换，不能进行自动方式检索！
0331	自动方式检索未找到目标字段！
0332	网络传输速率跟不上 DNC 加工
0333	DNC 程序不允许调用子程序
0334	宏变量号超出范围
0335	报警信息编号超出范围
0336	扩展报警信息编号超出范围
0337	提示信息编号超出范围
0348	倒角时，圆弧段指令了平面外轴运动
0349	下一段起点极半径与终点极半径之差超差
0350	倒角/倒圆时指定了非空间基本轴或 C/D 类旋转轴
0351	倒角/倒圆后的程序段格式错误
0352	倒角量/倒圆半径必须为正数
0353	倒角量过大
0354	倒角/倒圆时未找到空闲缓存
0355	倒圆计算时，发现矢量为 0
0356	倒圆计算时，发现夹角为 0 度
0357	倒圆计算时，发现夹角为 180 度
0358	线段长度太短或倒圆半径过大
0359	倒角/倒圆时 BUFFER 错误
0360	倒角时, I/J/K 只能输入 1 个
0361	倒圆倒角机能无效
0362	不能同时有倒圆和倒角指令
0363	极坐标方式下，不能指令倒圆/倒角
0364	倒圆时，下一段不允许变更平面
0365	倒圆时，计算失败
0366	倒圆时，插入段圆弧数据计算错误
0367	圆弧接圆弧倒圆时，无解(请检查过渡圆半径)
0368	圆弧接圆弧倒圆时，无解(交点不在圆弧段上)
0369	倒圆时，指令平面外轴运动
0370	不允许变更平面
0371	不允许进行比例缩放、坐标系旋转、极坐标变换、极坐标插补等
0372	平面外轴运动不允许
0373	G76 切削方法指定错误
0374	G76 螺纹精车起点类型指定错误
0375	不允许变更当前镜像状态
0376	不允许进行公英制变换
0377	不允许切换坐标系
0378	非 G80 状态错误
0379	G71G72 圆弧交点计算失败

0380	G70~G73 BUFFER 控制错误
0381	G71/G72 切削方向非单调变化
0382	G71/G72 直线交点计算失败
0383	G71/G72 交点计算失败
0384	G71/G72 子段队列满
0385	G71/G72 跳转至进刀位置失败
0386	G71/G72 加工起点在加工或进刀方向上不是轨迹极点或无法确定进刀或切削方向
0387	G71/G72 循环中, P 号指向程序段无法确定进刀方向
0388	G71/G72 循环控制未结束, 但已译码到循环最后一段(Q 号程序段)
0389	G71/G72 译码到 EOR
0390	G71/G72 循环中, 不允许有螺旋线插补(G02/G03 使用 P 指定)
0391	平面指定错误或指定平面下指令格式错误
0392	刀尖角度过大
0393	复合型车削固定循环机能无效
0394	G76 进刀段偏移后进刀方向反向
0395	G76 让刀段偏移后让刀方向反向
0396	G76 进刀段的移动量与退刀段的移动量符号相同
0397	G76 进刀段的移动量或退刀段的移动量为 0
0398	G76 E 格式错误
0399	G70/G73 循环内遇到程序控制指令
0421	无角度编程机能
0422	角度编程时,出现平面外轴
0423	角度编程时,平面内坐标轴不允许使用 C 类或 D 类旋转轴
0424	角度值超出范围
0425	直接图纸尺寸编程,程序段终点没有结果
0426	角度编程时,下一段格式错误
0427	角度编程时,只有角度的程序的下一段必须用绝对编程
0428	角度编程时,角度差绝对值小于 1 度
0429	角度编程时,不允许改变公英制状态(G20/G21)
0430	角度编程时,不允许改变极坐标插补状态(G12.1/G13.1)
0431	角度编程时,不允许改变镜像状态(G68/G69)
0432	角度编程时,前一段只有角度输入,后一段不允许变更平面
0433	极坐标方式下,不能进行角度编程
0434	角度编程时,只有角度输入的程序段下一段无角度输入
0435	数字螺纹主轴指令非法
0441	NB 和 NE 必须>0(G76)
0442	G76 异常
0443	G76 圆弧切入计算时,发现线段长度太短或倒圆半径(NB)过大
0444	G76 圆弧切出计算时,发现线段长度太短或倒圆半径(NE)过大
0445	G76 圆弧切入/切出计算时,发现螺纹导程方向非切削方向

0446	G76 圆弧切入/切出插补计算时, 发生内部错误
0447	NB/NE 数值过大(G76)
0448	计算圆弧数据时,发现矢量异常(G76)
0449	计算圆弧数据时,发现不满足圆弧螺纹要求(G76)
0450	G76 圆弧旋入系数小于最小允许值
0451	G76 圆弧旋出系数小于最小允许值
0452	螺纹让刀平均加减速速度系数超出范围(J/K)
0453	G76 参数设置时不允许输入 J/K
0454	从 U 盘读取词典数据时发生错误
0455	加载词典数据时发生错误 //455
0456	请先退出快速图形模式
0457	快速图形模式下, 程序运行后内部机床坐标发生改变
0460	参考点可能超出正向限位
0461	参考点可能超出负向限位
0462	恢复后将超出正向限位
0463	恢复后将超出负向限位
0464	编程路径可能超出正向限位
0465	编程路径可能超出负向限位
0466	参考点位置异常
0467	回零长度校验时, 参考点位置误差超出范围
0468	需要开关机重试, 或检查输入内容。
0469	主轴配置错误, 请检查 P413/P414/P2730/P2731 的设定
0470	G93 攻丝未回到起点
0471	钻孔循环定位时不允许指定空间外轴(请检查程序或位参数 DRPNCA)
0472	FPGA 外部+24V 电源电压低报警
0484	FPGA 0xEC 单元读写异常
0485	FPGA 无 PC/PCS 控制机能(版本过低)
0486	FPGA 0xEC 单元 Bit8~10 写入非旋转轴轴索引
0487	G153 NF 未指令或数据错误
0488	未知 P/S 报警
0489	曲线类型(CT)指定错误
0490	程序加减速速度(AD)不能与加速度(AC)或减速度(DC)同时指定
0491	刀具补偿相关参数发生变化。需要重新对刀
0492	单一固定循环, G90/G92/G94 指令坐标轴未指定
0493	限制曲线运动的轴不能参与曲线指令
1000	无法识别字符串
1001	注释不完整
1002	非法标识符
1003	数字不完整
1004	小数点错误
1005	数字位数超出限制

1006	数据太大
1100	无法识别语句
1101	顺序号错误
1102	跳段错误
1103	缺少数字
1104	宏表达式格式错误
1105	无符号整型数超过表达范围
1106	缺少无符号整型
1107	无法识别 NC 指令
1108	非法 NC 指令地址
1109	NC 指令缺少地址符
1110	缺少赋值操作符
1111	无法识别控制语句
1112	非法控制语句
1113	缺少"GOTO"语句
1114	缺少"IF"语句
1115	非法"IF"语句
1116	缺少"WHILE"语句
1117	缺少"DO"语句
1118	缺少"END"语句
1119	缺少标号
1120	缺少"THEN"语句
1121	缺少左方括号
1122	缺少右方括号
1123	未知表达式
1124	未知函数
1125	缺少 EOB(;))
1126	段落太长
1127	无法识别数字后缀
1128	缺少常量
1129	缺少数据
1130	缺少寄存器
1131	缺少左圆括号
1132	缺少右圆括号
1133	未知命令
1134	命令冗余
1135	缺少'#'
1136	变量数组声明缺少关键词
1137	数组语法错误
1138	数组非法赋值
1139	MSG 函数格式错误

1140	ERR 函数格式错误
1141	缺少字符串
1142	ATAN 函数格式错误
1143	循环语句标号范围 1~1023
1200	未知错误
1201	非法地址符
1202	小数点错误
1203	负号错误
1204	数据位数错误
1205	非法 G 代码
1206	G65 中指令了非法地址符
1207	表达式结果错误
1208	非法 M 代码
1209	非法 T 代码
1210	数值超出范围
1211	G65 宏程序调用未指定程序号
1300	未知错误
1301	数据格式或数据类型错误
1302	加载变量失败
1303	存储变量失败
1304	无效结果
1305	宏栈异常
1306	END 语句找不到相应的匹配
1307	找不到 END 语句
1308	找不到指定顺序号
1309	参数个数不匹配
1310	数据类型转换可能导致数据丢失
1311	左操作数数据类型错误
1312	右操作数数据类型错误
1313	按位取反操作数数据类型错误
1314	顺序号不为整型数
1315	缺少 label 或 label 非法
1316	数组索引的数据类型非法
1317	数组索引越界
1318	变量可能未初始化
1319	传递参数类型不允许
1320	程序号不能用实型数
1321	调用不存在的程序
1322	保存程序上下文失败
1323	参数个数不匹配
1324	参数声明错误

1325	传入参数类型与参数声明不匹配
1326	参数传递给同一变量或声明前被使用
1327	传入了非法数据
1328	变量栈混乱
1329	数组元素个数不匹配
1330	数组大小不一致
1331	用户报警号必须为整型数
1332	用户报警号过大
1333	无效句柄
1334	串口机能无效
1335	打开串口失败
1336	NC 宏调用地址不匹配
1337	if 条件表达式结果非整数
1338	机能无效(当前配置为简易宏程序 B)
1339	子程序嵌套过多
1340	DNC 程序不允许调用子程序
1400	段落太长
1401	存储数据失败(可能是内存不足)
1402	比较程序失败
1403	不存在比较的程序
1404	创建程序失败
1405	接收数据失败

5.2 超程报警

超程报警没有报警号，直接在报警画面显示“超出工作区”或“超程报警”。

超出工作区报警

- 显示
- 解释
- 报警解除

超出工作区：+X

当某一轴正向超出工作区时，显示为“+<轴字母>”；当某一轴负向超出工作区时，显示为“-<轴字母>”。轴字母可由轴型参数 P0420 配置。如果同时有多个轴超出工作区，它们会显示在同一行，如“超出工作区：+X +Y -Z”。

按【复位】键解除报警。

超程报警

- 显示
- 解释

超程报警：+X

当某一轴正向超程时，显示为“+<轴字母>”；当某一轴负向超程时，显示为“-<轴字母>”。轴字母可由轴型参数 P0420 配置。如果同时有多个轴超程，它们会显示在同一行，如“超程报警：+X +Y

-Z”。

- 报警解除

手动反向运动能退出报警区域。

5.3 驱动器报警

报警号	内容	备注
*0	驱动器未绪	*=1~3，分别对应各轴
*1	驱动器报警	
*2	指令速率过大	
*3	位置超差	
*4	绝对编码器通讯超时	
*5	未检测到绝对编码器	
*6	驱动器需要重新上电	
*7	驱动器操作失败	
*8	无法计算电子齿轮比（超出范围）	
*9	速度控制指令中，速率过大	
*A	驱动器跟随误差过大	
*B	伺服相关数据变更，请复位	
*C	插补输出失败，可能是伺服未准备就绪	
*D	机床轴锁报警	

5.4 系统错误

报警号	内容	备注
01	系统工作 RAM 出错	检查电源 检查电源线连接是否牢靠 检查系统接地是否良好 排除外部电磁干扰
02	CMOS 存储器写出错	
03	EROM 奇偶报警	
06	WATCH DOG 报警	
07	CPU 错误（0、3、4、6 型错误）	
08	非法的非屏蔽中断	
09	FPGA 电压低	
10	扩展板报警	
11	电池报警	

5.5 外部报警

报警号	内容	备注
001	M 代码错	程序中编入了非法的 M 代码
002	S 代码错	程序中编入了非法的 S 代码
003	T 代码错，无刀具功能	程序中编入了非法的 T 代码
004	换刀时间过长报警	
006	M03,M04 代码指令错	
007	主轴旋转时指定了 S 码	

报警号	内容	备注
008	当前 DL 刀具号/YP 刀套号设置错	
009	当前刀具号指令错误	
010	手动换档后, 按 CAN, 循环启动继续	
011	主轴单元报警	
015	气动压力低	
016	DL 现刀与原刀位错/YP 重设当前刀号	

5.6

外部扩展报警

报警号	内容	备注
001	宏达刀架换刀时, 反锁时间过长	
002	环球刀架换刀时, 反锁时间过长	
003	环球刀架换刀时, 粗定位时间过长	
004	环球刀架电机过热	
005	PRAGATI 刀架过热	
006	PRAGATI 刀架未夹紧	
007	SAUTER 刀架换刀时, 反锁时间过长	
008	SAUTER 刀架, 检测 S7 的下降沿超时	
009	伺服刀架故障	
012	启动按键/开关未抬起	
013	启动按键/开关异常跳动	
015	C 轴未回零	
030	润滑油液位低	
031	机床润滑油压力低	
033	第 1 轴位置超差	
034	第 2 轴位置超差	
035	第 3 轴位置超差	
041	第 1 轴编码器类型设置错或反馈错	
042	第 2 轴编码器类型设置错或反馈错	
043	第 3 轴编码器类型设置错或反馈错	

6

电源接通及复位时的状态

项目		电源接通时	复位时
设定数据	补偿值	○	○
	设置参数	○	○
	参数	○	○
NC 数据	存储器中的程序	○	○
	顺序号显示	×	○
	非模态 G 代码	×	×
	模态 G 代码	○	○
	F 机能	×	○
	S, M 机能	×	○
坐标系	工件坐标值	零	○
执行中的动作	移动	×	×
	暂停	×	×
	M, S 代码传送	×	×
	刀具长度补偿	×	× (MDI 方式○)
	刀具半径补偿	×	× (MDI 方式○)
	调出子程序号的执行	×	×
输出信号	报警灯 (ALM)	灭 (无报警时)	灭 (无报警时)
	NOT READY	○	× (急停灯亮)
	缓冲寄存器	灭灯	灭灯 (MDI 方式时保持)
显示灯输出信号	返回参考点灯	×	○ (紧急停时×)
	S 代码	×	○
	M 代码	×	×
	M, S 选通信号	×	×
	主轴回转信号 (S 模拟信号)	○	○
	CNC 准备好信号	ON	○
	伺服准备好信号	ON (驱动报警除外)	ON (驱动报警除外)
	循环启动灯	×	×
	进给保持灯	×	×

○：状态不变或继续运动；×：状态被取消或终止运动。

7 全部参数

- 注
- 1 所有参数在直径编程时都按半径值指定。

2 直线轴相关参数的单位为公制。公制单位一般包括：毫米、毫米/分、（米/分）/秒、（毫米/分）/毫秒。

3 旋转轴的单位没有公英制区分，一般包括：度、度/分、（度/分）/秒、100 转、100 转/分、（100 转/分）/秒。尺寸单位是度，速度单位是 0.1 转/分，加速度单位是（100 转/分）/秒。

4 本系统支持 5 中加速曲线类型，分别对应数字 0~4。加减速曲线类型参数是否显示受参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）控制，本章节以 FACDCT 设为 1 时进行说明

(1) 0：直线

(2) 1：2.5 次曲线

(3) 2：S 曲线，又称 3 次曲线

(4) 3：4 次曲线

(5) 4：三角曲线

5 加减速速度参数的单位由参数“ACDCMS”（第 83 页 P0005.4 或第 181 页 P062.6）决定，本章节以 ACDCMS 设为 1 时进行说明

(1) ACDCMS =0，加减速速度单位为：（米/分）/秒，指每秒速度的变化量。

(2) ACDCMS =1，加减速速度单位为：毫秒，指速度每变化 10 米/分所需要的时间。

7.1 基本功能参数

0001				SANG	HPG		G10O	MCNO
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00011010								
4	SANG	模拟主轴机能是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
3	HPG	手轮机能是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
1	G10O	G10 机能是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
0	MCNO	加工件数计数机能是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
0002	PLCA		PUCH			DOG	CRC	SMAX
[数据类型] 位型								
[默认设置] 10110111								
7	PLCA	PLC 轴控制功能是否有效						

- 0: 无效
- 1: 有效
- 5 PUCH 串口机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效
- 2 DOG 螺补机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效
- 1 CRC 刀具半径补偿功能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效
- 0 SMAX 手动多轴移动机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效

0003						FIX	MFxB	XRC
------	--	--	--	--	--	-----	------	-----

- [数据类型] 位型
- [默认设置] 00000010
- 2 FIX 单一固定循环机能是否有效
 - 0: 无效
 - 1: 有效
 - 1 MFxB 复合固定循环机能是否有效
 - 0: 无效
 - 1: 有效
 - 0 XRC X 轴编程模式选择。修改此参数应同步修改 X 轴软限位值
 - 0: 直径编程
 - 1: 半径编程

0004						LRP	
------	--	--	--	--	--	-----	--

- [数据类型] 位型
- [默认设置] 10000000
- 1 LRP 选择 G00 定位方式
 - 0: G00 非直线定位
 - 1: G00 直线插补定位

0005	IME			ACDCMS		FACDCT	ACDCM	QGRH
------	-----	--	--	--------	--	--------	-------	------

- [数据类型] 位型
- [默认设置] 00000000
- 7 IME 拼音输入法功能是否有效
 - 0: 无效
 - 1: 有效
 - 4 ACDCMS 选择加减速速度参数单位
 - 0: 直线轴单位 “(米/分) /秒”，旋转轴单位 “(100 转/分) /秒”
 - 1: 毫秒

注

1 ACDCMS 设为 1 时，直线轴和旋转轴的加减速速度单位都为“毫秒”，但意义不同：

- (1) 直线轴：速度每变化 10 米/分所需时间
- (2) 旋转轴：转速每变化 1000 转/分所需时间

2 该功能涉及以下参数：

- (1) P5112/P5113(回零平均加速度/减速度)
- (2) P5114/P5115(程序回零平均加速度/减速度)
- (3) P5212/P5213(手动平均加速度/减速度)
- (4) P5412/P5413(单步或手轮平均加速度/减速度)
- (5) P6430/P6431(切削平均加速度/减速度)
- (6) P6432/P6433(快速平均加速度/减速度)
- (7) P6434/P6435(刚性攻丝平均加速度/减速度)
- (8) P6438/P6439(数字螺纹切削主轴平均加速度/减速度)
- (9) P6440(快速独立运动时的加减速速度)
- (10) P6480/P6481(螺纹(包括 G93 攻丝)切削平均加速度/减速度)
- (11) P6483(螺纹让刀平均减速度)

2 FACDCT 加减速曲线类型是否固化

0：不固化

1：固化

被固化的参数	固化值
P5110(回零加速曲线)	4(三角曲线)
P5111(回零减速曲线)	4(三角曲线)
P5210(手动加速曲线)	4(三角曲线)
P5211(手动减速曲线)	4(三角曲线)
P5410(单步或手轮加速曲线)	4(三角曲线)
P5411(单步或手轮减速曲线)	4(三角曲线)
P6410(切削加速曲线)	4(三角曲线)
P6411(切削减速曲线)	4(三角曲线)
P6412(快速加速曲线)	4(三角曲线)
P6413(快速减速曲线)	4(三角曲线)
P6414(刚性攻丝切削加速曲线)	0(直线)
P6415(刚性攻丝切削减速曲线)	0(直线)
P6416(紧急减速曲线)	0(直线)
P6418(数字螺纹加速曲线)	0(直线)
P6419(数字螺纹减速曲线)	0(直线)
P6482(螺纹让刀减速曲线) (车床)	0(直线)

1 ACDCM 加减速速度参数合并功能是否有效

0：无效

1：有效

注

- 1 减速曲线类型设置为对应的加速曲线类型，并屏蔽减速曲线类型参数。包括：
(1) P5411(单步或手轮减速曲线)
(2) P5211(手动减速曲线)
(3) P5111(回零减速曲线)
(4) P6411(切削减速曲线)
(5) P6413(快速减速曲线)
(6) P6415(刚性攻丝切削减速曲线)
(7) P6419(数字螺纹减速曲线)
- 2 减速度数值为对应的加速度数值，并屏蔽减速度参数。包括：
(1) P5213(手动平均减速度)
(2) P5413(单步或手轮平均减速度)
(3) P5115(程序回零平均减速度)
(4) P6431(切削平均减速度)
(5) P6433(快速平均减速度)
(6) P6435(刚性攻丝切削平均减速度)
(7) P6439(数字螺纹切削主轴平均减速度)

0 QGRH 快速绘图功能是否有效
0: 无效
1: 有效

注

QGRH 设为 1 时，轴锁功能和辅助功能锁都无效。

0006			SKPN				
[数据类型] 位型							
[默认设置] 00000010							
4	SKPN	多级跳转功能是否有效					
0: 无效							
1: 有效							
0042	直线轴小数位数						
[数据类型] 字节型							
[数据范围] 1~6（英制时为此数值+1）							
[默认设置] 3							
0045	旋转轴小数位数						
[数据类型] 字节型							
[数据范围] 1~6							
[默认设置] 3							

7.2 RS232/DNC 功能相关参数

0100	DNCB	DNCF	ASDP					
	[数据类型] 位型							
	[默认设置] 00010000							

- 7

DNCB

DNC 启动时是否进行程序预存

0: 不进行程序预存

1: 进行程序预存
- 6

DNCF

U 盘 DNC 帧访问方式是否启用

0: 禁用

1: 启用

U 盘 DNC 帧访问方式只在 B 类 DNC 下才有效,即参数 DNC(P0002.6)=0,且 DNCF=1 时,才能启用 U 盘 DNC 帧访问方式功能。
- 5

ASDP

发生帧切换时是否自动保存 U 盘 DNC 程序

0: 不自动保存

1: 自动保存

0110	串口波特率	
[数据类型] 字型		
[数据范围] 4800、9600、19200、38400、57600、115200		
[默认设置] 115200		
0111	串口属性	
[数据类型] 半字型		
[默认设置] 822		
注 设定量：BCD 输入，低三位的 BCD 码（B2~B0）分别指定串口的不同特性： 1 B0：奇偶校验（0：无校验，1：奇校验，2：偶校验） 2 B1：数据停止位（1、2） 3 B2：数据位（5、6、7、8）		
0112	DNC 启动时预存程序占缓存的百分比	
[数据类型] 字节型		
[数据范围] 0~100		
[默认设置] 50		
0113	DNC 加工中程序缓冲区保留段数	
[数据类型] 字型		
[数据范围] 1~99999999		
[默认设置] 1024		
注 该参数设定值受系统可用内存影响，如果设定值过大，将可能导致内存耗尽，此时有报警发出。		
0114	DNC 程序跳段或断点恢复跳段时保留前面程序段数	
[数据类型] 字型		
[数据范围] 0~99999999		
[默认设置] 512		

7.3 轴控制/设定单位相关参数

0400	ZPST		KSGN	EILK				
------	------	--	------	------	--	--	--	--

- [数据类型] 位型
- [默认设置] 00100000
- 7 ZPST 回零前是否允许启动加工程序
- 0: 允许
- 1: 不允许
- 5 KSGN 输出脉冲时是否保持符号
- 0: 不保持
- 1: 保持
- 4 EILK 各轴互锁机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效

0405		FBCV	ZRS			MDA	MJOG	MASK
------	--	------	-----	--	--	-----	------	------

- [数据类型] 位轴型
- [默认设置] 00100000
- 6 FBCV 是否限制参与曲线运动
- 0: 允许参与曲线运动
- 1: 禁止参与曲线运动

注

1 被限制曲线运动的轴只可参与定位和直线插补。当参与平面圆弧、空间圆弧、平面螺线、空间螺线、过渡圆以及其他非直线运动时都会触发 PS493 报警。

2 当满足下列任一条件时，即认为该轴参与了曲线运动：

(1) 该轴有运动量；

(2) 对于平面曲线，该轴位于坐标平面内；

(3) 对于空间曲线以及坐标变换后平面曲线，该轴位于笛卡尔坐标系内；

3 当限制曲线运动轴为从动轴时，系统无法根据主动轴运行情况触发报警。这种情况应设置主动轴限制曲线运行，或不使用从动轴功能。

4 某些情况下曲线运动会转化为直线运动，此时可能不会触发报警。例如没有运动量的平面圆弧指令将不触发报警。

5 即使限制曲线运动轴被设置为假想轴（G07），系统仍然根据假想的运动轨迹触发报警；

- 5 ZRS 有无机械零点
- 0: 无
- 1: 有
- 2 MDA 是否屏蔽 NC 轴显示
- 0: 不屏蔽
- 1: 屏蔽

注	
1	屏蔽显示的 NC 轴（MDA=1）在所有画面都不显示坐标值，未屏蔽显示的轴坐标值依次显示；
2	屏蔽显示的 NC 轴不能在设置画面进行坐标系设定，也不显示；
3	屏蔽显示的 NC 轴不能在刀补画面进行刀具长度补偿设置；
4	屏蔽显示的 NC 轴，不允许 NC 指令运动或手动操作；
5	机床画面单步/手轮/手动的“轴选择（键 1）”不显示屏蔽的 NC 轴；
6	当 NC 轴和 PLC 轴都被屏蔽时，即 MDA=1 且 MDPA=1 时，那么该轴除 P0405 号参数外，其他所有轴型参数均不显示，包括螺补参数。
7	屏蔽显示的 NC 轴，以下轴型参数不显示： (1) P0405.0、P0405.1、P2705.7、P3201.0 (2) P0420、P0421、P0510、P0511、P0512、P2625、P2630、P4611、P4612、P5131、P5132、P5133、P5212、P5213、P5220、P5221、P5412、P5413、P5414、P5420

- 1 MJOG 是否屏蔽所有手动模式运动
0: 不屏蔽
1: 屏蔽
- 0 MASK NC 指令该轴运动时是否报警
0: 不报警
1: 报警

0410	系统 NC 轴数
[数据类型] 字节型	
[数据范围] 1~3	
[默认设置] 3	
0412	轴类型

- [数据类型] 字节轴型
- [数据范围] 0~4
0: 直线轴
1: A 类旋转轴
2: B 类旋转轴
3: C 类旋转轴
4: D 类旋转轴
- [默认设置] NC 轴: 0
主轴: 1

7.4

坐标系相关参数

0500	WSFT						
[数据类型]		位型					
[默认设置]		00100000					
7	WSFT	工件坐标系平移机是否有效					
		0: 无效					
		1: 有效					
0510	回零后自动坐标系设定的坐标值						

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] 0~±99999.999
[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度
[默认设置] 0.000

0511	第 2 参考点机床坐标
------	-------------

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] 0~±99999.999
[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度
[默认设置] 0.000

0512	第 3 参考点机床坐标
------	-------------

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] 0~±99999.999
[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度
[默认设置] 0.000

7.5 存储行程检测相关参数

0600	SOT	OTZN					
------	-----	------	--	--	--	--	--

[数据类型] 位型
[默认设置] 00000000
7 SOT 回零前是否检查软限位及工作区
0：始终检查
1：不检查
6 OTZN 是否检查 Z 轴软限位及工作区
0：检查
1：不检查

0605	MJPCH						
------	-------	--	--	--	--	--	--

[数据类型] 位轴型
[默认设置] 00000000
7 MJPCH 是否屏蔽轴软限位预测机能
0：不屏蔽
1：屏蔽

0610	正向行程限位
------	--------

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] 0~10^{P0015} - 1
[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度
[默认设置] 10^{P0015} - 1

注
1 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。
2 P0610-S 是主轴正向行程限位，设置为 0 时不检查。
3 对于 X 轴，当“XRC”（第 83 页 P0003.0 或第 173 页 P004.5）设为 1 时输入半径值，当 XRC 设为 0 时输入直径值。

0611	负向行程限位
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0~-(10 ^{P0015} - 1)
[数据单位]	直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度
[默认设置]	-(10 ^{P0015} - 1)
注	
1 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。	
2 P0611-S 是主轴正向行程限位，设置为 0 时不检查。	
3 对于 X 轴，当“XRC”（第 83 页 P0003.0 或第 173 页 P004.5）设为 1 时输入半径值，当 XRC 设为 0 时输入直径值。	

7.6 进给速度相关参数

0700		RDRN			ISOT		
[数据类型]	位型						
[默认设置]	00100000						
5 RDRN	空运行对快速运动指令是否有效（有效时，快速运动以手动速率进给） 0：无效 1：有效						
2 ISOT	回零前手动快速是否有效 0：无效 1：有效						
0710	切削速度初值						
[数据类型]	实数型						
[数据范围]	0~切削进给上限速度（P0713）						
[数据单位]	毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容						
[默认设置]	0.000						
注	由于轴有直线轴和旋转轴之分，而两者的小数位数未必相同。合成速度或合成加速度都是按直线轴单位给定的，这种参数事先会按直线轴小数位数转化为最小单位的量。经转化为最小单位的数据量不再区分轴类型。例如：直线轴设定公制 4 位小数，旋转轴设定 3 位小数，那么指令直线轴 100mm/min 速度时，对旋转轴来说，就是 1000 度/min。（下同）。						
0711	快速速率						
[数据类型]	实数轴型						
[数据范围]	0~99999.999						

[数据单位] 直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：0.1 转/分或 $\frac{36}{P0416}$ 度/分
[默认设置] 8000.000（第 1 轴为 4000.000）

0712	快速倍率最低挡速率 F0
------	--------------

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] 0~99999.999
[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度
[默认设置] 400.000（车床第 1 轴为 200.000）

0713	切削进给上限速度
------	----------

[数据类型] 实数型
[数据范围] 0~最大切削速度（P0020）
[数据单位] 毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容
[默认设置] 15000.000

7.7 伺服控制相关参数

1105	DIRn		DALn					
------	------	--	------	--	--	--	--	--

[数据类型] 位轴型
[默认设置] 00000000
7 DIRn 电机旋转方向选择
0：正向
1：反向
5 DALn 驱动器 1/0 电平报警
0：驱动器 1 电平报警
1：驱动器 0 电平报警

1110	指令倍乘比
------	-------

[数据类型] 半字轴型
[数据范围] 1~65535
[默认设置] 1
注
如果输入值为 0，系统自动更正为 1。

1111	指令分频系数
------	--------

[数据类型] 半字轴型
[数据范围] 1~65535
[默认设置] NC 轴：1
主轴：72
注
如果输入值为 0，系统自动更正为 1。

1115	脉冲输出方式
------	--------

[数据类型] 字节轴型

[数据范围] 0~2
 0: 脉冲+方向
 1: 双脉冲
 2: AB 相输出
[默认设置] 0

7.8

DI/DO/硬件相关参数

2100	OVRI		RSJG				
------	------	--	------	--	--	--	--

[数据类型] 位型
[默认设置] 00000000
7 OVRI 设置为 0
5 RSJG 复位时是否保持 M 输出
 0: 不保持
 1: 保持

2101	PCPCS	PCAXIND2	PCAXIND1	PCAXIND0	PCN	PCSN	PSEL1	PSEL0
------	-------	----------	----------	----------	-----	------	-------	-------

[数据类型] 位型
[默认设置] 00000000
7 PCPCS 是否使用 PC、PCS 信号逻辑运算及取反控制机能
 0: 不使用
 1: 使用

注
当 PCPCS 设为 0 时，屏蔽显示其余参数（P2101.6~P2101.0）。

- 6 PCAXIND2 PC 信号选择（总线系统无此参数）
- 5 PCAXIND1 PC 信号选择（总线系统无此参数）
- 4 PCAXIND0 PC 信号选择（总线系统无此参数）
 设置 PCAXIND2~PCAXIND0 为二进制数 000~111，分别对应各轴轴号。详细说明请参考《操作手册》零位信号逻辑运算及取反控制机能
- 3 PCN PC 信号是否取反
 0: 不取反
 1: 取反
- 2 PCSN PCS 信号是否取反
 0: 不取反
 1: 取反
- 1 PSEL1 PC 和 PCS 信号控制逻辑选择
- 0 PSEL0 PC 和 PCS 信号控制逻辑选择
 此处逻辑运算的初值指的是经 PCN/PCSN 控制后的信号。
 当 PCPCS 设为 1 时，对于**新平台主板**平台，下表中的 PC 指的是 PCAXIND2~0 指定轴的 PC 信号。

PCPCS	PSEL1~0	轴一转信号（PC）		编码器一转信号（PCS）	
		新平台主板	总线主板	新平台主板	总线主板
0	无效	PC	PC PCS	PCS	PC PCS
1	00	PCS			

PCPCS	PSEL1~0	轴一转信号（PC）		编码器一转信号（PCS）	
		新平台主板	总线主板	新平台主板	总线主板
	01	PC			
	10	PC PCS			
	11	PC&PCS			

2105							DECI
[数据类型] 位轴型							
[默认设置] 00000000							
0 DECI 回零时减速信号极性							
0: 低电平有效							
1: 高电平有效							
注							
伺服总线轴减速信号取自驱动器输入信号，参考驱动器相关说明。通过轴 IO 诊断可查看减速信号状态（例如：1 轴 DEC 状态位为诊断 1090.2）。							

2110	信号有效宽度	
[数据类型]	字节型	
[数据范围]	0~15	
[默认设置]	2	
注		
出厂标准设置为 2，开机时自动检查该参数，如果大于 15，自动设置为 2。		

2119	CAN 总线 IO 模块数量	
[数据类型]	字节型	
[数据范围]	0~8	
[默认设置]	0	
注 该参数用于屏蔽未用到的 IO 模块配置参数。当设为 0 时，所有 IO 模块配置参数被屏蔽，当设为 1 时，仅显示 4 号 IO 模块配置参数，5 至 11 号 IO 模块配置参数被屏蔽；依次类推，设为 8 时，显示所有 IO 模块配置参数。		

7.9 显示与编辑相关参数

2300	DAC	DAL	EDALM	PROD	PPD	PRG9	POS_1	POS_0
[数据类型] 位型								
[默认设置] 11001000								
7 DAC 是否显示含有刀具半径补偿的实际位置								
0: 含有								
1: 不含								
6 DAL 是否显示含有刀具长度补偿的实际位置								

- 0: 含有
1: 不含
- 5 EDALM P/S 报警时, 是否允许编辑程序
0: 不允许
1: 允许 (除 PS0000 和 PS0101 外)
- 4 PROD 相对坐标
0: 包含刀具补偿
1: 受参数 DAC 和 DAL 的影响
- 3 PPD 设定绝对坐标时, 相对坐标是否设定
0: 不设定
1: 设定
- 2 PRG9 程序号>=9000 的程序是否可编辑
0: 不可编辑
1: 可以编辑
- 1 POS_1 开机默认进入位置画面的第 0~3 页
- 0 POS_0 开机默认进入位置画面的第 0~3 页

开机默认进入位置画面	POS_1	POS_0
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

2301	MEDMD	CPAG	BASP	FMAT	SHFT	LCSE	DNCE	CEOB
------	-------	------	------	------	------	------	------	------

[数据类型] 位型

[默认设置] 10011100

- 7 MEDMD 是否记忆程序区显示模式 (MSG/MX/PN/MH 等功能)
0: 不记忆
1: 记忆
- 6 CPAG 翻页键功能选择
0: 对页面内容进行翻页
1: 对子页面进行翻页
- 5 BASP 输入行取消键功能
0: 取消所有输入
1: 作退格键使用
- 4 FMAT 串口输入程序时, 是否格式化 NC 字
0: 不格式化
1: 格式化
- 3 SHFT 是否保持 SHIFT 键状态
0: 不保持
1: 保持
- 2 LCSE 是否保持小写键状态
0: 不保持

- 1: 保持
- 1 DNCE DNC 缓冲区程序是否允许编辑
- 0: 禁止编辑
- 1: 允许编辑
- 0 CEOB 字编辑模式下 EOB 立即插入程序/EOB 进入输入行
- 0: 进入输入行
- 1: 立即插入程序

2302	AUED	MCL		HLEB		DPM	ASCL	CORF
------	------	-----	--	------	--	-----	------	------

[数据类型] 位型

[默认设置] 00000100

- 7 AUED 自动方式下是否可以修改程序
- 0: 不可以
- 1: 可以
- 6 MCL 按复位键是否清除 MDI 临时程序
- 0: 不清除
- 1: 清除
- 4 HLEB 启用/禁用编辑段与执行段不同时突出显示执行段功能
- 0: 禁用
- 1: 启用
- 启用后, 当执行段与当前编辑段不是同一程序段时, 执行段以灰白底显示。可能发生在以下 2 种情况:
- (1) 录入方式下, 单段执行程序时;
- (2) 自动方式下, AUED=1, 单段执行程序时。
- 2 DPM 按程序机能键默认进入程序子页面/地址值子页面
- 0: 地址值子页面
- 1: 程序子页面
- 1 ASCL 自动行号插入到当前/下一程序块
- 0: 下一程序块
- 1: 当前程序块
- 0 CORF 轨迹图形以红色方块显示/不显示内部拐角
- 0: 不显示内部拐角
- 1: 以红色方块显示内部拐角

2303	CHGC	FALCH			PMPS			G2DMC
------	------	-------	--	--	------	--	--	-------

[数据类型] 位型

[默认设置] 00100000

- 7 CHGC 界面选择
- 0: 新界面
- 1: 旧界面
- 6 FALCH 触发报警时是否自动切换到报警页面
- 0: 自动切换到报警页面
- 1: 不自动切换到报警页面

注
满足以下任一条件，触发报警时不自动切换到报警页面：
1 参数“FALCH”设为 1

- 3 PMP5 位置页面下切换到录入方式时，是否自动切换到[位置&程序]子页面
0: 不切换
1: 切换
- 0 G2DMC 轨迹图形按机床坐标绘制/绝对坐标绘制
0: 绝对坐标
1: 机床坐标

2304							FTOI	INTSPD
------	--	--	--	--	--	--	------	--------

- [数据类型] 位型
[默认设置] 00000010
- 0 FTOI 长度、速度、加速度和时间的参数是否显示小数
0: 显示
1: 不显示

注
1 FTOI 设为 1 时，长度参数单位变更为最小编程单位。
2 输入参数数据时，文件格式（包括串口和 U 盘）需要做处理。
3 数据的内部存储格式不变，仍为浮点数。

- 0 INTSPD 位置页面上的 F 进给速度显示方式选择
0: 显示编程进给速度
1: 显示实时进给速度

注
INTSPD 设为 1 时，显示实时进给速度，参考章节《操作手册》实际速度内容。
INTSPD 设为 0 时，按原方式显示：F=F 指令值*进给倍率；

2310	界面选择							
------	------	--	--	--	--	--	--	--

- [数据类型] 字节型
[数据范围] 0~1（0: 新界面；1: 旧界面）
[默认设置] 0

2311	顺序号增量							
------	-------	--	--	--	--	--	--	--

- [数据类型] 半字型
[数据范围] 0~9999
[默认设置] 10

2312	屏保等待时间							
------	--------	--	--	--	--	--	--	--

- [数据类型] 字型
[数据范围] 0~9999（等于 0 时不进入屏保状态）
[数据单位] 分钟
[默认设置] 0

7.10 编程相关参数

2500	G01	M30	CM98	POD	PODI	CENCW		SBMP
------	-----	-----	------	-----	------	-------	--	------

[数据类型]		位型
[默认设置]		01001000
7	G01	加电时为 G00/G01 0: G00 1: G01
6	M30	M30 B/A 型 0: A 型 1: B 型
5	CM98	M06 调用换刀子程序机能无效/有效 0: 无效 1: 有效
4	POD	编程时，小数点任意/需编入 0: 任意输入 1: 需编入
3	PODI	是否自动加小数点 0: 否 1: 是
2	CENCW	使用逗号 (,) 扩展 NC 地址字机能是否有效 0: 无效 1: 有效
0	SBMP	是否开启单段 MDI 程序机能 0: 不开启 1: 开启

2501	RIKALM						
[数据类型]		位型					
[默认设置]		00000000					
7	RIKALM	圆弧插补中圆心位置检查功能是否有效 0: 无效 1: 有效，当指令错误的圆心位置时触发报警。参考《编程手册》圆弧插补（G02，G03）					

2520	G10 工件坐标系输入方式						
[数据类型]		字节型					
[数据范围]		1 或 2					
[默认设置]		1					

7.11 螺补/间补功能相关参数

2600					FBSST	RBK	CBK
[数据类型]		位型					
[默认设置]		00000000					
2	FBSST	间补平滑时间参数是否固化 0: 不固化 1: 固化（固化值等于取零盘时的值）					

1	RBK	切削时是否使用独立间补参数 0: 不使用 1: 使用
0	CBK	切削时是否使用独立间补参数 0: 不使用 1: 使用
2620	反向间隙补偿速率	
	[数据类型]	实数型
	[数据范围]	公制: 1.000~1000.000 英制: 公制范围除以 25.4
	[数据单位]	直线轴: 毫米/分或英寸/分, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: 度/分或 0.1 转/分
	[默认设置]	100.000
2621	间补平滑时间	
	[数据类型]	字轴型
	[数据范围]	0~128
	[默认设置]	10
	注 当参数“FBSST”(第 97 页 P2600.2) 设为 1 时, 屏蔽显示 P2621。	
2625	反向间隙补偿量	
	[数据类型]	实数轴型
	[数据范围]	公制: -8.000~8.000 英制: 公制范围除以 25.4
	[数据单位]	直线轴: 毫米或英寸, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: 度
	[默认设置]	0.000
2626	切削运动时的反向间隙补偿量	
	[数据类型]	字轴型
	[数据范围]	0~99999999
	[默认设置]	0
	注 当“CBK”(第 97 页 P2600.0) 设为 0 时, 切削运动独立间补参数机能无效, 该参数不显示。	
2627	定位运动时的反向间隙补偿量	
	[数据类型]	字轴型
	[数据范围]	0~99999999
	[默认设置]	0
	注 当“RBK”(第 97 页 P2600.1) 设为 0 时, 定位运动独立间补参数机能无效, 该参数不显示。	
2630	螺补间隔	

[数据类型] 实数轴型

[数据范围] 0.000~99999.999

[数据单位] 直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
旋转轴：度

[默认设置] 0.000

注

1 当“DOG”（第 82 页 P0002.2 或第 179 页 P044.3）设为 1 时，该参数有效。

2 螺距误差补偿量由 10000~10128 之间的参数设定。这些参数都是轴型数据，其中 10000 定义各轴螺距误差补偿原点，10001~10128 定义各点的螺距误差补偿量。

7.12 主轴控制参数

2700	PCP			SPDIR		JOGS		
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00000000								
7 PCP 是否允许高速深孔攻丝								
0: 不允许								
1: 允许								
4 SPDIR 主轴 1 编码器反馈数值方向								
2 JOGS 手动方式下模拟主轴速度选择								
0: 使用模拟主轴速度手动控制（参见参数 P2711~P2713）								
1: 使用主轴倍率								
2701		SANG2						
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00000000								
6 SANG2 模拟主轴特殊控制功能是否有效								
0: 无效								
1: 有效								
2710	主轴 1 编码器线数							
[数据类型] 字型								
[默认设置] 1024								
2711	手动方式下主轴速度的初值							
[数据类型] 字型								
[数据范围] 0~手动方式下主轴模拟速度最大值（参数 P2712）								
[数据单位] 转/分								
[默认设置] 100								
2712	手动方式下主轴速度最大值							
[数据类型] 字型								
[数据范围] 0~主轴最大转速								
[数据单位] 转/分								
[默认设置] 9999								
2713	手动方式下主轴速度的增量							
[数据类型] 字型								

[数据类型] 1~手动方式下主轴模拟速度最大值（参数 P2712）

[数据单位] 转/分

[默认设置] 50

2714

主轴 1 模拟调整数据

[数据类型] 半字型

[数据范围] 1~1250

[默认设置] 625

主轴模拟调整数据 PSANGN（S 模拟输出）。设定方法如下：

1 设定为标准值 625

2 指令 S 模拟代码最大输出值（10V）

3 测量输出电压，并用以下公式重设 PSANGN

$$PSANGN = 10.00 \times 625 \div \text{测量电压}$$

4 设定新数据后，校验输出电压最大值是否为 10V

2715

主轴 1 速度零点偏置

[数据类型] 半字型

[数据范围] -4095~+4095

[数据单位] VELO ($= \frac{10V}{4095} \approx 2.44mV$)

[默认设置] 0

设定主轴速度偏置补偿值，也就是主轴速度指令电压的 0 偏置补偿值。

注

应先调节参数 P2715，然后再调整参数 P2714

2716

检查 SAR 延迟时间

[数据类型] 字节型

[数据范围] 0~255

[数据单位] 毫秒

[默认设置] 255

2717

恒线速控制下的主轴转速下限值

[数据类型] 半字型

[数据范围] 0~9999

[数据单位] 转/分

[默认设置] 99

2718

主轴 1 编码器齿数

[数据类型] 字型

[数据范围] 0~65535

[默认设置] 1

2719

主轴 1 主轴齿数

[数据类型] 字型

[数据范围] 0~65535


[默认设置] 1

$$\text{主轴转速} = \text{编码器转速} \times \frac{\text{编码器齿数}}{\text{主轴齿数}}$$

7.13 刀具补偿参数

3200			DOFSI	ORC				WOFC
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00100001								
5	DOFSI	刀偏的直接测量输入是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
4	ORC	X 轴刀具补偿量（偏置值）使用半径值或直径值选择						
0: 直径值								
1: 半径值								
0	WOFC	刀具磨损补偿功能是否有效						
0: 无效								
1: 有效								
3201								OFLn
[数据类型] 位轴型								
[默认设置] X/Z 轴: 1								
其他: 0								
0	OFLn	n 轴是否允许长度补偿						
0: 不允许								
1: 允许								
3202	NOFPC	OFMD2				G53COFS	OFSS2	
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00000000								
7	NOFPC	加计数方式输入刀补量是否有效						
0: 有效								
1: 无效								
6	OFMD2	选择刀补输入方式						
0: 方式一								
1: 方式二								
3	G53COFS	执行 G53 指令时是否取消补偿						
0: 不取消								
1: 取消								
注 执行 G53 指令时，系统会在 G53 段内部自动插入以下代码“G40 Txx00 ;”其中 T 代码高两位为当前刀具号。由于自动插入了 T 代码，因此执行 G53 会发出 F2.3（TF）信号。								
1	OFSS2	刀补页面样式选择						
0: 样式一								
1: 样式二								
3210	刀补 C 微小移动量省略极限							

[数据单位] 最小单位
[默认设置] 0

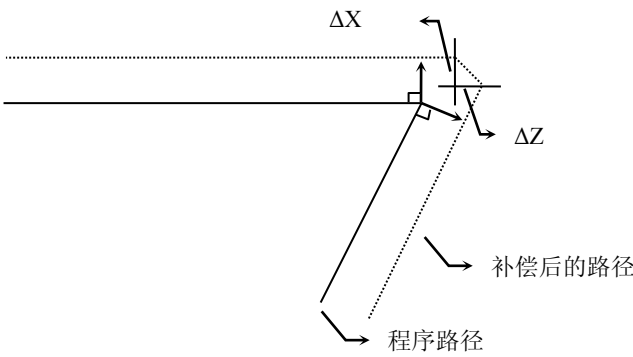

如上图所示，如果 $\Delta X < CRCDL$ 且 $\Delta Z < CRCDL$ ，那么微小移动量将被忽略。这使得工件在拐角处不受停刀的影响。

3220	刀具磨损补偿最大值	
[数据类型]	实数型	
[数据范围]	0~10000.000	
[数据单位]	毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容	
[默认设置]	10.000	

7.14 固定循环参数

3300					G74S	PQDOT	SFNANR
[数据类型] 位型							
[默认设置] 00000000							
2 G74S G74/G75 回退方式							
0: 回退到 e							
1: 回退到起始位置+e							
1 PQDOT G74/G75/G76 指令 P/Q 表示长度单位时是否允许小数点输入							
0: 不允许							
1: 允许							
注 1 PQDOT=1: G74/G75 指令中的 P/Q 地址及 G76 第一段中的 Q 地址、G76 第二段中的 P/Q 地址可以编入小数点。 (1) PODI=1 时未编入小数点时自动加小数点; (2) POD=1 时必须编入小数点; 2 PQDOT=0 时, G74/G75 指令中的 P/Q 地址及 G76 第一段中的 Q 地址、G76 第二段中的 P/Q 地址不允许编入小数点, 否则发出 PS1202 报警: 小数点错误。							
0 SFNANR 单一固定循环模态取消前, 未编入坐标轴的程序段是否执行循环 (G90/G92/G94)							
0: 执行							
1: 不执行							

3301	FCRPN	CCOFRE	NCCDMN				
[数据类型] 位型							
[默认设置] 00000000							

- 7 FCRPN 复合固定循环中粗车子循环的“沿轮廓切出”阶段是否执行
0: 不执行
1: 执行
- 6 CCOFRE G76 圆弧旋出时, 快速退尾机能是否有效
0: 有效, 即 G76 圆弧旋出时, DIYI 不禁止快速退尾机能
1: 无效, 即 G76 圆弧旋出时, 禁止快速退尾机能
- 5 NCCDMN 复合固定循环中是否执行单调性检查
0: 不执行
1: 执行

3312	G71 和 G72 的切削深度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 微米 [默认设置] 0
3313	G71 和 G72 的退刀量	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 微米 [默认设置] 500
3314	G73 在 X 轴向的总切削量	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 微米 [默认设置] 1000
3315	G73 在 Z 轴向的总切削量	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 微米 [默认设置] 2000
3316	G73 的循环切削次数	[数据类型] 字型 [数据范围] 2~99999999 [数据单位] 次 [默认设置] 2
3317	G74 和 G75 的退刀量	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 微米 [默认设置] 500
3318	G76 的最小切削深度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0~螺纹牙高

	[数据单位]	微米
	[默认设置]	20
3319	G76 的精加工余量	
	[数据类型]	实数型
	[数据范围]	0~螺纹牙高
	[数据单位]	微米
	[默认设置]	20
3320	G76 精加工的重复次数	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	1~99
	[数据单位]	次
	[默认设置]	2
3321	G76 的刀尖角度	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	0、29、30、55、60、80
	[数据单位]	度
	[默认设置]	0
3322	G76 的切削方法	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	0、1、2、3
	[默认设置]	0
3323	G76 的螺纹起点类型选择	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	0、1
	[默认设置]	0
3324	G76 的旋入系数	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	1.2~99999.999
	[默认设置]	2.000
3325	G76 的旋出系数	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	1.2~99999.999
	[默认设置]	2.000
3326	G71 和 G72 单调性检查允许误差	
	[数据类型]	字型
	[数据范围]	0~99999.999
	[数据单位]	微米
	[默认设置]	4

7.15 刚性攻丝参数

3410	深孔刚性攻丝循环后退距离 d	
	[数据类型]	实数型

[数据范围] 0.000~99999.999
[数据单位] 毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容
[默认设置] 1.000

7.16 跳转功能参数

4501				SKP5	SKP4	SKP3	SKP2	SKP1
[数据类型]	位型							
[默认设置]	00000000							
5	SKP5	G31 多级跳转信号 5 有效电平选择						
4	SKP4	G31 多级跳转信号 4 有效电平选择						
3	SKP3	G31 多级跳转信号 3 有效电平选择						
2	SKP2	G31 多级跳转信号 2 有效电平选择						
1	SKP1	G31 多级跳转信号 1 有效电平选择						
		0: 低电平有效						
		1: 高电平有效						

7.17 回零相关参数

5100							HOMECK
[数据类型]	位型						
[默认设置]	00000100						
0	HOMECK	回零长度校验功能是否有效					
		0: 无效					
		1: 有效					
注 此参数仅在回零方式 0 和 1 时有效。							

5101							G28MH
[数据类型]	位轴型						
[默认设置]	00000000						
0	G28MH	有机零点时强制 G28 机械回零机能是否有效					
		0: 无效					
		1: 有效					

5105							ZCn
[数据类型]	位轴型						
[默认设置]	00000000						
0	ZCn	轴回零方式选择					
		0: 回零方式 B					
		1: 回零方式 C					

5110	回零加速曲线						
[数据类型]	字节型						
[数据范围]	0~4，参考第 82 页注释框内容						
[默认设置]	4						

当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。

5111	回零减速曲线	[数据类型] 字节型 [数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 4 当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。
5112	回零平均加速度	[数据类型] 实数轴型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒 [默认设置] 15.000 注 查找机械参考点时该参数有效
5113	回零平均减速度	[数据类型] 实数轴型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒 [默认设置] 60.000 注 查找机械参考点时该参数有效
5114	程序回零平均加速度	[数据类型] 实数轴型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒 [默认设置] 15.000 注 无机械零点回零、程序回零、已建立参考点的 G28/G30 回参考点时该参数有效。
5115	程序回零平均减速度	[数据类型] 实数轴型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒 [默认设置] 15.000 注 无机械零点回零、程序回零、已建立参考点的 G28/G30 回参考点时该参数有效。

5120	回零低速
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0.000~最大快速进给速度
[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分
[默认设置]	200.000
5121	回零快速速率
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0.000~最大快速进给速度
[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分
[默认设置]	8000.000 (T: 1 轴是 4000.000)
注 查找机械参考点时该参数有效	
5122	程序回零速率
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0.000~最大快速进给速度
[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分
[默认设置]	8000.000 (T: 1 轴是 4000.000)
注 无机械零点回零、程序回零、已建立参考点的 G28/G30 回参考点时该参数有效。	
5130	机械回零方式选择
[数据类型]	字节轴型
[数据范围]	0~8
[默认设置]	0
注 请参考《操作手册》有机机械零点回零操作相关说明。	
5132	回零栅格偏移量
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度
[默认设置]	0.000
5133	回零参考点偏移量
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴：毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度

5136	[默认设置]	0.000
	参考点到减速挡块间的距离	
	[数据类型]	字轴型
	[默认设置]	0
注 1 此参数仅在回零方式 0 和 1 时，且 HOMECK=1 时有效。 2 机床成功回零后，诊断 N850~N857 显示系统测量到的参考点与减速挡块距离值。将该诊断值输入到该参数即可启用该机能。		
5137	轴回参考点时允许误差范围	
	[数据类型]	字轴型
	[数据范围]	毫米或度
	[默认设置]	0

7.18 手动运行相关参数

5210	手动加速曲线	
	[数据类型]	字节型
	[数据范围]	0~4，参考第 82 页注释框内容
	[默认设置]	4
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。		
5211	手动减速曲线	
	[数据类型]	字节型
	[数据范围]	0~4，参考第 82 页注释框内容
	[默认设置]	4
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。		
5212	手动平均加速度	
	[数据类型]	实数轴型
	[数据范围]	0.000~99999.999
	[数据单位]	直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒
	[默认设置]	15.000
5213	手动平均减速度	
	[数据类型]	实数轴型
	[数据范围]	0.000~99999.999
	[数据单位]	直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒
	[默认设置]	15.000
5220	手动倍率为 1 时的速率	
	[数据类型]	实数轴型
	[数据范围]	0.000~最大快速进给速度
	[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分

[默认设置] X 轴：500.000
其他：1000.000

[默认设置] 1000.000

5221	手动快速速率
[数据类型]	轴型
[数据范围]	0.000~最大快速进给速度
[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分
[默认设置]	8000.000（T：X 轴 4000.000）

7.19 自动运行相关参数

5300	AUTOR	APGTH	HPSF				
[数据类型]	位型						
[默认设置]	00000000						
7	AUTOR	在自动方式下，主程序中按复位键，光标跳转方式					
		0：返回程序开头					
		1：保持不变					
6	APGTH	切换到自动方式光标返回程序开头及自动检索功能是否有效					
		0：无效					
		1：有效。					
		从其他方式切换到自动方式，若非运行、暂停等输出状态，光标自动返回程序开头；在自动方式下，不打开 AUED 就可以对程序内容进行检索。运行、暂停等输出状态无法进入该处按键处理。					
5	HPSF	自动手轮功能中，输出速率的计算方式					
		0：由手轮转速决定					
		1：由程序速率决定					

5310	自动手轮平滑时间
[数据类型]	半字型
[数据范围]	64~1000
[数据单位]	毫秒
[默认设置]	64
	自动方式或录入方式时，打开自动手轮开关后，进给速率由手轮给出，调节本参数可降低手轮转成不均匀时，对加工质量的影响。

5311	自动手轮速率由编程速率决定时，手轮有数据时最大保持时间
[数据类型]	半字型
[数据单位]	毫秒
[默认设置]	16
注 1 该参数在“HPSF”（第 109 页 P5300.5）设为 1 时有效。 2 P5311 必须设置（一般设置为 4~8 即可），否则即便手轮摇再快也无法达到程序指定的速率。 3 自动手轮功能说明请参考《操作手册》自动手轮功能。	

7.20 手轮/单步方式相关参数

5410	单步或手轮加速曲线	
[数据类型]	字节型	
[数据范围]	0~4，参考第 82 页注释框内容	
[默认设置]	4	
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。		
5411	单步或手轮减速曲线	
[数据类型]	字节型	
[数据范围]	0~4，参考第 82 页注释框内容	
[默认设置]	4	
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。		
5412	单步或手轮平均加速度	
[数据类型]	实数轴型	
[数据范围]	0.000~99999.999	
[数据单位]	直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒	
[默认设置]	15.000	
5413	单步或手轮平均减速度	
[数据类型]	实数轴型	
[数据范围]	0.000~99999.999	
[数据单位]	直线轴：（米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：（度/分）/秒或（100 转/分）/秒	
[默认设置]	15.000	
5414	手轮平滑时间	
[数据类型]	半字型	
[数据范围]	64~1000	
[数据单位]	毫秒	
[默认设置]	32	
5420	手轮或单步速率限制	
[数据类型]	轴型	
[数据范围]	0.000~最大快速进给速度	
[数据单位]	直线轴：毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 旋转轴：度/分或 0.1 转/分	
[默认设置]	8000.000（1 轴为 4000.000）	

7.21 螺纹控制相关参数

6300	TWWC	QSEL					
[数据类型]	位型						
[默认设置]	01000000						
7	TWWC	螺纹退尾宽度控制机能是否有效					
		0：无效，忽略 G76 指令中的 r 值和 G92 指令中的 P 值					

- 1: 有效, G76 指令中由 r 指定退尾宽度, G92 指令中由 P 指定退尾宽度。
- 6 QSEL 起始角偏移以及复合多头攻丝/螺纹加工循环 (G92/G93) 机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效

7.22 高速高精功能相关参数

6400							TDIRC	CIRT
[数据类型] 位型								
[默认设置] 00000001								
1 TDIRC 编程允许误差控制时，是否具有刀具方向特殊控制机能								
0: 无								
1: 有								
0 CIRT 圆弧插补使用等速螺线/对数螺线插补算法								
0: 等速螺线								
1: 对数螺线								
6410	切削加速曲线							
[数据类型] 字节型								
[数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容								
[默认设置] 4								
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。								
6411	切削减速曲线							
[数据类型] 字节型								
[数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容								
[默认设置] 4								
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。								
6412	快速加速曲线							
[数据类型] 字节型								
[数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容								
[默认设置] 4								
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。								
6413	快速减速曲线							
[数据类型] 字节型								
[数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容								
[默认设置] 4								
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。								
6414	刚性攻丝切削加速曲线							
[数据类型] 字节型								
[数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容								
[默认设置] 0								
当参数“FACDCT”（第 83 页 P0005.2）设为 1 时，屏蔽加减速曲线设置参数。								
6415	刚性攻丝切削减速曲线							
[数据类型] 字节型								

[数据类型] 0~4, 参考第 82 页注释框内容

[默认设置] 0

当参数“FACDCT”(第 83 页 P0005.2) 设为 1 时, 屏蔽加减速曲线设置参数。

6416	紧急减速曲线
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~4, 参考第 82 页注释框内容
[默认设置]	0
	当参数“FACDCT”(第 83 页 P0005.2) 设为 1 时, 屏蔽加减速曲线设置参数。
6418	数字螺纹加速曲线
[数据类型]	字型
[数据范围]	0~4, 参考第 82 页注释框内容
[默认设置]	0
	当参数“FACDCT”(第 83 页 P0005.2) 设为 1 时, 屏蔽加减速曲线设置参数。
6419	数字螺纹减速曲线
[数据类型]	字型
[数据范围]	0~4, 参考第 82 页注释框内容
[默认设置]	0
6430	切削平均加速度
[数据类型]	实数型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴: (米/分)/秒或(英寸/分)/毫秒, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: (度/分)/秒或(100 转/分)/秒
[默认设置]	20.000
6431	切削平均减速度
[数据类型]	实数型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴: (米/分)/秒或(英寸/分)/毫秒, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: (度/分)/秒或(100 转/分)/秒
[默认设置]	20.000
6432	快速运动平均加速度
[数据类型]	实数型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴: (米/分)/秒或(英寸/分)/毫秒, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: (度/分)/秒或(100 转/分)/秒
[默认设置]	40.000
6433	快速运动平均减速度
[数据类型]	实数型
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	直线轴: (米/分)/秒或(英寸/分)/毫秒, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: (度/分)/秒或(100 转/分)/秒
[默认设置]	40.000
6434	刚性攻丝切削平均加速度

	[数据类型] 半字型 [数据范围] 0~800000 [数据单位] (转/分)/秒, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 2000
6435	刚性攻丝切削平均减速度 [数据类型] 半字型 [数据范围] 0~800000 [数据单位] (转/分)/秒, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 2000
6436	紧急减速系数 [数据类型] 实数型 [数据范围] 0.5~5.0 [默认设置] 1.500
6438	数字螺纹切削主轴平均加速度 [数据类型] 半字型 [数据范围] 0~800000 [数据单位] (转/分)/秒, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 2000
6439	数字螺纹切削主轴平均减速度 [数据类型] 半字型 [数据范围] 0~800000 [数据单位] (转/分)/秒, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 2000
6440	轴快速独立运动时的加减速速度 [数据类型] 字轴型 [数据范围] 0~80.000 [数据单位] (转/分)/秒, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 40.000 注 当“LRP”(第 83 页 P0004.1 或第 181 页 P061.1) 设为 1 时, 该参数不显示。
6448	圆弧或螺线控制插补精度时的最低速度 [数据类型] 实数型 [数据范围] 0.001~1000.0 [数据单位] 直线轴: 毫米/分或英寸/分, 参考第 82 页注释框内容 旋转轴: 度/分或 0.1 转/分 [默认设置] 200.0
6449	螺线中心距螺线平面距离的允许偏差量 [数据类型] 实数型 [数据范围] 0.001~0.050 [数据单位] 毫米或英寸, 参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 0.015

6450	圆弧起点和终点极半径允许偏差量	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.005~1000.000 [数据单位] 毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 0.015
6451	圆弧或螺线插补精度	[数据类型] 半字型 [数据范围] 0~65535 [数据单位] 纳米 [默认设置] 150 注 又称弓高误差，请参考《编程手册》圆弧插补精度控制机能。
6453	切削拐角角度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 10.000000~179.999999 [数据单位] 度 [默认设置] 30.000000
6454	小线段最大长度值	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.100~10.000 [数据单位] 毫米或英寸，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 1.000 注 当刀具轴向设定机能有效时，如果连续两段长度均大于该参数设定值，那么临时禁用刀具轴向控制机能。
6456	编程允许误差	[数据类型] 半字型 [数据范围] 0~65535 [数据单位] 直线轴最小编程单位（与参数 P0042 相关） 公制编程： $10^{-P0042} \times \text{mm}$ 英制编程： $10^{-(P0042+1)} \times \text{inch}$ [默认设置] 4
6457	切削平滑系数	[数据类型] 字节型 [数据范围] 0~4 （仅自动加工有效，0 表示该机能无效） [默认设置] 0
6458	切削平滑阶数	[数据类型] 字节型 [数据范围] 0~64 （仅自动加工有效，0 表示该机能无效） [默认设置] 10

6459	自动平滑系数
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~4 （快速定位与切削运动均有效，0 表示该机能无效）
[默认设置]	2
6460	自动平滑阶数
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~64 （快速定位与切削运动均有效，0 表示该机能无效）
[默认设置]	10
6461	手动模式平滑系数
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~6 0 表示该机能无效
[默认设置]	5
6462	手动模式平滑阶数
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~10
[默认设置]	4
6467	快速平滑系数
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~6
[默认设置]	5
	注 1 插补周期为 2ms 时，快速平滑系数不能设为 1。若设为 1，系统自动修改为 0。 2 快速平滑系数在仅自动加工中有效。
6468	快速平滑阶数
[数据类型]	字型
[数据范围]	0~10
[默认设置]	2
6469	快速定位允许重叠量
[数据类型]	实数轴型
[数据范围]	0~1000.000
[数据单位]	毫米
[默认设置]	1.0
	注 从快速到快速或从快速到切削时，系统检查所有轴的快速平滑器中未输出量是否都小于 P6469 设定值。如果是，那么下一段可以开始加速，否则等待。
6470	预读控制器最小负载百分比
[数据类型]	字节型
[数据范围]	0~100
[默认设置]	0
	P6470 设为 0 时，系统采取边预读边加工方式。P6470 不为 0 时，系统采取预先预读加工方式。如

果存在大量的长度小于单插补周期内进给量的程序段，那么最终预读可能跟不上进给。预读机能启用后，必要时系统会在速度为 0 处，预先填充预读控制器，填充时轴无输出，并在运行状态处显示“预读”。

注

- 1 启用本机能后，建议将“90 度拐角参考速度”（第 116 页 P6475）设为 0。
- 2 启用本机能后，可能会延长加工时间。
- 3 尽量不要大量的长度小于单插补周期内进给量的程序段，采用 CAM 输出时，可适当降低分辨率。

6471	判断轨迹换向的最小角度	[数据类型] 字节型 [数据范围] 135.0~179.9 [默认设置] 0
6472	轨迹换向时低于此角度的夹角处不减速	[数据类型] 字节型 [数据范围] 1.0~10.0 [默认设置] 0
		注 P6471 和 P6472 仅在 P0017 的值大于 1 时才有效。轨迹换向预测功能主要用于减小部分小线段程序换向时的振动问题。
6475	90 度拐角参考速度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] 毫米/分或英寸/分，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 0.000
6480	螺纹切削平均加速度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] （米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 40.000
6481	螺纹切削平均减速度	[数据类型] 实数型 [数据范围] 0.000~99999.999 [数据单位] （米/分）/秒或（英寸/分）/毫秒，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 20.000
6482	螺纹让刀加减速曲线	[数据类型] 字节型 [数据范围] 0~4，参考第 82 页注释框内容 [默认设置] 0
6483	螺纹让刀平均加减速速度	[数据类型] 实数型

[数据类型] 0.000~99999.999
[数据单位] (米/分)/秒或(英寸/分)/毫秒, 参考第 82 页注释框内容
[默认设置] 120.000

6484	螺纹让刀运动速度上限
------	------------

[数据类型] 实数型
[数据范围] 0.000~99999.999
[数据单位] 毫米/分或英寸/分, 参考第 82 页注释框内容
[默认设置] 12000.000

7.23 螺距误差补偿相关参数

10000	螺距误差补偿零点
-------	----------

[数据类型] 半字轴型
[数据范围] 0~128
[默认设置] 0
设置为 n 时, 表示轴的参考点负方向上(包括参考点)有 n 个补偿点, 正方向上有 128-n 个补偿点

10001 ~10128	螺距误差补偿量
-----------------	---------

[数据类型] 实数轴型
[数据范围] -0.1~0.1mm 或-0.0039~0.0039inch
参数 SCW (P0400.3) =0 时: -0.1~0.1mm
参数 SCW (P0400.3) =1 时: -0.0039~0.0039inch
[默认设置] 0

注
1 当“DOG”(第 82 页 P0002.2 或第 179 页 P044.3) 设为 1 时, 这些参数才有效。
2 10001~10128 分别对应补偿点第 1~128 个。

8 诊断信息及 PLC 参数

诊断信息和 PLC 参数在诊断页面中显示，其中诊断信息不能设置，PLC 参数可以设置。

PLC 参数设置的条件为：录入方式下程序开关打开。

《操作手册》仅列出了 PLC 参数说明，关于全部诊断参数的说明请参考《连接调试手册》。

8.1 诊断数据

8.1.1 输入接口信号（X 区）

8.1.1.1 系统输入信号（X000~X004）

不同系统的输入信号定义不同，请参见机床厂的 PLC 程序说明。

8.1.1.2 NC 键盘按键诊断信号（X032~X039）

X032	7	6	5	4	3	2	1	0
X033	复位	切换	/	未定义	.	-	9	8
X034	小写	取消	EOB	输出	输入	删除	插入	修改
X035	O	L	CRL	CRR	PGU	PGD	CRU	CRD
X036	设置	图形	报警	诊断	参数	刀补	程序	位置
X037	W	U	Z	X	R	F	H	S
X038	K	J	I	P	T	M	G	N
X039	<	F1	F2	F3	F4	F5	>	机床

8.1.1.3 机床操作面板按键诊断信号（X040~X053）

X040	空转	单段	跳段	DNC	-1	+1		
X041	进给-	进 100%	进给+	换刀	-2	+2		
X042	1	0.1	0.01	0.001	-3	+3		
X043	轴锁	M 锁	快速	主 100%				

X044	润滑	冷却	主轴-	主轴+				
X045	主轴倍率 波段 1	主轴倍率 波段 2	主轴倍率 波段 3	程序锁				
X046	方式选择 波段 1	方式选择 波段 2	方式选择 波段 3				手轮-	手轮+
X047							快速-	快速+
X048	选择停		编辑	自动	录入	回零	单步	手动
X049	REVL	REVL	暂停	点动	主轴停止	启动	反转	正转
X050						H3	H2	H1

对于分离型按键，PLC 可以将按键定义为其用途，NC 只是将通过 CAN 总线发送上来的 14 个字节数据（实际发送 15 个字节，第 15 个字节由 NC 使用）直接赋值到 X040~X053，不做更改。系统不直接使用 X040~X053 接口，而是使用 G040~G053 接口（与 X040~X053 定义完全对应），如果未对按键重新定义，那么 PLC 应将 X040~X053 赋值给 G040~G053。

8.1.1.4 其它输入信号（X005~X031，X054~X999）

这些输入信号备用。比如用作远程 I/O 输入信号状态的诊断。

8.1.2 输出接口信号（Y 区）

8.1.2.1 系统输出信号（Y000~Y002）

不同系统的输门信号定义不同，请参见机床厂的 PLC 程序说明。

8.1.2.2 按键指示灯输出信号（Y040~Y051）

PLC 程序中，相应位置 1 指示灯亮，置 0 指示灯灭。

Y040	空转	单段	跳段	DNC	-1	+1		
Y041	进给-	进 100%	进给+	换刀	-2	+2		
Y042	1	0.1	0.01	0.001	-3	+3		
Y043	轴锁	M 锁	快速	主 100%	-4	+4		
Y044	润滑	冷却	主轴-	主轴+	-5	+5		
Y045					-6	+6		

Y046					-7	+7		
Y047					-8	+8		
Y048	选择停		编辑	自动	录入	回零	单步	手动
Y049	REVL	REVH	暂停	点动	主轴停止	启动	反转	正转
Y050	H8	H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1
Y051	8 轴回零	7 轴回零	6 轴回零	5 轴回零	4 轴回零	3 轴回零	2 轴回零	1 轴回零

8.1.2.3 其它输出信号（Y003~Y039， Y052~Y999）

这些输出信号备用。比如用作远程 I/O 输出信号状态的诊断。

8.1.3 PLC 到 NC 信号（G 区）

PLC 通过 G 接口（G0000~G9999）向 NC 传递相关信息。PLC 无法重定义 G 区信号含义和名称。

8.1.3.1 PC 状态控制接口

G0000	H1	SNRDY1			-1	+1	LM1	LP1
G0001	H2	SNRDY2			-2	+2	LM2	LP2
G0002	H3	SNRDY3			-3	+3	LM3	LP3

- 7

H1~3

手轮选择 1~3 轴

0: 无效

1: 有效
- 6

SNRDY1~3

强制 1~3 轴进入驱动器未绪状态

0: 无效

1: 有效
- 3

-1~3

1~3 轴手动/单步/回零负向运动

0: 无效

1: 有效
- 2

+1~3

1~3 轴手动/单步/回零正向运动

0: 无效

1: 有效
- 1

LM1~3

1~3 轴负向硬限位超程

1: 超程

0: 未超程
- 0

LP1~3

1~3 轴正向硬限位超程

1: 超程

0: 未超程

0: 未超程

G0008	R08I	R07I	R06I	R05I	R04I	R03I	R02I	R01I
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

G0009	SIND		SGN		R12I	R11I	R10I	R09I
-------	------	--	-----	--	------	------	------	------

7 SIND NC 根据该位是否有效, 控制模拟主轴是否输出模拟电压

0: 无效

1: 有效

5 SGN 模拟主轴输出数据的符号

0: 正

1: 负

R01I~R12I 模拟主轴 12 位模拟量输出

G0010	CDZ		AFL	OVC		SOVC	SOVB	SOVA
-------	-----	--	-----	-----	--	------	------	------

7 CDZ 倒角信号

0: 无效

1: 有效

5 AFL M、S、T 辅助机能锁住

0: 无效

1: 有效。NC 忽略 M、S、T 指令, M、S、T 的数据和标志不会设置到 F (NC->PC) 接口。

M00, M01, M02, M30, M98, M99 等特殊 M 代码不受 AFL 影响。

4 OVC 进给倍率取消

0: 有效

1: 取消。*OV8~*OV1/G0027 无效, 倍率固定为 100%。

SOVC~SOVA 主轴倍率

SOVC	SOVB	SOVA	主轴倍率
1	1	1	50%
1	1	0	60%
0	1	0	70%
0	1	1	80%
0	0	1	90%
0	0	0	100%
1	0	0	110%
1	0	1	120%

G0011	SKIP	DLK	ZNG				MIR2	MIR1
-------	------	-----	-----	--	--	--	------	------

7 SKIP G31 指令执行时的跳跃信号

0: 无效

1: 有效

6 DLK 相对坐标显示锁住

0: 无效

1: 有效

- 5 ZNG (铣床) Z 轴取消
0: 无效
1: Z 轴停止运动, 其他轴不影响。
- 1 MIR2 (铣床) 2 轴镜像
0: 无效
1: 有效
- 0 MIR1 1 轴镜像
0: 无效
1: 有效

G0012	JTOLF	MWRF	MPWE	LAD			M93I	M91I
-------	-------	------	------	-----	--	--	------	------

- 7 JTOLF 手动换刀完成
0: 无效
1: 有效
手动换刀完成后, PLC 在 JTOLF 设置一个正脉冲信号, 脉冲宽度至少一个 PLC 程序循环周期。NC 检测到这个脉冲信号后, 先清零手动换刀请求位 JTOL/F0069, 再将 NC 中刀具号和 G0025 中刀具号同步。
- 6 MWRF 固定存储器写入中
0: 无效
1: 有效
编写 PLC 程序时, 在更新掉电保持数据过程中, 设置 MWRF=1。如果 MWRF=1 时系统掉电, 再上电时, 系统会报警提示: 掉电保持数据可能存在错误。
- 5 MPWE 是否屏蔽参数开关
0: 否
1: 是
- 4 LAD 是否显示梯形图
0: 否
1: 是
- 1 M93I (车床) M93/M94 跳转信号
0: M93 跳转
1: M94 跳转
- 0 M91I (车床) M91/M92 跳转信号
0: M91 跳转
1: M92 跳转

G0013	DRN	ATHD	DNC	POK	MNO	ZRNP	RV2	RV1
-------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----

- 7 DRN NC 空运行
0: 无效
1: 有效
- 6 ATHD 自动/录入方式启动程序运行时, 运动轨迹由程序控制, 运动速度由手轮控制, 手轮脉冲当量有效。
0: 无效
1: 有效
- 5 DNC NC 是否以 DNC 方式运行

- 0: 否

1: 是
- 4

POK

PLC 上电初始化是否完毕

0: 否

1: 是

PLC 上电, 延时等待 IO 信号稳定后, 应该设置 PLCOK=1。PLCOK=0 时, NC 不检查硬限位信号。
- 3

MNO

工件计数到达输出

0: 未到达

1: 到达。NC 会提示暂停信息。
- 2

ZRNP

程序回零开关

0: 关

1: 开

ZRNP, MD4~MD1/G0028, ZRN/G0026 组合, 控制 NC 进入手动模式, 回零模式或程序回零模式。参见 G0028 中相关说明。

RV2~RV1 快速倍率

RV2	RV1	快速倍率
1	1	F0
1	0	25%
0	1	50%
0	0	100%

G0014	UI07	UI06	UI05	UI04	UI03	UI02	UI01	UI00
G0015	UI15	UI14	UI13	UI12	UI11	UI10	UI09	UI08
UI00~UI15 16 位宏变量输入。UI00~UI15，对应宏程序变量#1000~#1015。								
G0016	EX08	EX07	EX06	EX05	EX04	EX03	EX02	EX01
G0017	EX16	EX15	EX14	EX13	EX12	EX11	EX10	EX09
EX01~EX16 位类型外部报警，共 16 条。 0: 无效 1: 有效 此类报警同时可以触发多个，并能够同时显示相应报警信息。但是 EX01~EX08 的优先级大于 EX09~EX16, 当有 EX01~EX08 存在时，系统不显示同时出现的 EX09~EX16。								
G0018	扩展报警与操作提示信息号							
注 0~4999: 扩展报警信息号 5000~9999: 操作提示信息号								
G0020	加工件数							

G0020~G0021 当 NC 位参数 MACN=0 时，位置界面的加工件数显示 G0020~G0021 的数值。

G0022	刀套号						
-------	-----	--	--	--	--	--	--

G0024			M05	M32	M08	M10	M04	M03
-------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G0024 部分 M 代码的当前输出状态。
PLC 程序应该保证 G0024 的内容和相关 Y 地址内容一致。Y 地址改变时，必须同时更新本地址的内容。否则，可能会导致部分 NC 功能不正常。例如：G93 攻丝指令，就需要通过 G0024 的状态判断机床主轴的状态。

G0025	换刀完成后，新的刀具号						
-------	-------------	--	--	--	--	--	--

G0025 自动换刀，手动换刀完成后，PLC 必须把新刀具号写入 G0025。（BCD 码显示）
手动换刀时，应该同步置位 JTOLF/G0012=1。

G0026	ZRN	*SSTP	SOR	SAR	FIN	ST	MP2	MP1
-------	-----	-------	-----	-----	-----	----	-----	-----

- 7 ZRN 回零开关
0: 关
1: 开
ZRN，MD4~MD1/G0028，ZRNP/G0013 组合，控制 NC 进入手动模式，回零模式或程序回零模式。参见 G0028 中相关说明。
- 6 *SSTP 主轴是否停止
0: 是
1: 否
- 5 SOR 主轴是否定向或换档
0: 否
1: 是

*SSTP，SOR，G0008，G0009 共同控制 NC 模拟量输出：

*SSTP	SOR	SIND/G0009	实际模拟量输出
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	R01I~R12I/G9G8
1	0	1	R01I~R12I/G9G8
1	1	1	R01I~R12I/G9G8

- 4 SAR 主轴转速是否到达
0: 否
1: 是
- 3 FIN M、S、T 是否结束
0: 否
1: 是
NC 执行 M，S，T 代码时，设置 TF/F0002，MF/F0002，SF/F0002 标志和代码值到相应 F 接口；然后等待 FIN 信号。在 PLC 程序中，处理完 M，S，T 代码后，应该

通过 FIN 向 NC 发送一个正脉冲，以通知 NC 其 M, S, T 代码结束。NC 检测到 FIN 信号后，清除 TF/F0002, MF/F0002, SF/F0002 标志。如果没有 FIN 信号，NC 会等待，即使当前程序段的运动指令已经完毕，下一个程序段也不会执行。

2 ST 自动运行是否启动

0: 否

1: 是

MP2, MP1 单步/手轮移动量

MP2	MP1	单步/手轮移动量
0	0	0.001 mm
0	1	0.01 mm
1	0	0.1 mm
1	1	1 mm

G0027	ERS	RT	*SP	*ESP	*OV8	*OV4	*OV2	*OV1
-------	-----	----	-----	------	------	------	------	------

7 ERS 外部复位

0: 无效

1: 有效

6 RT 手动快速

0: 无效

1: 有效

5 *SP 进给保持

0: 有效

1: 无效

4 *ESP 急停

0: 有效

1: 无效

*OV8~*OV1 进给倍率/手动速率

进给倍率

*OV8~*OV1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
倍率	150%	140%	130%	120%	110%	100%	90%	80%
*OV8~*OV1	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
倍率	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0

手动速率

*OV8~*OV1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
速度 (mm/min)	1260	790	500	320	200	126	79	50
*OV8~*OV1	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
速度 (mm/min)	32	20	12.6	7.9	5.0	3.2	2.0	0

G0028	PN8	PN4	PN2	PN1	KEY	MD4	MD2	MD1
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PN8~PN1 外部程序号选择

PN8~PN1	含义
0	无效
1~15	选择 O1~O15 加工程序

3 KEY 程序保护开关

0: 禁止修改程序

1: 允许修改程序

MD4, 2, 1 NC 工作方式选择

MD4~MD1/G28	ZRN/G26	ZRNP/G13	NC 工作方式
0000	X	X	录入方式
0001	X	X	自动方式
0011	X	X	编辑方式
0101	0	0	手动方式
0101	1	0	回零方式
0101	1	1	程序回零
0100	X	X	手轮方式

G0029	MLK		*ILK		SBK	BDT	SM01	STOP
-------	-----	--	------	--	-----	-----	------	------

7 MLK 机床锁住

0: 有效

1: 无效

5 *ILK 联锁信号（以前该信号为 STLK）

0: 轴进给停止

1: 轴进给自动恢复

通常在主轴制动或换档过程中，设置*ILK=0。

对 G93 攻丝指令影响如下：

如果在攻丝过程中，*ILK=0，攻丝继续进行，不受影响；

如果在攻丝启动前，*ILK=0，攻丝会等待，直到*ILK=1。

3 SBK 单程序段

0: 无效

1: 有效。NC 自动运行时，每执行完一个程序段，进入暂停状态。

2 BDT 选择程序段跳过

0: 无效

1: 有效。NC 自动运行时，“/”所在的程序段被跳过不执行。

1 SM01 程序选择停

0: 无效

1: 有效

0 STOP 停止进给

0: 无效

1: 有效。所有轴停止运动，NC 进入暂停状态。

STOP 由 1 变为 0 后，需要 ST/G0026 启动加工程序继续运行。对于螺纹和攻丝加工

过程，中断进给运动而不停止主轴会导致切削急剧加深，因此，在 PLC 程序中，应用 STOP 信号互锁主轴旋转。

G0030						*IK3	*IK2	*IK1
*IKn 单轴互锁信号 (n=1~3) 0: 轴进给停止 1: 轴进给自动恢复 单轴互锁信号是否有效受系统参数 EILK (P0400.4) 控制，置 1 则信号有效，置 0 则无效。								
G0031						CON_3	CON_2	CON_1
CON_n (n=1~3) 该信号指定第 i 轴 Cs 轴轮廓控制功能。使 Cs 轴在主轴速度控制方式和轮廓控制方式之间进行切换。 0: Cs 轴从轮廓控制方式切换至速度控制方式。 1: Cs 轴从速度控制方式切换至轮廓控制方式。 如果在切换时主轴正在移动，则主轴立刻停止。								
G0032	CON		DEC_SP					HS1000
7 CON 当配置有数字主轴功能时，该信号指定数字主轴轮廓控制功能。使刚性攻丝主轴在主轴速度控制方式和轮廓控制方式之间进行切换。(配置数字主轴才有意义。 0: 刚性攻丝主轴从轮廓控制方式切换至速度控制方式。 1: 刚性攻丝主轴从速度控制方式切换至轮廓控制方式。 如果在切换时主轴正在移动，则主轴立刻停止。 5 DEC_SP 刚性攻丝主轴回零是否需要外部减速开关。(配置数字主轴才有意义。) 0: 是 1: 否 0 HS1000 手轮/单步倍率×1000 0: 无效 1: 有效								
G0080	WULPS						BUZZER	HCOPY
7 WULPS 屏保唤醒信号 0: 无效 1: 有效。 1 BUZZER 控制蜂鸣器鸣响 0: 不响 1: 响 0 HCOPY 显示画面硬拷贝机能 0: 无效 1: 有效。将画面保存到 U 盘中。								
G0118						DPRV3	DPRV2	DPRV1
[输入类型] 参数输入 [数据类型] 位型 [默认设置] 00000000 DPRVn n 轴设置为旋转轴时转速显示 0: 显示轴坐标								

1: 当 n 轴设置为旋转轴时, 原先显示坐标的地方显示转速。此时 G119 接口无效。

注

转速由系统根据当前插补周期输出的脉冲数换算得出。

G0119							SP2PRV	SPPRV
-------	--	--	--	--	--	--	--------	-------

1 SP2PRV 主轴 2 坐标显示或转速显示

0: 主轴坐标显示

1: 转速显示

0 SPPRV 主轴坐标显示或转速显示

0: 主轴坐标显示

1: 转速显示

G0120	未配置专用数字主轴时, 选择 NC 轴作攻丝主轴 (1~3 或 0-取消)							
-------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

G0120 固定循环攻丝主轴选择

0: 模拟主轴攻丝

1~3: 指定相应的 NC 轴作为攻丝主轴

注

1 该机能必须禁止预读和缓冲, 防止攻丝过程中 PLC 突然改变设定值。

2 系统在每个 PLC 周期将 G0120 接口赋值给 F0120 接口, 攻丝时检查 F0120 接口 (PLC 必须等待 F0120 接口给出)。

3 当配置专用数字主轴 (NC 轴不包含数字主轴) 功能时, 该机能无效; 当没有配置专用数字主轴接口时, 使用该机能设置一个 NC 轴作为攻丝主轴 (使用 NC 轴作为数字主轴)。

4 相关报警

(1) 当配置专用数字主轴功能时, 如果 G0120 接口不为 0, 那么产生报警 (PS0084)。

(2) 当 G0120 接口数值大于 NC 轴数时, 产生报警 (PS0088)。

(3) 当攻丝时, G120 设定的主轴与进给轴是同一个轴时产生报警 (PS0089)。

G0121							SP2DIS	SPDIS
-------	--	--	--	--	--	--	--------	-------

1 SP2DIS 主轴 2 是否断开使能信号

0: 否

1: 是

0 SPDIS 主轴是否断开使能信号

0: 否

1: 是

G0122	NG165I	NG93W3	NWG207E	NG93W1	NWG207S	NWAIT3	NWAIT2	NWAIT1
-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

7 NG165I G165 输入信号

0: 有效

1: 无效

6 NG93W3G93 循环等待信号 3, 结束前等待信号。

0: 有效

1: 无效

5 NWG207E G207 结束等待信号。

0: 有效

- 1: 无效
- 4 NG93W1G93 循环等待信号 1, 进入前等待信号。
- 0: 有效
- 1: 无效
- 3 NWG207S G207 开始等待信号。
- 0: 有效
- 1: 无效
- 2 NWAIT3 固定循环等待信号 3, 结束前等待信号。
- 0: 有效
- 1: 无效
- 1 NWAIT2 固定循环等待信号 2, 孔底等待信号。
- 0: 有效
- 1: 无效
- 0 NWAIT1 固定循环等待信号 1, 进入前等待信号。
- 0: 有效
- 1: 无效

注

- 1 此处的固定循环为 09 组固定循环。
- 2 对于这 5 个信号 NC 会自动禁止预读和缓冲。
- 3 F0122/F0123/G0122 为 09 组固定循环相关接口。

G0130	1 轴机械回零方向 (0-无效, 1-正向, 2-负向)
G0131	2 轴机械回零方向 (0-无效, 1-正向, 2-负向)
G0132	3 轴机械回零方向 (0-无效, 1-正向, 2-负向)

注

- 1 此接口只在执行 G28 时有效。
- 2 在未回参考点时执行 G28 指令, 轴相应机械回零方向的 G 接口设置为 0 (无效) 时, 系统报警。请先手动回参考点。
- 3 在未回参考点时执行 G28 指令, 轴相应机械回零方向的 G 接口设置为 1/2 时, G28 指令执行正向/负向手动回参考点操作。

G0148	R08I2	R07I2	R06I2	R05I2	R04I2	R03I2	R02I2	R01I2
G0149	SIND2		SGN2		R12I2	R11I2	R10I2	R09I2

- 7 SIND2 NC 根据该位是否有效, 控制模拟主轴 2 是否输出模拟电压
- 0: 无效
- 1: 有效
- 5 SGN2 模拟主轴 2 输出数据的符号
- 0: 正

	1: 负						
	R01I2~R12I2 模拟主轴 2 的 12 位模拟量输出						
G0150	主轴档位						
G0151	位置页面附加显示信息选择 (0: 无, 1: 主轴档位, 2: 刀套号)						
G0156	单批工件计数						
G0768						MACSC3	MACSC2
						MACSC1	
	MACSCn (n=1~3) 第 n 轴是否进行绝对编码器位置反馈误差检查						
	0: 不进行检查						
	1: 进行检查						

8.1.3.2 软机床面板控制接口（G0040~G0050）

通过软机床面板控制接口，PLC 程序可以同步 F0060~F0074。

G0040~G0050 接口功能是否有效受参数控制。

G0040~G0050 功能定义和机床按键的标准配置功能一一对应，如下所示。

G0040	空转	单段	跳段	DNC	-1	+1		
G0041	进给-	进 100%	进给+	换刀	-2	+2		
G0042	1	0.1	0.01	0.001	-3	+3		
G0043	轴锁	M 锁	快速	主 100%				
G0044	润滑	冷却	主轴-	主轴+				
G0048	选择停		编辑	自动	录入	回零	手动	单步
G0049	RE VH	RE VL	暂停	点动	主轴停止	启动	反转	正转
G0050						H3	H2	H1

8.1.3.3 数据输入接口（G0480~G0767）

参见 NC 与 PLC 数据交换接口说明。

8.1.3.4 其它 G 接口信号（G0768~G9999）

这些 G 接口信号备用。

8.1.4 NC 到 PLC 信号（F 区）

NC 通过 F 接口（F000~F511）向 PC 传递相关信息。PLC 无法重定义 F 区信号含义和名称。

8.1.4.1 NC 状态、辅助功能控制命令

F0000	OP	SA	STL	SPL		JOGS	SANG
7	OP	NC 是否处于自动运行中					
		0: 否					
		1: 是					
6	SA	伺服是否准备好					
		0: 否					
		1: 是					
5	STL	是否循环启动					
		0: 否					
		1: 是					
4	SPL	是否进给保持					
		0: 否					
		1: 是					
1	JOGS	手动方式下模拟主轴速度选择					
		0: 模拟主轴速度取决于 S 代码, 根据 F0027~F0024 的值控制模拟主轴输出。					
		1: 主轴模拟速度取决于参数, 根据 F0023~F0020 的值控制模拟主轴输出。					
		在手动、手轮或回零方式下, 如果参数“JOGS”(第 99 页 P2700.2) 设为 0, 则 JOGS 接口置为 1。					
0	SANG	主轴控制方式					
		0: 分级调速, F0024 存放 S 码值。					
		1: 模拟主轴控制, F0027~F0024 存放 S 码值。					
F0001	MA				DEN	RST	AL
7	MA	NC 是否准备好					
		0: 否					
		1: 是					
3	DEN	NC 轴是否运动结束					
		0: 否					
		1: 是					
		当运动指令和 M、S、T 代码编写在同一程序段时, 在 PLC 程序中, 利用 DEN 可以使 M、S、T 代码在 NC 轴运动结束后再执行。					
1	RST	NC 是否发生复位					
		0: 否					
		1: 是					
0	AL	NC 是否发生报警					
		0: 否					
		1: 是					
F0002			DST		TF	SF	MF
5	DST	数据存盘是否启动 (按下输出键)					
		0: 否					
		1: 是。NC 保存电子盘启动。电子盘中保存内容包括: 系统参数, PLC 的 K 区、D					

区数据，刀补，NC 加工程序。

TF, SF, MF T、S、M 代码选通

NC 执行 T 代码时，设置 TF=1，同时置 T 码值到 F0005 中；

NC 执行 S 代码时，设置 SF=1，同时置 S 码值到 F0027~F0024 中；

NC 执行 M 代码时，设置 MF=1，同时置 M 码值到 F0003 中。

NC 执行 M、S 代码时，设置 MF、SF 标志和代码值到相应 F 接口，然后等待 FIN/G0026 信号。因此，在 PLC 程序中，处理完 M、S 代码后，应该设置通过 FIN 向 NC 发送一个正脉冲，以通知 NC 其 M、S 代码结束。NC 检测到 FIN 信号后，清除 MF、SF 标志；如果没有检测到 FIN 信号，NC 会等待，即使当前程序段的运动指令已经完毕，下一个程序段也不会执行。

F0003	M28	M24	M22	M21	M18	M14	M12	M11
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F0003 M 代码的 2 位 BCD 码输出。

F0004	FSCSL		SOVE					EILK
-------	-------	--	------	--	--	--	--	------

7 FSCSL 数字主轴控制方式

0: 速度控制

1: 轮廓控制

5 SOVE 模拟主轴倍率

0: 无效，固定在 100%

1: 有效

0 EILK 参数“EILK”（第 86 页 P0400.4）的当前值

F0005	T28	T24	T22	T21	T18	T14	T12	T11
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F0005 T 代码的 2 位 BCD 码输出。

F0006				M32	M08	M10	M04	M03
-------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

F0006 专用 M 代码当前的命令状态。

执行 M 代码	F0006 标志位				
	M32	M08	M10	M04	M03
M03	x	x	x	0	1
M04	x	x	x	1	0
M05	x	x	x	0	0
M10	x	x	1	x	x
M11	x	x	0	x	x
M08	x	1	x	x	x
M09	x	0	x	x	x
M32	1	x	x	x	x
M33	0	x	x	x	x

F0006 的值在下述情况下会变化：

- NC 执行对应 M 代码。
- 操作机床软操作面板。
- 操作机床按键。
- 执行特殊 G 代码。例如，G93 攻丝，会设置 M03、M04 和 M05，以控制主轴转向。

注

编写 PLC 程序，对 M03，M04，M05，M08/M09，M10/M11，M32/M33 处理时，F0006 应该和 MF/F0002 和 F0003 同等处理。

F0007	PDI	ENB2		CMWE	ENB	SWITCH3	SWITCH2	SWITCH1
7	PDI	PLC 参数输入状态 0: 正常状态 1: PLC 参数输入中状态						
6	ENB2	主轴 2 是否使能 0: 否。表明当前时刻系统输出 0V 模拟电压。 1: 是。表明当前时刻系统输出不为 0V 模拟电压。						
4	CMWE	CMOS 数据是否处于写入中 0: 否 1: 是						
3	ENB	主轴是否使能 0: 否。表明当前时刻系统输出 0V 模拟电压。 1: 是。表明当前时刻系统输出不为 0V 模拟电压。						
2	SWITCH3	自定义开关 3。对应机床页面第 3 页，按键 4 和 5。 0: 关 1: 开						
1	SWITCH2	(铣床) 自定义开关 2。对应机床页面第 3 页，按键 2。 0: 关 1: 开						
0	SWITCH1	(铣床) 自定义开关 1。对应机床页面第 3 页，按键 1。 0: 关 1: 开						
F0008						G96		
2	G96	(车床) 是否处于恒线速控制中 0: 否 1: 是						
F0010	HANDLE2 DATA							
F0010	第 2 手轮数据。							
F0011	HANDLE DATA							
F0011	第 1 手轮数据。							
F0012	参与逻辑运算或取反控制的 PC 信号的轴号							
F0014	UO07	UO06	UO05	UO04	UO03	UO02	UO01	UO00
F0015	UO15	UO14	UO13	UO12	UO11	UO10	UO09	UO08
	UO00~UO15 16 位宏变量输出，对应宏程序变量#1100~#1115。							
F0016	MALM	SV	OH	OTS	PS	PS3	PS2	PS1
F0016	NC 报警的类型							

- 7

MALM

内存异常报警

0: 无效

1: 有效
- 6

SV

伺服报警

0: 无效

1: 有效
- 5

OH

过热报警

0: 无效

1: 有效
- 4

OTS

软超程报警

0: 无效

1: 有效
- 3

PS

程序报警

0: 无效

1: 有效
- 2

PS3

未用
- 1

PS2

开关机报警

0: 无效

1: 有效
- 0

PS1

参数开关打开报警

0: 无效

1: 有效

F0018	PS ALARM NO.							
F0018~F0019 PS 报警号								
F0020	手动模拟主轴命令值							
F0020~F0023 在手动方式、手轮方式或回零方式下，由以下参数决定的主轴模拟速度。								
• 参数“JOGS”（第 99 页 P2700.2）设为 0 时，F0020~F0023 有效； • 参数 P2711 为手动方式下主轴模拟速度初始值； • 参数 P2712 为手动方式下主轴模拟速度最大值； • 参数 P2713 为手动方式下主轴模拟速度增量。								
F0024	程序模拟主轴命令值							
F0024~F0027 由编入 S 代码决定的主轴模拟速度。								
注 PLC 程序应根据 F24 数值控制主轴转速。								
F0028	当前模拟主轴实际输出值							
F0028~F0029 S 代码的 12 位数输出。（未用）								
F0030						MV3	MV2	MV1
MV3~MV1 轴是否正在移动中								
0: 否								
1: 是								
F0031						FSCSL_3	FSCSL_2	FSCSL_1

FSCSL_i (i=1~3) Cs 轴 (第 i 轴) 是否处于轮廓控制方式
 0: 否
 1: 是

注
 当 NC 轴数不小于 4 轴, 且配置有 Cs 轴轮廓控制功能时, 该信号有意义。

F0032	日历时间: 秒
-------	---------

F0033	日历时间: 分
-------	---------

F0034	日历时间: 时
-------	---------

F0035	日历时间: 星期
-------	----------

F0036	日历时间: 日
-------	---------

F0037	日历时间: 月
-------	---------

F0038	日历时间: 年
-------	---------

F0040	主轴位置
-------	------

F0040~F0043 主轴编码器数据反电子齿轮比计算后得到的角度位置 (0~360 度)。

注
 1 通过参数 SPDIR (P2700.4) 可以更改反馈数值符号。
 2 主轴编码器线数 (参数 P2710) 必须正确设置。

F0044	主轴 2 位置
-------	---------

F0044~F0047 主轴 2 编码器数据反电子齿轮比计算后得到的角度位置 (0~360 度)。

F0048						ABZP3	ABZP2	ABZP1
-------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

ABZP3~1 轴绝对编码器坐标设定是否结束
 0: 否。
 1: 是。

F0049						ZP3	ZP2	ZP1
-------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

ZP3~ZP1 轴是否成功回零
 0: 否。离开零点。
 1: 是。回零结束, 并到达零点。

F0050						ZP23	ZP22	ZP21
-------	--	--	--	--	--	------	------	------

ZP23~ZP21 轴是否成功返回机床第二参考点
 0: 否。离开第二参考点。
 1: 是。返回第二参考点结束, 并到达第二参考点。

F0051						ZP33	ZP32	ZP31
-------	--	--	--	--	--	------	------	------

ZP33~ZP31 轴是否成功返回机床第二参考点

0: 否。离开第三参考点。

1: 是。返回第三参考点结束，并到达第三参考点。

F0052						DIR3	DIR2	DIR1
-------	--	--	--	--	--	------	------	------

DIR3~DIR1 轴脉冲输出的方向

0: 正向

1: 负向

F0053						ZPOK3	ZPOK2	ZPOK1
-------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

ZPOK3~1 轴是否已经建立参考点

0: 否

1: 是

执行完轴返回参考点后，相应 ZPOK=1；急停和伺服报警，清零该标志位。

F0054						PC3	PC2	PC1
-------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

PC3~PC1 回零时一转信号是否有效

0: 否

1: 是

回零过程中，压上减速开关再抬起显示变为零，当一转信号来时置 1。之后一直保持为 1。

F0055						RF3	RF2	RF1
-------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

RF3~RF1 未用

F0056						ALM3	ALM2	ALM1
-------	--	--	--	--	--	------	------	------

ALM3~ALM1 轴驱动器报警信号

0: 无效

1: 有效

F0057						RDY3	RDY2	RDY1
-------	--	--	--	--	--	------	------	------

RDY3~RDY1 轴驱动器准备就绪信号

0: 无效

1: 有效

F0058						ABSE3	ABSE2	ABSE1
-------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

ABSE3~1 轴回零方式为绝对坐标系设置时，操作是否结束

0: 否

1: 是

F0059	PHOME8	PHOME7	PHOME6	PHOME5	PHOME4	PHOME3	PHOME2	PHOME1
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PHOME3~1 轴程序回零（P+回零）是否结束

0: 是

1: 否

F0075	G28MH8	G28MH7	G28MH6	G28MH5	G28MH4	G28MH3	G28MH2	G28MH1
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

G28MH3~1 有机零点时强制 G28 机械回零机能是否有效

0: 无效

1: 有效

F0080				ABSCT1	DAL1	HWM1	VALM1	VRDY1
-------	--	--	--	--------	------	------	-------	-------

F0081				ABSCT2	DAL2	HWM2	VALM2	VRDY2
F0082				ABSCT3	DAL3	HWM3	VALM3	VRDY3
ABSCT1~3 1~3 轴绝对编码器通讯超时 0: 无效 1: 有效								
DAL1~3 1~3 轴位置控制未完成，不能进行速度控制 0: 无效 1: 有效								
HAW1~3 1~3 轴指令速率过大 0: 无效 1: 有效								
VALM1~3 1~3 轴驱动器报警 0: 无效 1: 有效								
VRDY1~3 1~3 轴驱动器未绪 0: 无效 1: 有效								
F0088	主板 FPGA 版本号							
F0090	PLCA	BUS				MC485	MCKEYB	MDIKEYB
7 PLCA PLC 轴控制机能 0: 无效 1: 有效								
6 BUS 是否为总线系统 0: 否 1: 是								
2 MC485 机床按键板通讯接口类型 0: CAN 总线通讯 1: 485 串口通讯								
1 MCKEYB MC 键盘合体/分体 0: 合体 1: 分体								
0 MDIKEYB MDI 键盘合体/分体 0: 合体 1: 分体								
F0091	液晶类型（0-640x480/1--800x480/2--800x600）							
F0092	CNC 类型（0-车床/1-铣床/2-弯管机/3-未定义）							
F0093	软件主版本号（V 版本）							

F0094	软件次版本号（V 版本）							
F0095	NC 轴数（包括 Cs 轴）							
F0100	软件发布日期							
F0104	最大切削速度（mm/min）							
F0108						MJOG3	MJOG2	MJOG1
MJOGn（n=1~3）是否屏蔽 n 轴所有手动模式运动								
0: 否								
1: 是								
F0110	接口板 FPGA 版本号							
如果接口板无 FPGA（例如，2~4 轴接口板），那么该接口无意义。								
F0112	系统类型							
00000001 K2000 系统(K2000 老平台) 9263P1								
00000010 K2000A 系统(K2000 新平台) 9263P2								
10000000 K2100 系统(安川主站系统) 9263MBP1								
10000001 K2100KSN 9263BP1								
10000010 K2100A 9263BP2								
10000011 经济型总线系统 9263BP3								
F0113	最大 NC 轴数							
F0114	最小 NC 轴数							
F0115	MDI 按键板 ID							
F0116	机床按键板 ID							
F0117								SPRM
1 NSPRM 指示当前参数和诊断页面的显示状态								
0: 显示全部参数和诊断数据								
1: 显示简化参数和诊断数据								
F0120	未配置专用数字主轴时，选择 NC 轴作攻丝主轴（1~3 或 0-取消）							
详细说明请参见 G0120 说明。								
F0121							SP2ZERO	SPZERO
1 SP2ZERO 主轴 2 零点是否建立								
0: 未建立								
1: 已建立								
0 SPZERO 主轴零点是否建立								

0: 未建立
1: 已建立

注
系统开机时发查找编码器零点指令，在主轴启动后，最多旋转 360 度系统即可建立零点，之后不会再有查找编码器零点的指令发出。

F0122	FG165W	FG93S3	FG207E	FG93S1	FG207S	FSTAG3	FSTAG2	FSTAG1
7	FG165W	G165 等待输入信号阶段。系统在等待 NG165I 信号的同时发出 FG165W 信号。						
		0: 无效 1: 有效						
6	FG93S3	G93 循环主轴停止阶段。系统在停止主轴（攻丝结束后，系统发出 M05 停止主轴，然后恢复攻入前主轴旋转方向）的同时，等待 NG93W3 信号，发出 FG93S3 信号，并关闭 FG93S1 信号。进入恢复攻入前主轴旋转方向阶段时，系统会关闭 FG93S3 信号。						
		0: 无效 1: 有效						
5	FG207E	G207 结束阶段。						
		0: 无效 1: 有效						
4	FG93S1	G93 循环进入阶段。系统在等待 NG93W1 信号的同时发出 FG93S1 信号。						
		0: 无效 1: 有效						
3	FG207S	G207 开始阶段。						
		0: 无效 1: 有效						
2	FSTAG3	固定循环结束阶段。系统在等待 NWAIT3 信号的同时发出 FSTAG3 信号，关闭 FSTAG1、FSTAG2 信号。						
		0: 无效 1: 有效						
1	FSTAG2	固定循环退出阶段。系统在等待 NWAIT2 信号的同时发出 FSTAG2 信号，关闭 FSTAG1、FSTAG3 信号。						
		0: 无效 1: 有效						
0	FSTAG1	固定循环进入阶段。系统在等待 NWAIT1 信号的同时发出 FSTAG1 信号，关闭 FSTAG2、FSTAG3 信号。						
		0: 无效 1: 有效						

注
1 系统在复位时，关闭 FG93S1、FG93S3、FSTAG1、FSTAG2、FSTAG3 信号。
2 FG93S1 出现上升沿时，PLC 应准备 NG93W1 信号；FG93S3 出现上升沿时，PLC 应准备 NG93W3 信号；FSTAG1 出现上升沿时，PLC 应准备 NWAIT1 信号；FSTAG2 出现上升沿时，PLC 应准备 NWAIT2 信号，FSTAG3 出现上升沿时，PLC 应准备 NWAIT3 信号。

F0123	固定循环类型	
F0123	系统在进入固定循环后，设置 F0123，并在固定循环取消后，设置 F0123=0。	
F0123	数值	循环
0	G80	G80
1	G81	G81
2	G82	G82
3	G83	G83
4	G84	G84
5	G85	G85
6	G86	G86
7	G87	G87
8	G88	G88
9	G89	G89
10	G83.5	G73
11	G84.5	G74
12	G86.5	G76
注		
1 F0123 只在等待 NWAIT1 信号时设置，之后不清除，直到下次等待 NWAIT1 信号时再次设置。		
2 当 FSTAG1、FSTAG2、FSTAG3 都为 0 时，不能读取 F0123 接口。		
F0124	固定循环钻孔方向（0-Z 向/1-X 向/2-Y 向/-1-非固定循环）	
F0124	系统在进入固定循环后，设置 F0124，并在固定循环取消后，设置 F0124=-1。	
F0128	系统 ID（低 4 字节）	
F0132	系统 ID（高 4 字节）	
F0136	主轴 1 反馈速度（带符号）	
F0144	主轴 2 反馈速度（带符号）	
F0148	当前主轴 2 实际模拟量输出	
F0150	主轴 1 轴号	
F0151	主轴 2 轴号	

F0152	第 1 个脉冲输出接口轴号
F0153	第 2 个脉冲输出接口轴号
F0154	加工工件目标件数
F0156	加工工件单批件数
F0768	1 轴机床坐标（输入单位）
F0772	2 轴机床坐标（输入单位）
F0776	3 轴机床坐标（输入单位）
F0800	1 轴绝对坐标
F0804	2 轴绝对坐标
F0808	3 轴绝对坐标
F0868	1 轴未计入机床坐标的移动量
F0872	2 轴未计入机床坐标的移动量
F0876	3 轴未计入机床坐标的移动量
	注 “机床坐标”与“未计入机床坐标的移动量”之和为实际机床移动量。
F0900	1 轴当前坐标系偏移
F0904	2 轴当前坐标系偏移
F0908	3 轴当前坐标系偏移
F0932	1 轴小数位数（直线轴为公制小数位数）
F0933	2 轴小数位数（直线轴为公制小数位数）
F0934	3 轴小数位数（直线轴为公制小数位数）

F1064	1 轴回零栅格偏移量 (P5132)
F1068	2 轴回零栅格偏移量 (P5132)
F1072	3 轴回零栅格偏移量 (P5132)
F1096	1 轴回零参考点偏移量 (P5133)
F1100	2 轴回零参考点偏移量 (P5133)
F1104	3 轴回零参考点偏移量 (P5133)
F1172	1 轴类型 (P0412)
F1173	2 轴类型 (P0412)
F1174	3 轴类型 (P0412)
F1188	刚性攻丝螺距

8.1.4.2 内部机床操作面板键（F0060~F0074）

内部机床操作按键总是可以修改 F0060~F0074。允许 NC 根据 G0040~G0050 修改 F0060~F0074，其中 G0040~G0050 功能定义和机床按键的标准配置功能一一对应。

F0060	MLK	HPSF			SBK	BDT	SM01	ATHD
7	MLK	机床锁住						
		0: 无效						
		1: 有效						
6	HPSF	位参数“HPSF”（第 109 页 P5300.5）的设定值。						
3	SBK	单段						
		0: 无效						
		1: 有效						
2	BDT	跳段						
		0: 无效						
		1: 有效						
1	SM01	程序选择停						
		0: 无效						
		1: 有效						
0	ATHD	自动运行手轮控制速度						
		0: 无效						
		1: 有效						

F0061	H1				-1	+1			
F0062	H2				-2	+2			
F0063	H3				-3	+3			
7	H1~3	手轮选择 1~3 轴							
		0: 无效							
		1: 有效							
3	-1~3	1~3 轴手动/单步/回零负向运动							
		0: 无效							
		1: 有效							
2	+1~3	1~3 轴手动/单步/回零正向运动							
		0: 无效							
		1: 有效							
F0069	ZRN		AFL			ST	JTOL	ZRNP	
7	ZRN	回零							
		0: 无效							
		1: 有效							
5	AFL	M、S、T 辅助功能锁							
		0: 无效							
		1: 有效							
2	ST	循环启动							
		0: 无效							
		1: 有效							
1	JTOL	手动换刀							
		0: 无效							
		1: 有效							
0	ZRNP	程序回零							
		0: 无效							
		1: 有效							
F0070	DRN	RT	*SP		*OV8	*OV4	*OV2	*OV1	
7	DRN	空运行							
		0: 无效							
		1: 有效							
6	RT	快速							
		0: 无效							
		1: 有效							
5	*SP	暂停							
		0: 有效							
		1: 无效							
*OV8~*OV1		自动进给倍率							
倍率		150%	140%	130%	120%	110%	100%	90%	80%

*OV8~*OV1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
倍率	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0
*OV8~*OV1	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

F0071	NWQ	NHPG			KEY	MD4	MD2	MD1
-------	-----	------	--	--	-----	-----	-----	-----

7 NWQ (车床)内/外卡盘

0: 内卡盘

1: 外卡盘

6 NHPG 表示参数“HPG”(第 82 页 P0001.3 或第 173 页 P004.6)的状态

0: HPG 设为 1

1: HPG 设为 0

3 KEY 程序开关

0: 关

1: 开

MD4~MD1 方式选择控制

NC 工作方式按键	MD4~MD1/F71	ZRN/F69	ZRNP/F69
录入方式	0000	X	X
自动方式	0001	X	X
编辑方式	0011	X	X
手动方式	0101	0	0
回零方式	0101	1	0
程序回零	0101	1	1
手轮方式	0100	X	X

F0072	*JV8	*JV4	*JV2	*JV1		SOVC	SOVB	SOVA
-------	------	------	------	------	--	------	------	------

*JV8~*JV1 手动进给速度控制

速度 (mm/min)	1260	790	500	320	200	126	79	50
*JV8~*JV1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
速度 (mm/min)	32	20	12.6	7.9	5.0	3.2	2.0	0
*JV8~*JV1	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

SOVC~SOVA 主轴倍率控制

主轴倍率	SOVC	SOVB	SOVA
50%	1	1	1
60%	1	1	0
70%	0	1	0
80%	0	1	1
90%	0	0	1
100%	0	0	0

110%	1	0	0
120%	1	0	1

F0073			DNC	SPD			MP2	MP1
5	DNC	DNC 加工						
		0: 无效						
		1: 有效						
4	SPD	主轴点动						
		0: 无效						
		1: 有效						
	MP2、MP1	手轮倍率选择						
		单步/手轮移动量按键	MP2	MP1				
		0.001 mm	0	0				
		0.01 mm	0	1				
		0.1 mm	1	0				
		1 mm	1	1				

F0074						ROV2	ROV1
	ROV2~ROV1 快速倍率控制信号						
		倍率按键	ROV2	ROV1			
		F0	1	1			
		25%	1	0			
		50%	0	1			
		100%	0	0			

8.1.4.3 数据输出接口（F0480~F0767）

参见 NC 与 PLC 数据交换接口说明。

8.1.4.4 绝对编码器接口（F0832~F0869）

F0832					ABSC3	ABSC2	ABSC1
	ABSCn	(n=1~3) n 轴是否接绝对编码器					
		0: 否					
		1: 是					
F0833					BATS3	BATS2	BATS1
	BATn	(n=1~3) n 轴是否电池电压低报警					
		0: 否					
		1: 是					
F0834					COIN3	COIN2	COIN1
	COINn	(n=1~3) n 轴是否完成定位					
		0: 否					
		1: 是					

F0835						TALM3	TALM2	TALM1
TALMn (n=1~3) n 轴绝对编码器通讯是否超时								
0: 否								
1: 是								
F0836	1 轴绝对编码器位置 (反电子齿轮比数据)							
F0840	2 轴绝对编码器位置 (反电子齿轮比数据)							
F0844	3 轴绝对编码器位置 (反电子齿轮比数据)							
F0988						ACPE3	ACPE2	ACPE1
ACPEn (n=1~3) 第 n 轴绝对编码器反馈位置是否超差								
0: 未超差								
1: 超差								

8.1.4.5 其它 F 接口信号 (F0780~F0828, F880~F9999)

这些 F 接口信号备用。

8.1.5 NC 与 PLC 数据交换接口

除#1000~#1015, #1032, #1100~#1115, #1132 外, 系统可以使用以下变量, 使 NC 和 PLC 可一次交换更多的数据。当读取以下宏变量时, NC 从 G 接口取数; 当给以下宏变量赋值时, NC 设置相应的 F 接口。

变量号	PLC 输入接口	PLC 输出接口	数据类型
1480	G480	F480	4 字节有符号数据
1484	G484	F484	4 字节有符号数据
1488	G488	F488	4 字节有符号数据
1492	G492	F492	4 字节有符号数据
1496	G496	F496	4 字节有符号数据
1500	G500	F500	4 字节有符号数据
1504	G504	F504	4 字节有符号数据
1508	G508	F508	4 字节有符号数据
1512	G512	F512	1 字节位数据
1513	G513	F513	1 字节位数据
1514	G514	F514	1 字节位数据
1515	G515	F515	1 字节位数据
1516	G516	F516	4 字节有符号数据
1520	G520	F520	4 字节有符号数据
1524	G524	F524	4 字节有符号数据
1528	G528	F528	4 字节有符号数据

变量号	PLC 输入接口	PLC 输出接口	数据类型
1532	G532	F532	4 字节有符号数据
1536	G536	F536	4 字节有符号数据
1540	G540	F540	4 字节有符号数据
1544	G544	F544	4 字节有符号数据
1548	G548	F548	1 字节位数据
1549	G549	F549	1 字节位数据
1550	G550	F550	1 字节位数据
1551	G551	F551	1 字节位数据
1552	G552	F552	4 字节有符号数据
1556	G556	F556	4 字节有符号数据
1560	G560	F560	4 字节有符号数据
1564	G564	F564	4 字节有符号数据
1568	G568	F568	4 字节有符号数据
1572	G572	F572	4 字节有符号数据
1576	G576	F576	4 字节有符号数据
1580	G580	F580	4 字节有符号数据
1584	G584	F584	1 字节位数据
1585	G585	F585	1 字节位数据
1586	G586	F586	1 字节位数据
1587	G587	F587	1 字节位数据
1588	G588	F588	4 字节有符号数据
1592	G592	F592	4 字节有符号数据
1596	G596	F596	4 字节有符号数据
1600	G600	F600	4 字节有符号数据
1604	G604	F604	4 字节有符号数据
1608	G608	F608	4 字节有符号数据
1612	G612	F612	4 字节有符号数据
1616	G616	F616	4 字节有符号数据
1620	G620	F620	1 字节位数据
1621	G621	F621	1 字节位数据
1622	G622	F622	1 字节位数据
1623	G623	F623	1 字节位数据
1624	G624	F624	4 字节有符号数据
1628	G628	F628	4 字节有符号数据
1632	G632	F632	4 字节有符号数据
1636	G636	F636	4 字节有符号数据

变量号	PLC 输入接口	PLC 输出接口	数据类型
1640	G640	F640	4 字节有符号数据
1644	G644	F644	4 字节有符号数据
1648	G648	F648	4 字节有符号数据
1652	G652	F652	4 字节有符号数据
1656	G656	F656	1 字节位数据
1657	G657	F657	1 字节位数据
1658	G658	F658	1 字节位数据
1659	G659	F659	1 字节位数据
1660	G660	F660	4 字节有符号数据
1664	G664	F664	4 字节有符号数据
1668	G668	F668	4 字节有符号数据
1672	G672	F672	4 字节有符号数据
1676	G676	F676	4 字节有符号数据
1680	G680	F680	4 字节有符号数据
1684	G684	F684	4 字节有符号数据
1688	G688	F688	4 字节有符号数据
1692	G692	F692	1 字节位数据
1693	G693	F693	1 字节位数据
1694	G694	F694	1 字节位数据
1695	G695	F695	1 字节位数据
1696	G696	F696	4 字节有符号数据
1700	G700	F700	4 字节有符号数据
1704	G704	F704	4 字节有符号数据
1708	G708	F708	4 字节有符号数据
1712	G712	F712	4 字节有符号数据
1716	G716	F716	4 字节有符号数据
1720	G720	F720	4 字节有符号数据
1724	G724	F724	4 字节有符号数据
1728	G728	F728	1 字节位数据
1729	G729	F729	1 字节位数据
1730	G730	F730	1 字节位数据
1731	G731	F731	1 字节位数据
1732	G732	F732	4 字节有符号数据
1736	G736	F736	4 字节有符号数据
1740	G740	F740	4 字节有符号数据
1744	G744	F744	4 字节有符号数据

变量号	PLC 输入接口	PLC 输出接口	数据类型
1748	G748	F748	4 字节有符号数据
1752	G752	F752	4 字节有符号数据
1756	G756	F756	4 字节有符号数据
1760	G760	F760	4 字节有符号数据
1764	G764	F764	1 字节位数据
1765	G765	F765	1 字节位数据
1766	G766	F766	1 字节位数据
1767	G767	F767	1 字节位数据

8.1.6 PLC 内部控制继电器（R 区）

R0000~R9999 为 PLC 内部控制继电器。

8.2 诊断（PLC）参数

诊断（PLC）参数修改时需打开程序开关。

本节以标准 PLC 进行说明，如果使用其它版本 PLC 程序，请参见相关补充说明。

8.2.1 PLC 参数（K 区）

K 区参数包括 K0~K255。

K000	SKEY	KEYI	MST	MSP		MESP3	MESP2	MESP1
7	SKEY	选择 X3.0 功能 0: 主轴暂停开关 1: 程序开关						
6	KEYI	开机时程序开关状态 0: 关 1: 开						
5	MST	是否禁止 X3.1 为循环启动开关 0: 否 1: 是						
4	MSP	是否禁止 X3.2 为暂停开关 0: 否 1: 是						
2	MESP3	是否禁止 X4.7 为急停开关 3 0: 否 1: 是						
1	MESP2	是否禁止 X3.3 为急停开关 2 0: 否 1: 是						
0	MESP1	是否禁止 X2.4 为急停开关 1 0: 否 1: 是						

K002	TM08	ZRNDR	ZLOK		QPCTL	SPALSC	M19B	M19A
7	TM08	换刀时是否关闭冷却液输出						
		0: 不关闭						
		1: 关闭						
6	ZRNDR	回零是否按 ZX 顺序（与回零栅格互斥）						
		0: 否						
		1: 是						
5	ZLOK	是否选择回零按键自保持						
		0: 否						
		1: 是						
3	QPCTL	第一主轴旋转中是否允许卡盘动作						
		0: 不允许						
		1: 允许						
2	SPALSC	第一主轴报警信号来源选择						
		0: 基本 IO 接口						
		1: 主轴接口						
1	M19B	第一主轴定向方式选择						
0	M19A	第一主轴定向方式选择						
		M19B/M19A=10: 总线 IO 定向						
		M19B/M19A=01: 脉冲定向						
		M19B/M19A=00: 端子 IO 定向						
K003	MOTTY		MOT	SPALMH	SPALMS	MSPL	MPWE	MSTKY
7	MOTTY	硬限位保护输入类型选择						
		0: 单独输入						
		1: 集中输入						
5	MOT	选择是否检查硬限位						
		0: 是						
		1: 否						
4	SPALMH	第一主轴报警单元有效电平						
		0: 低电平有效						
		1: 高电平有效						
3	SPALMS	第一主轴报警单元机能是否有效						
		0: 有效						
		1: 无效						
2	MSPL	第一主轴选择 X3.0 为主轴暂停开关						
		0: 选择						
		1: 不选择						
1	MPWE	是否屏蔽参数开关						
		0: 否						
		1: 是						
0	MSTKY	是否屏蔽面板按键						
		0: 否						

1: 是

K004	RTA	GEARKP	SORCH	AGIM	AGIN	AGEARM	AGST	AGEAR
7	RTA	快速按键使用方式选择						
		0: 保持型						
		1: 非保持型						
6	GEARKP	上电时, 是否恢复断电前的档位						
		0: 否						
		1: 是						
5	SORCH	换档时模拟电压输出基准选择						
		0: 当前档						
		1: 第一档						
4	AGIM	主轴档位反馈信号有效电平						
		0: 低电平有效						
		1: 高电平有效						
3	AGIN	自动换档时, 何时检查档位反馈						
		0: 出现新 S 指令时						
		1: 总是检查						
2	AGEARM	选择主轴通过 M 指令换档						
		0: S 命令换档						
		1: M 指令换档						
1	AGST	自动换档时, 是否需要手动参与						
		0: 否						
		1: 是						
0	AGEAR	选择主轴自动换档或者手动换档						
		0: 手动						
		1: 自动						

K005	G93S	CON	SPOMD	S1PLS		M19S	ZDIL	SPSWAY
7	G93S	第一主轴 G93 攻丝功能						
		0: 无效						
		1: 有效						
6	CON	第一主轴数字主轴轮廓轴功能						
		0: 无效						
		1: 有效						
5	SPOMD	第一主轴在复位、急停时的模式						
		0: 之前模式						
		1: 速度模式						
4	S1PLS	第一主轴是否全脉冲控制						
		0: 不是						
		1: 是						
2	M19S	第一主轴主轴定向功能						
		0: 无效						
		1: 有效						

- 1 ZDIL 第一主轴选择主轴制动时是否互锁进给轴
0: 否
1: 是

- 0 SPSWAY 第一主轴摆动换档输出选择
0: 不选择
1: 选择

K006	CAPLS	CTTLH	CTTL	CJENB	CTLSL			CS4
------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-----

- 7 CAPLS C 轴夹紧、放松输出信号控制方式
0: 电平输出
1: 脉冲输出
- 6 CTTLH C 轴夹紧、放松到位反馈信号类型
0: 高电平
1: 低电平
- 5 CTTL C 轴是否检查夹紧、放松反馈信号
0: 不检查
1: 检查
- 4 CJENB C 轴夹紧后, 主轴使能信号是否关闭
0: 不关闭
1: 关闭
- 3 CTLSL C 轴夹紧、放松机能是否有效
0: 无效
1: 有效
- 0 CS4 C 轴控制方式
0: NC 轴
1: Cs 轴

K007					VERT	ROVF0	HUFFSPI	RH_AUTO
------	--	--	--	--	------	-------	---------	---------

- 3 VERT 按键板是否为立车控制
0: 不是
1: 是
- 2 ROVF0 上电时, 快速倍率是否为 F0 档
0: 否
1: 是
- 1 HUFFSPI 断续吹气功能
0: 无效
1: 有效
- 0 RH_AUTO 选择自动润滑机能
0: 无效
1: 有效

K008	EXSGT	SAGT	SSGT	TPLS	M100	QPLS	QPIN	QPSL
------	-------	------	------	------	------	------	------	------

- 7 EXSGT 防护门打开后, MDI/手动下是否可以转动主轴
0: 不可以
1: 可以

- 6 SAGT 选择防护门关闭有效电平
0: 高电平
1: 低电平
- 5 SSGT 选择防护门机能
0: 无效
1: 有效
- 4 TPLS 台尾控制输出信号类型
0: 电平输出
1: 脉冲输出
- 3 M10O M10 输出是否有效
0: 无效
1: 有效
- 2 QPLS 卡盘控制输出信号类型
0: 电平输出
1: 脉冲输出
- 1 QPIN 卡盘控制是否检测卡紧信号
0: 不检测
1: 检测
- 0 QPSL 卡盘机能是否有效
0: 无效
1: 有效

K009	MNREM	MCN	LUBLSH	LUBLS	LUBPSH	LUBPS	PSWH	PSW
------	-------	-----	--------	-------	--------	-------	------	-----

- 7 MNREM 工件计数掉电保持功能
0: 无效
1: 有效
- 6 MCN 选择工件计数机能是否有效
0: 无效
1: 有效
- 5 LUBLSH 润滑油压力检信号有效电平选择
0: 低电平有效
1: 高电平有效
- 4 LUBLS 润滑油压力检测功能
0: 无效
1: 有效
- 3 LUBPSH 润滑油液位检信号有效电平选择
0: 低电平有效
1: 高电平有效
- 2 LUBPS 润滑油液位检测功能
0: 无效
1: 有效
- 1 PSWH 压力低检测信号有效电平选择
0: 低电平有效
1: 高电平有效

- 0 PSW 压力低检测功能
0: 无效
1: 有效

K010	ESPO	MPLS	SUOS	VOITP	EHOF	HPG_K	OVRI	OV_EXT
------	------	------	------	-------	------	-------	------	--------

- 7 ESPO 急停或者驱动报警输出是否有效
0: 无效
1: 有效
- 6 MPLS M 代码脉冲输出
0: 无效
1: 有效
- 5 SUOS S1~S8 输出功能选择
0: 换档输出
1: 宏输出
- 4 VOITP 蜂鸣器报警指示输出类型
0: 方波输出
1: 电平输出
- 3 EHOF 选择外部手轮，面板手轮方式是否有效
0: 否
1: 是
- 2 HPG_K 选择外部手轮
0: 无效
1: 有效
- 1 OVRI 进给倍率信号取反，用于特殊倍率开关
0: 无效
1: 有效
- 0 OV_EXT 选择外部倍率开关
0: 无效
1: 有效

K011	SP1ACH		F2SC	F2SB	F2SA			
------	--------	--	------	------	------	--	--	--

- 7 SP1ACH 第 1 主轴速度到达功能有效
0: 无效
1: 有效
- 5 F2SC 机床按键板 K1 按键功能选择
- 4 F2SB 机床按键板 K1 按键功能选择
- 3 F2SA 机床按键板 K1 按键功能选择
F2SC/F2SB/F2SA=010: 排屑反转
F2SC/F2SB/F2SA=011: 吹气键
F2SC/F2SB/F2SA=100: 限位解除

K013	SM23	SM21			SOVI			
------	------	------	--	--	------	--	--	--

- 7 SM23 M23 功能选择
0: 不选择
1: 选择

- 6 SM21 M21 功能选择
0: 不选择
1: 选择
- 3 SOVI 主轴倍率波段开关编码类型
0: 反码
1: 原码

K014		M05ZD	SPK2		MNOUT			
------	--	-------	------	--	-------	--	--	--

- 6 M05ZD M05 代码结束是否等待主轴制动结束
0: 不等待
1: 等待
- 5 SPK2 远程进给保持信号是否有效
0: 无效
1: 有效
- 3 MNOUT 选择工件计数到达输出机能是否有效
0: 无效
1: 有效

K015					ATCMDLD	ATCMDLC	ATCMDLB	ATCMDLA
------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

- 3 ATCMDLD 选择刀架型号
- 2 ATCMDLC 选择刀架型号
- 1 ATCMDLB 选择刀架型号
- 0 ATCMDLA 选择刀架型号

K15.3~K15.0	刀架类型
0000	常州-宏达[LD4/LD4B 系列]电动刀架选择
0001	烟台-环球[AK31 系列]电动刀架选择
0010	台湾-六鑫[LS 系列]/亘杨[CLT 系列]/亚兴(新墅)[HLT80-8/12T]液压刀架选择
0011	常州-亚兴[HLT 系列]液压刀架选择
0100	德国-SAUTER[SK919e/SK920e]电动刀架选择
0101	印度-PRAGATI[BTP-63 系列]电动刀架选择
1000	GSK 伺服电动刀架选择
1001	三和数控(台达 A2) 伺服电动刀架选择
1111	通用伺服脉冲电动刀架选择
注 本系统默认配置常州-宏达电动刀架, 若配其它类型刀架, 请参考机床厂家提供的补充说明书。	

K016	TCKI		LINT	RVX	TCLS	MOV_HOT	TSGN	TCPS
------	------	--	------	-----	------	---------	------	------

- 7 TCKI 选择刀位反馈信号检查
0: 不检查
1: 检查
- 5 LINT 排刀功能是否有效
0: 无效
1: 有效

- 4

R VX

后刀架机能选择

0: 不选择

1: 选择
- 3

T CLS

六鑫刀架锁紧信号输出类型

0: 脉宽输出

1: 保持输出
- 2

M OV_HOT

屏蔽环球刀架电机过热报警

0: 不屏蔽

1: 屏蔽
- 1

T SGN

宏达刀架到位信号电平类型

0: 高电平（常开）

1: 低电平（常闭）

注

当使用排刀时，请选择宏达刀架。如果不能完成换刀，只需更改 TSGN 即可。

- 0

T CPS

宏达刀架锁紧信号电平类型

0: 低电平（常闭）

1: 高电平（常开）

K017	SYNSTP						
------	--------	--	--	--	--	--	--

- 7

S YNSTP

同步轴功能的同步策略

0: 上电同步

1: 指令同步

8.2.2

数据表（D 区）

数据表的地址范围为 D0000~D8999。

D 区数据表掉电保持，数据存入电子盘。在诊断页面，数据表按照以下格式显示和设置：

- 单字节参数
- 四字节能符号参数
- 位参数

D0000	位置附加显示信息
[默认设置]	0
[数据长度]	单字节
	注 用于控制在位置页面左下角显示的附加信息。设为 1 时显示主轴档位，设为 2 时显示刀套号，设为 0 显示空。
D0007	总刀具数
[默认设置]	4
[数据长度]	单字节
D0025	计数步数
[默认设置]	0
[数据长度]	单字节（用于查看信息，无需设定）
D0028	刀库旋转计数值

	[默认设置]	0
	[数据长度]	单字节（用于查看信息，无需设定）
D0032	主轴最小模拟量输出	
	[默认设置]	0
	[数据长度]	四字节
D0036	主轴最大模拟量输出	
	[默认设置]	4095（最大设定为 4095）
	[数据长度]	四字节
D0040	主轴 1 档最大速度	
	[默认设置]	9999
	[数据长度]	四字节
D0044	主轴 2 档最大速度	
	[默认设置]	9999
	[数据长度]	四字节
D0048	主轴 3 档最大速度	
	[默认设置]	9999
	[数据长度]	四字节
D0052	主轴 4 档最大速度	
	[默认设置]	9999
	[数据长度]	四字节
D0056	主轴换档低速	
	[默认设置]	32
	[数据长度]	四字节
D0060	加工件计数	
	[默认设置]	0
	[数据长度]	四字节（用于查看信息，无需设定）
D0064	加工到达设定值	
	[默认设置]	0
	[数据长度]	四字节
D0080	模拟量攻丝主轴最小模拟量输出	
	[默认设置]	0
	[数据长度]	四字节
D0084	模拟量攻丝主轴最大模拟量输出	
	[默认设置]	4095（最大设定为 4095）
	[数据长度]	四字节
D0088	最大设定为 4095 主轴 1 档最大速度	
	[默认设置]	1500
	[数据长度]	四字节
D0092	最大设定为 4095 主轴 2 档最大速度	
	[默认设置]	1500
	[数据长度]	四字节

D0096	最大设定为 4095 主轴 3 档最大速度
	[默认设置] 1500
	[数据长度] 四字节
D0100	最大设定为 4095 主轴 4 档最大速度
	[默认设置] 1500
	[数据长度] 四字节
D0104	1 轴绝对编码器运动中偏差监视值
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节（用于查看信息，无需设定）
D0108	2 轴绝对编码器运动中偏差监视值
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节（用于查看信息，无需设定）
D0112	3 轴绝对编码器运动中偏差监视值
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节（用于查看信息，无需设定）
D0116	4 轴绝对编码器运动中偏差监视值
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节（用于查看信息，无需设定）
D0120	第 1 主轴定向速度
	[默认设置] 8000
	[数据长度] 四字节
D0124	第 1 主轴定向加减速曲线类型
	[默认设置] 0（个位数表示加速曲线类型（0~4），十位数表示减速曲线类型）
	[数据长度] 四字节
D0128	第 1 主轴定向平均加速度
	[默认设置] 2000（单位：转/min/s）
	[数据长度] 四字节
D0132	第 1 主轴定向平均减速度
	[默认设置] 2000（单位：转/min/s）
	[数据长度] 四字节
D0136	第 1 主轴加减速曲线类型
	[默认设置] 0（个位数表示加速曲线类型（0~4），十位数表示减速曲线类型）
	[数据长度] 四字节
D0140	第 1 主轴平均加速度
	[默认设置] 2000（单位：转/min/s）
	[数据长度] 四字节
D0144	第 1 主轴平均减速度
	[默认设置] 2000（单位：转/min/s）
	[数据长度] 四字节
D0148	第 2 主轴加减速曲线类型
	[默认设置] 0（个位数表示加速曲线类型（0~4），十位数表示减速曲线类型）

[数据长度] 四字节									
D0152	第 2 主轴平均加速度								
[默认设置] 2000（单位：转/min/s）									
[数据长度] 四字节									
D0156	第 2 主轴平均减速度								
[默认设置] 2000（单位：转/min/s）									
[数据长度] 四字节									
D0160	<table><tr><td>S_CUR_FL</td><td></td><td></td><td>T_FIN_FL</td><td>T_DIR2_N</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	S_CUR_FL			T_FIN_FL	T_DIR2_N			
S_CUR_FL			T_FIN_FL	T_DIR2_N					
7 S_CUR_FL 当前主轴标志，便于查看当前主轴号（用于查看信息，无需设定）									
0: 第一主轴									
1: 第二主轴									
4 T_FIN_FL 换刀完成标志（环球/PRAGATI/SAUTER 刀架）（用于查看信息，无需设定）									
0: 换刀完成									
1: 换刀进行中									
3 T_DIR2_N 换刀方向记录（环球/PRAGATI/SAUTER 刀架）（用于查看信息，无需设定）									
D0161	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEAR4</td><td>GEAR3</td><td>GEAR2</td><td>GEAR1</td></tr></table>					GEAR4	GEAR3	GEAR2	GEAR1
				GEAR4	GEAR3	GEAR2	GEAR1		
3 GEAR4 记录当前主轴档位（用于查看信息，无需设定）									
0: 其它档位									
1: 主轴当前处于 4 档位									
2 GEAR3 记录当前主轴档位（用于查看信息，无需设定）									
0: 其它档位									
1: 主轴当前处于 3 档位									
1 GEAR2 记录当前主轴档位（用于查看信息，无需设定）									
0: 其它档位									
1: 主轴当前处于 2 档位									
0 GEAR1 记录当前主轴档位（用于查看信息，无需设定）									
0: 其它档位									
1: 主轴当前处于 1 档位									
D0162	超差报警轴号保存								
[默认设置] 0									
[数据长度] 单字节									
D0169	<table><tr><td>STEP_4</td><td>STEP_3</td><td>STEP_2</td><td>STEP_1</td><td>MAIN_4</td><td>MAIN_3</td><td>MAIN_2</td><td>MAIN_1</td></tr></table>	STEP_4	STEP_3	STEP_2	STEP_1	MAIN_4	MAIN_3	MAIN_2	MAIN_1
STEP_4	STEP_3	STEP_2	STEP_1	MAIN_4	MAIN_3	MAIN_2	MAIN_1		
7 STEP_4 从动轴设置									
6 STEP_3 从动轴设置									
5 STEP_2 从动轴设置									
4 STEP_1 从动轴设置									
3 MAIN_4 主动轴设置									
2 MAIN_3 主动轴设置									
1 MAIN_2 主动轴设置									
0 MAIN_1 主动轴设置									

注
1 主动轴设置范围 0~3，超出当前系统 NC 轴数范围报警。从动轴设置范围 0~3，超出当前系统 NC 轴数范围报警。
2 主从动轴设置相同时报警。
3 当 D169=0 时，无同步轴功能。
4 同步轴功能有效时，会占用 PLC 通道 8，使用其它功能时，应避开该通道。
5 使用同动轴功能时，应设置 P405.0-X(MASKx)=1 和 P405.1-X(MJOGx)=1。 (1) MJOGx 1: 屏蔽该轴所有手动模式运动 (2) MASKx 1: NC 指令该轴运动时报警

D0170	CBIT8	CBIT7	CBIT6	CBIT5	CBIT4	CBIT3	CBIT2	CBIT1
PLC 轴左移循环计数当前值（1~8）								
D0171	伺服刀库轴号设定							
[默认设置] 0（二进制码，设定为 0 时表示无伺服轴功能）								
[数据长度] 单字节								
D0172	伺服刀库速度设定							
[默认设置] 100（mm/min）								
[数据长度] 四字节								
D0176	伺服刀库加减速曲线类型							
[默认设置] 0（个位数表示加速曲线类型（0~4）,十位数表示减速曲线类型）								
[数据长度] 四字节								
D0180	伺服刀库平均加速度							
[默认设置] 2000（单位：转/min/s）								
[数据长度] 四字节								
D0184	伺服刀库平均减速度							
[默认设置] 2000（单位：转/min/s）								
[数据长度] 四字节								
D0188	伺服刀库回零低速							
[默认设置] 0（单位：mm/min）								
[数据长度] 四字节								
D0193	主动轴与从动轴的倍频系数							
[默认设置] 1								
[数据长度] 单字节								
D0194	主动轴与从动轴的分频系数							
[默认设置] 1								
[数据长度] 单字节								
注								
1 D193、D194 用于同步轴扩展功能。同步轴扩展功能有效时，会占用 PLC 通道 8，所以使用其它功能时，应避开该通道。								
2 当 D193 和 D194 设为 0 时，均按 1 处理。								

D0424	主轴 1 全脉冲档位 1 倍乘比
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0428	主轴 1 全脉冲档位 1 分频系数
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0432	主轴 1 全脉冲档位 2 倍乘比
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0436	主轴 1 全脉冲档位 2 分频系数
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0440	主轴 1 全脉冲档位 3 倍乘比
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0444	主轴 1 全脉冲档位 3 分频系数
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0448	主轴 1 全脉冲档位 4 倍乘比
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节
D0452	主轴 1 全脉冲档位 4 分频系数
	[默认设置] 0
	[数据长度] 四字节

8.2.3 定时器（T 区）

本系统有 1000 个定时器，地址 T000~T999，设定的时间范围 16ms~172800000ms，时间可以用十进制直接设定，设定单位是毫秒。

例
要设定 1200 毫秒，直接输入 1200。

T000	M 代码执行时间定时器
T001	S 代码执行时间定时器
T002	T 代码执行时间定时器
T003	换刀过程定时器
T004	压力不足延时

T005	自动润滑打开时间定时器
T006	自动润滑关闭时间定时器
T007	互锁开始到主轴停止输出的延时
T008	主轴停止输出到主轴制动输出的延时
T009	主轴制动输出到互锁解除的延时
T010	主轴换档定时器 1
T011	主轴换档定时器 2
T012	卡盘脉冲宽度
T013	台尾脉冲宽度
T014	M 代码脉冲输出宽度
T018	外部蜂鸣器输出定时器
T020	断续吹气输出定时器
T021	C 轴输出信号脉冲控制定时器
T022	C 轴夹紧定时器，无到位检测功能时使用
T023	C 轴放松定时器，无到位检测功能时使用
T024	M21 功能定时器
T025	M23 功能定时器
T030	宏达转塔刀架正转停止到反转锁紧输出的延迟时间
T031	宏达转塔刀架到位到锁紧允许时间
T032	宏达转塔刀架锁紧到位到反转锁紧停止的延迟时间

T033	环球刀架，反向锁紧持续时间
T034	环球刀架，电机换向延时到锁紧定时器
T035	环球刀架，得到刹紧信号后电磁阀延时断电定时器
T036	环球刀架，电磁铁供电到粗定位成功延时时间
T037	六鑫刀架换刀延时输出正、反转设定时间
T038	六鑫刀架换刀延时锁紧电磁阀通电设定时间
T039	六鑫刀架换刀有锁紧信号输入到锁紧电磁阀断电设定时间
T040	SAUTER 刀架，反向锁紧检测时间
T041	SAUTER 刀架，检测 S7 的下降沿超时
T042	SAUTER 刀架，延时停止刀架电机输出定时器
T043	SAUTER 刀架，延时电磁阀 Y1 输出
T044	SAUTER 刀架，电机延时反向输出

注

标准 PLC 内部已经使用了以下范围内的定时器。用户在标准 PLC 基础上做开发时须注意避开这些已经使用的定时器：

- T50/T51/T52/T53/T54/T55/T56/T57/T58/T59
- T60/T61/T62/T63/T64/T65/T68/T69
- T70/T71/T72/T73/T74/T75/T76/T77/T78/T79

8.2.4 计数器（C 区）

本系统有 1000 个计数器，地址 C000~C999，设定的计数范围 0~4294967295，设定值可以用十进制直接设定。相同序号中第一个为设定值，下一个为当前值。

8.2.5 刀库（TL 区）

加工中心的刀库，需要经常设置刀套和刀具之间的对应关系。利用系统提供的刀套刀号交叉表，可以大大简化现场操作。

交叉表共 999 个变量 TL000~TL999，数据掉电保持，存入电子盘。TL000~TL999 与 PLC 数据表 D9000~D9999 一一对应。TL000 中保存当前刀号；TL001~TL999，保存 1~999 号刀套内的刀具号。在 PLC 程序中，通过 D9000~D9999 引用 TL000~TL999 的值。

8.3 NC 状态

8.3.1 PLC 内部特殊标志（S 区）

地址 S000~S019，其中 S001~S019 为内部标志。

S000			OV_S0				NEG_S0	Z_S0
------	--	--	-------	--	--	--	--------	------

5 OV_S0 结果为零

0: 无效

1: 有效

1 NEG_S0 结果为负

0: 无效

1: 有效

0 Z_S0 结果为溢出

0: 无效

1: 有效

8.3.2 CNC 内部状态（N 区）

N700		CSCT	CITL	COVZ	CINP	CDWL	CMTN	CFIN
------	--	------	------	------	------	------	------	------

6 CSCT 是否正在等待主轴到达信号

0: 否

1: 是

5 CITL 互锁信号是否为 ON

0: 否

1: 是

4 COVZ 倍率是否为零

0: 否

1: 是

3 CINP 是否正在进行在位检查

0: 否

1: 是

2 CDWL 是否正在执行 G04（暂停）指令

0: 否

1: 是

1 CMTN 是否正在执行轴运动指令

0: 否

1: 是

0 CFIN 是否正在执行 M、S、T 指令

0: 否

1: 是

N701			CRST				CTRD	CTPU
------	--	--	------	--	--	--	------	------

5 CRST 急停或复位键是否为 ON

0: 否

- 1: 是
- 1 CTRD RS232 接口是否正在输入
- 0: 否
- 1: 是
- 0 CTPU RS232 接口是否正在输出
- 0: 否
- 1: 是

N712	STP	REST	EMS		RSTB			CSU
------	-----	------	-----	--	------	--	--	-----

在自动循环运行时，程序终止，其停止运动的原因可通过此诊断号判断。

- 7 STP 是否停止运动
- 0: 否
- 1: 是
- 6 REST 复位是否为 ON
- 0: 否
- 1: 是
- 5 EMS 急停是否为 ON
- 0: 否
- 1: 是
- 3 RSTB MDI 复位键是否为 ON
- 0: 否
- 1: 是
- 0 CSU 内部使用

N720 ~N727	第 1~8 轴离开减速档块准备查找一转信号时的位置
---------------	---------------------------

注
1 回零方式 0/1 时，数值有效。
2 如果设定了栅格偏移量，那么先偏移指令量，然后再查找一转信号。

N730 ~N737	第 1~8 轴开始查找一转信号时的位置
---------------	---------------------

注
回零方式 0/1 时，数值有效。

N740 ~N747	第 1~8 轴找到一转信号时的位置
---------------	-------------------

注
1 回零方式 0/1 时，数值有效。
2 对于总线系统，该位置在参考点位置附近（返回 LPOS 时停下来的位置）。

N800 ~N807	SUERR1~8
	SUERR1~8 1~8 轴跟踪误差
N820 ~N827	OUTPS1~8
	OUTPS1~8 系统经过电子齿轮比后输出给 1~8 轴驱动器的脉冲数
N850 ~N857	第 1~8 轴减速档块到参考点的距离
N860 ~N867	1~8 轴绝对编码器数值
N870 ~N877	1~8 轴绝对编码器通讯超时计数器
N880 ~N887	1~8 轴绝对编码器通讯超时计数器最大值
N900 ~N901	PLC 堆栈状态
N902	PLC 公共总线状态
N903	断点地址
N904	PLC 阶段标志（内部状态）
N905	主轴 1 脉冲累计
	主轴原始反馈脉冲累计
	注 系统上电后向 FPGA 发送找一转信号指令，只有一转信号出现后，才会有反馈脉冲。
N906	余加工头数
N907	螺纹长轴方向同步主轴位置（范围：0~1048575）（内部数据）
N908	螺纹长轴方向同步时 Z 轴位置（um）（内部数据）
N911	主轴 2 脉冲累计
	主轴 2 原始反馈脉冲累计

	注 系统上电后向 FPGA 发送找一转信号指令，只有一转信号出现后，才会有反馈脉冲。
N915	预读控制器负载 (%) (内部数据) 如果该数值较小，表明预读速度跟不上进给速度。
N916	主控制周期负载 (%) (内部数据)
N917	主控制周期最大负载 (%) (内部数据) 如果主控制周期负载较大，那可能由于相应准备数据的时间较短，导致预读速度跟不上进给速度。
N920	最后一次自动模式运行的程序段落号
N925	与前一段夹角 当前段与上一段夹角。未启动加工时的数据无意义 (单位: 0.001 度)。
N926	与后一段夹角 当前段与下一段夹角。未启动加工时的数据无意义 (单位: 0.001 度)。
N927	小于拐角角度的最大角度 刀具不减速 (小于参数 P6453 设定的角度，切削时程序不减速) 的最大程序段夹角。每次启动加工时清零 (单位: 0.001 度)。
N928	最大角度处程序段落号 与 N927 显示的最大角度对应。此处段落号指的是“:PN”功能所显示的段落号。
N930	绝对编码器通讯寄存器 R0030H 单元
N931	绝对编码器通讯寄存器 R0032H 单元
N932	绝对编码器通讯寄存器 R0034H 单元
N933	绝对编码器通讯寄存器 R0038H 单元
N934	绝对编码器通讯寄存器 R003AH 单元
N935	绝对编码器通讯寄存器 R003CH 单元
N940	第 1 手轮转速
N941	第 2 手轮转速
N970	Itp bits (内部数据)
N971	INT0 干扰计数 (INT0 中断，但 FPGA 0x20 单元为 0)

N972	ITP 干扰计数 (INT1 中断, 但 FPGA 0x62 单元无变化)
N973	ITP 未知异常计数 (INT1 中断, FPGA 0x62 单元有变化, 但差值不为 1)
N974	INT0 干扰计数 (INT0 中断, 但 FPGA 0x22 单元 BIT1 为 0)
N975	ITP 干扰计数 2 (INT1 中断, FPGA 0x22 单元 BIT0 为 0)
N979	Counter value when start interpolation (内部数据)
N980	Interpolation data 0 (内部数据)
N981	Interpolation data 1 (内部数据)
N982	Interpolation data 2 (内部数据)
N983	Times of over loads (内部数据)
N984	PLC data 1 (内部数据)
N985	PLC data 2 (内部数据)
N986	PLC data 3 (内部数据)
N987	Servo bus exchange data time (内部数据)
N990	1/0--机床厂设置生效/未生效
N991	机床按键板信息
N992	机床按键板 485 串口干扰计数
N993	串口键盘复位计数
N994	串口键盘干扰计数
N995	MDI 按键板信息
N996	电池状态: 0-正常, 1-满电, 2-电压低后充电, 3-报警后充电 (<2.5V)

N997	保存 PLC 电子盘
N998	系统类型
N999	备份 PLC 程序

8.3.3 **FPGA 状态（FPGA 区）**

FP020							BUSERR
	0 BUSERR总线错误						
FP021	WDALM	PFI	EXPALM				
	7 WDALM看门狗报警						
	6 PFI 电源+5V 电压低报警						
	5 EXPALM 外部电源+24V 电压低报警						
FP02e	2E~2F 单元（扩展板标识单元）						
FP030	30~31 单元（绝对编码信息）						
FP032	32~33 单元（绝对编码信息）						
FP034	34~35 单元（绝对编码信息）						
FP038	38~39 单元（绝对编码信息）						
FP03a	3A~3B 单元（绝对编码信息）						
FP03c	3C~3D 单元（绝对编码信息）						
FP03e	3E~3F 单元（扩展板 FPGA 版本号单元）						
FP040	40~41 单元（高速 DI）						
FP050	50~51 单元（FPGA 特征单元）						
FP054	54~55 单元（FPGA 标识单元）						
FP056	56~57 单元（FPGA 修改次数（BIT3~BIT2），FPGA 发布日期年份（BIT1~BIT0））						
FP058	58~59 单元（FPGA 发布日期：月（BIT3~BIT2）/日（BIT1~BIT0））						
FP060	60~61 单元（ITP 节拍计数器）						

FP062	62~63 单元（ITP 计数器）							
FP0d8							M04	M03
FP0e0	E0~E1 单元（定时器数据单元）							
FP0e2							TEN1	TEN0
FP0e4						SEL2	SEL1	SEL0
FP0e6	E6~E7 单元（FPGA 版本号）							
FP0ec	PCLVL	PCSLVL	PCN	PCSN		PCPCS	PSEL1	PSEL0
	7	PCLVL	PC 原始信号极性					
	6	PCSLVL	PCS 原始信号极性					
	5	PCN	PC 信号输入取反					
	4	PCSN	PCS 信号输入取反					
	2	PCPCS	是否使用 PC、PCS 信号逻辑运算及取反控制机能					
	1	PSEL1	PC 和 PCS 信号控制逻辑选择					
	0	PSEL0	PC 和 PCS 信号控制逻辑选择					
FP0ed						PCAXIND2	PCAXIND1	PCAXIND0
	2	PCAXIND2	PC 信号选择（总线系统无此参数）					
	1	PCAXIND1	PC 信号选择（总线系统无此参数）					
	0	PCAXIND0	PC 信号选择（总线系统无此参数）					
FP0f6					OV8_N	OV4_N	OV2_N	OV1_N
FP0f7					ESP2_N	SP_N	ST	KEY
FP0fc								PCSREF1
	0	PCSREF1	（主轴 1）一转状态标志					
FP0fe	ESP3_N	H4	H3	H2	H1	X100	X10	X1
FP0ff	SP1ALM	SP1SR						
	7	SP1ALM	（主轴 1）报警信号					
	6	SP1SR	（主轴 1）转速到达信号					
FP100	1 轴指令数据累加							
FP102	1 轴 DDA 输出脉冲累加							
FP104	2 轴指令数据累加							

FP106	2 轴 DDA 输出脉冲累加						
FP108	3 轴指令数据累加						
FP10a	3 轴 DDA 输出脉冲累加						
FP1fc							PCSREF2
	0 PCSREF2 (主轴 2) 一转状态标志						
FP1ff	SP2ALM	SP2SR					
	7 SP2ALM (主轴 2) 报警信号						
	6 SP2SR (主轴 2) 转速到达信号						

9 兼容老版本的参数和诊断补充说明

本系统“参数”和“诊断”页面在 K100Ti-D 系统基础上做了较大改进。为了使原 K100Ti-D 用户能快速适应新产品，本系统支持使用 K100Ti-D 的方式来显示和操作参数和诊断页面。
兼容老版本的“简化参数页面”和“简化诊断页面”设置步骤如下：

- 1 将系统参数 P410 设置为 2
 - 2 同时按下【切换】和【O】键重启系统
- 若要恢复增强版本的“参数”和“诊断”页面，同时按下【切换】和【N】键重启系统

9.1 简化参数说明

其中 P001~P060 显示内容兼容 K100Ti-D 系统参数，P061 之后的为新增参数。

001	MSPL	MOT	MESP1					
	[默认设置] 01100000							
7	MSPL	面板上的急停、进给保持、主轴暂停开关是否有效						
		0: 有效						
		1: 无效						
6	MOT	选择是否检查硬限位						
		0: 是						
		1: 否						
5	MESP1	是否禁止 X2.4 为急停开关 1						
		0: 否						
		1: 是						
002	ZRSZ	ZRSX			DALZ	DALX	DIRZ	DIRX
	[默认设置] 11000000							
7	ZRSZ	Z 轴有无机械零点						
		0: 无						
		1: 有						
6	ZRSX	X 轴有无机械零点						
		0: 无						
		1: 有						
3	DALZ	驱动器 1/0 电平报警						
		0: 驱动器 1 电平报警						
		1: 驱动器 0 电平报警						
2	DALX	驱动器 1/0 电平报警						
		0: 驱动器 1 电平报警						
		1: 驱动器 0 电平报警						

注
如果相应轴是伺服总线轴，那么设置为 1 表示需要接入该轴，0 表示不接。

- 1 DIRZ Z 轴电机旋转方向选择
- 0: 正向

- 1: 反向
- 0 DIRX X 轴电机旋转方向选择
- 0: 正向
- 1: 反向

003					KSGN	ZLOK	TSGN	
-----	--	--	--	--	------	------	------	--

- [默认设置] 00001100
- 3 KSGN 输出脉冲时是否保持符号
- 0: 不保持
- 1: 保持
- 2 ZLOK 是否选择回零按键自保持
- 0: 否
- 1: 是
- 1 TSGN 宏达刀架到位信号电平类型
- 0: 高电平（常开）
- 1: 低电平（常闭）

注

当使用排刀时，请选择宏达刀架。如果不能完成换刀，只需更改 TSGN 即可。

004	SANG	HPG	XRC	OV_EXT	MZRN2	MZRN1		
-----	------	-----	-----	--------	-------	-------	--	--

- [默认设置] 11000000
- 7 SANG 模拟主轴机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效
- 6 HPG 手轮机能是否有效
- 0: 无效
- 1: 有效
- 5 XRC X 轴编程模式
- 0: 直径编程
- 1: 半径编程
- 4 OV_EXT 选择外部倍率开关
- 0: 无效
- 1: 有效
- 3 MZRN2 选择 Z 轴回零按键方向
- 0: 正向
- 1: 负向
- 2 MZRN1 选择 X 轴回零按键方向
- 0: 正向
- 1: 负向

005	X 轴指令倍乘比							
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--

- [数据范围] 1~65535
- [默认设置] 1

注 如果输入值为 0，系统自动更正为 1。	
006	Z 轴指令倍乘比 [数据范围] 1~65535 [默认设置] 1 注 如果输入值为 0，系统自动更正为 1。
007	X 轴指令分频系数 [数据范围] 1~65535 [默认设置] 1 注 如果输入值为 0，系统自动更正为 1。
008	Z 轴指令分频系数 [数据范围] 1~65535 [默认设置] 1 注 如果输入值为 0，系统自动更正为 1。
009	X 轴快速速率 [数据范围] 0~99999.999 [数据单位] 毫米/分或英寸/分 [默认设置] 8000.000
010	Z 轴快速速率 [数据范围] 0~99999.999 [数据单位] 毫米/分或英寸/分 [默认设置] 10000.000
011	X 轴反向间隙补偿量 [数据范围] 公制：-8.000~8.000 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 0.000
012	Z 轴反向间隙补偿量 [数据范围] 公制：-8.000~8.000 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 0.000
013	X 轴回零后自动坐标系设定的坐标值 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 0.000

014	Z 轴回零后自动坐标系设定的坐标值 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 0.000
015	X 轴正向行程限位 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 99999.999 注 1 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。 2 当“XRC”（第 83 页 P0003.0 或第 173 页 P004.5）设为 1 时输入半径值，当 XRC 设为 0 时输入直径值。
016	Z 轴正向行程限位 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] 99999.999 注 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。
017	X 轴负向行程限位 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] -99999.999 注 1 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。 2 当“XRC”（第 83 页 P0003.0 或第 173 页 P004.5）设为 1 时输入半径值，当 XRC 设为 0 时输入直径值。
018	Z 轴负向行程限位 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫米或英寸 [默认设置] -99999.999 注 超过行程限位后，系统停止插补输出，精确停止到行程限位处。
019	X 轴快速独立运动时的加减速时间常数 [数据范围] 0~±99999.999 [数据单位] 毫秒 [默认设置] 250
020	Z 轴快速独立运动时的加减速时间常数

	[数据范围] 0~±99999.999
	[数据单位] 毫秒
	[默认设置] 250
021	切削加减速时间常数
	[数据范围] 0~±99999.999
	[数据单位] 毫秒
	[默认设置] 200
022	切削速度初值
	[数据范围] 0~切削进给上限速度
	[数据单位] 毫米/分或英寸/分
	[默认设置] 0
	注 由于轴有直线轴和旋转轴之分，而两者的小数位数未必相同。合成速度或合成加速度都是按直线轴单位给定的，这种参数事先会按直线轴小数位数转化为最小单位的量。经转化为最小单位的数据量不再区分轴类型。例如：直线轴设定公制 4 位小数，旋转轴设定 3 位小数，那么指令直线轴 100mm/min 速度时，对旋转轴来说，就是 1000 度/min。（下同）。
023	保留
	[默认设置] 0
024	保留
	[默认设置] 0
025	切削进给上限速度
	[数据范围] 0~最大切削速度
	[数据单位] 毫米/分或英寸/分
	[默认设置] 15000.000
026	快速倍率最低挡速率 F0
	[数据范围] 0~99999.999
	[数据单位] 毫米/分或英寸/分
	[默认设置] 200.000
027	回零低速
	[数据范围] 0.000~最大快速进给速度
	[数据单位] 毫米/分或英寸/分
	[默认设置] 200.000
028	保留
	[默认设置] 0
029	顺序号增量
	[数据范围] 0~9999
	[默认设置] 10
030	信号有效宽度
	[数据范围] 0~15
	[默认设置] 2

注 出厂标准设置为 2，开机时自动检查该参数，如果大于 15，自动设置为 2。								
031	主轴 1 档最大速度							
	[数据范围] 0~65535							
	[默认设置] 9999							
032	主轴 2 档最大速度							
	[数据范围] 0~65535							
	[默认设置] 9999							
033	恒线速控制下的主轴转速下限值							
	[数据范围] 0~9999							
	[数据单位] 转/min							
	[默认设置] 99							
034	换刀过程定时器							
	[数据范围] 0~99999999							
	[数据单位] 毫秒							
	[默认设置] 100000							
035	M 代码执行时间定时器							
	[数据范围] 0~99999999							
	[数据单位] 毫秒							
	[默认设置] 0							
036	TCKI	QSEL	AGEAR	QPSL	RVX	RSJG	SSGT	SAGT
	[默认设置] 01010000							
7	TCKI	选择刀位反馈信号检查						
		0: 不检查						
		1: 检查						
6	QSEL	起始角偏移以及复合多头攻丝/螺纹加工循环（G92/G93）机能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
5	AGEAR	选择主轴自动换档或者手动换档						
		0: 手动						
		1: 自动						
4	QPSL	卡盘机能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
3	RVX	后刀架机能选择						
		0: 不选择						
		1: 选择						
2	RSJG	复位时是否保持 M 输出						
		0: 不保持						
		1: 保持						
1	SSGT	选择防护门机能						

		0: 无效					
		1: 有效					
0	SAGT	选择防护门关闭有效电平					
		0: 高电平					
		1: 低电平					
037	宏达转塔刀架正转停止到反转锁紧输出的延迟时间						
	[数据范围]	0~99999999					
	[数据单位]	毫秒					
	[默认设置]	500					
038	宏达转塔刀架锁紧到位到反转锁紧停止的延迟时间						
	[数据范围]	0~99999999					
	[数据单位]	毫秒					
	[默认设置]	900					
039	总刀具数						
	[数据范围]	0~65535					
	[数据单位]	个					
	[默认设置]	4					
040	主轴制动输出到互锁解除的延时						
	[数据范围]	0~99999999					
	[数据单位]	毫秒					
	[默认设置]	0					
041	QPLS					SM23	SM21
	[默认设置]	01000000					
	7	QPLS	卡盘控制输出信号类型				
			0: 电平输出				
			1: 脉冲输出				
	2	SM23	M23 功能选择				
			0: 不选择				
			1: 选择				
	1	SM21	M21 功能选择				
			0: 不选择				
			1: 选择				
042	OFMD2		PUCH	SPK2			
	[默认设置]	00100000					
	7	OFMD2	选择刀补输入方式				
			0: 方式一				
			1: 方式二				
	5	PUCH	串口机能是否有效				
			0: 无效				
			1: 有效				
	4	SPK2	远程进给保持信号是否有效				
			0: 无效				

1: 有效								
043	QPIN					SANG2	RH_AUTO	AUTOR
[默认设置]		10001010						
7	QPIN	卡盘控制是否检测卡紧信号						
		0: 不检测						
		1: 检测						
2	SANG2	模拟主轴特殊控制功能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
1	RH_AUTO	选择自动润滑机能						
		0: 无效						
		1: 有效						
0	AUTOR	在自动方式下，主程序中按复位键，光标跳转方式						
		0: 返回程序开头						
		1: 保持不变						
044			G10O		DOG			
[默认设置]		00101000						
5	G10O	G10 机能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
3	DOG	螺补机能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
045	主轴换档定时器 1							
[数据范围]		0~99999999						
[数据单位]		毫秒						
[默认设置]		800						
046	主轴换档定时器 2							
[数据范围]		0~99999999						
[数据单位]		毫秒						
[默认设置]		500						
047	主轴停止输出到主轴制动输出的延时							
[数据范围]		0~99999999						
[数据单位]		毫秒						
[默认设置]		0						
048	保留							
[默认设置]		0						
049	X 轴螺补间隔							
[数据范围]		0.000~99999.999						
[数据单位]		毫米或英寸						
[默认设置]		0.000						
050	Z 轴螺补间隔							

[数据范围] 0.000~99999.999

[数据单位] 毫米或英寸

[默认设置] 0.000

注

1 当“DOG”（第 82 页 P0002.2 或第 179 页 P044.3）设为 1 时，该参数有效。

2 螺距误差补偿量由 10000~10128 之间的参数设定。这些参数都是轴型数据，其中 10000 定义各轴螺距误差补偿原点，10001~10128 定义各点的螺距误差补偿量。

051

卡盘脉冲宽度

[数据范围] 0~99999999

[数据单位] 毫秒

[默认设置] 1000

052

自动润滑**打开**时间定时器

[数据范围] 0~99999999

[数据单位] 毫秒

[默认设置] 15000

053

自动润滑**关闭**时间定时器

[数据范围] 0~99999999

[数据单位] 毫秒

[默认设置] 1200000

054

		LINT			LUBPS		M05ZD
--	--	------	--	--	-------	--	-------

[默认设置] 00000000

5 LINT 排刀功能是否有效

0: 无效

1: 有效

2 LUBPS 润滑油液位检测功能

0: 无效

1: 有效

0 M05ZD M05 代码结束是否等待主轴制动结束

0: 不等待

1: 等待

056

串口波特率

[数据范围] 4800、9600、19200、38400、57600、115200

[默认设置] 115200

057

串口属性

[数据类型] 半字型

[默认设置] 822

注

设定量: BCD 输入，低三位的 BCD 码（B2~B0）分别指定串口的不同特性:

1 B0: 奇偶校验（0: 无校验，1: 奇校验，2: 偶校验）

2 B1: 数据停止位（1、2）

3 B2: 数据位（5、6、7、8）

058	保留							
[默认设置] 0								
059	保留							
[默认设置] 0								
060	保留							
[默认设置] 0								
061		IME	WOFC	WSFT	QGRH	MNREM	LRP	BASP
[默认设置] 01001001								
6	IME	拼音输入法功能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
5	WOFC	刀具磨损补偿功能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
4	WSFT	工件坐标系平移机能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
3	QGRH	快速绘图功能是否有效						
		0: 无效						
		1: 有效						
2	MNREM	工件计数掉电保持功能						
		0: 无效						
		1: 有效						
1	LRP	选择 G00 定位方式						
		0: G00 非直线定位						
		1: G00 直线插补定位						
0	BASP	输入行取消键功能						
		0: 取消所有输入						
		1: 作退格键使用						
062	OFSS2	ACDCMS	CCOFRE		VERT			EXSGT
[默认设置] 11000001								
7	OFSS2	刀补页面样式选择						
		0: 样式一						
		1: 样式二						
4	ACDCMS	选择加减速度参数单位						
		0: 直线轴单位“(米/分)/秒”，旋转轴单位“(100 转/分)/秒”						
		1: 毫秒						

注

1

ACDCMS 设为 1 时，直线轴和旋转轴的加减速单位都为“毫秒”，但意义不同：

(1)

直线轴：速度每变化 10 米/分所需时间

(2)

旋转轴：转速每变化 1000 转/分所需时间

2

该功能涉及以下参数：

(1)

P5112/P5113(回零平均加速度/减速度)

(2)

P5114/P5115(程序回零平均加速度/减速度)

(3)

P5212/P5213(手动平均加速度/减速度)

(4)

P5412/P5413(单步平均加速度/减速度)

(5)

P6430/P6431(切削平均加速度/减速度)

(6)

P6432/P6433(快速平均加速度/减速度)

(7)

P6434/P6435(刚性攻丝平均加速度/减速度)

(8)

P6438/P6439(数字螺纹切削主轴平均加速度/减速度)

(9)

P6440(快速独立运动时的加减速速度)

(10)

P6480/P6481(螺纹(包括 G93 攻丝)切削平均加速度/减速度)

(11)

P6483(螺纹让刀平均减速度)

5

CCOFRE

G76 圆弧旋出时，快速退尾机能是否有效

0：有效，即 G76 圆弧旋出时，不禁止快速退尾机能

1：无效，即 G76 圆弧旋出时，禁止快速退尾机能

3

VERT

按键板是否为立车控制

0：不是

1：是

0

EXSGT

防护门打开后，MDI/手动下是否可以转动主轴

0：不可以

1：可以

SPALMS	SPALMH	AGIN	AGIM	AGEARM	M19S	AGST	SP1ACH
--------	--------	------	------	--------	------	------	--------

[默认设置]

10111000

7

SPALMS

第一主轴报警单元机能是否有效

0：有效

1：无效

6

SPALMH

第一主轴报警单元有效电平

0：低电平有效

1：高电平有效

5

AGIN

自动换档时，何时检查档位反馈

0：出现新 S 指令时

1：总是检查

4

AGIM

主轴档位反馈信号有效电平

0：低电平有效

1：高电平有效

3

AGEARM

选择主轴通过 M 指令换档

0：S 命令换档

1：M 指令换档

- 2 M19S 第一主轴主轴定向功能
0: 无效
1: 有效
- 1 AGST 自动换档时, 是否需要手动参与
0: 否
1: 是
- 0 SP1ACH 第 1 主轴速度到达功能有效
0: 无效
1: 有效

064	MESP3	SPALSC	PSW	PSWH	LUBPSH	TM08	HPG	EHOF
-----	-------	--------	-----	------	--------	------	-----	------

[默认设置] 10011000

- 7 MESP3 是否禁止 X4.7 为急停开关 3
0: 否
1: 是
- 6 SPALSC 第一主轴报警信号来源选择
0: 基本 IO 接口
1: 主轴接口
- 5 PSW 压力低检测功能
0: 无效
1: 有效
- 4 PSWH 压力低检测信号有效电平选择
0: 低电平有效
1: 高电平有效
- 3 LUBPSH 润滑油液位检信号有效电平选择
0: 低电平有效
1: 高电平有效
- 2 TM08 换刀时是否关闭冷却液输出
0: 不关闭
1: 关闭
- 1 HPG 选择外部手轮
0: 无效
1: 有效
- 0 EHOF 选择外部手轮, 面板手轮方式是否有效
0: 否
1: 是

065	FCRPN	CCOFRE	NCCDMN					
-----	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

[默认设置] 00100000

- 7 FCRPN 复合固定循环中粗车子循环的“沿轮廓切出”阶段是否执行
0: 不执行
1: 执行
- 6 CCOFRE G76 圆弧旋出时, 快速退尾机能是否有效
0: 有效, 即 G76 圆弧旋出时, DIYI 不禁止快速退尾机能

1: 无效, 即 G76 圆弧旋出时, 禁止快速退尾机能


5 NCCDMN 复合固定循环中是否执行单调性检查

0: 不执行

1: 执行

067	螺纹切削加速时间常数
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	毫秒
[默认设置]	250
068	螺纹切削减速时间常数
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	毫秒
[默认设置]	500
069	螺纹让刀时间常数
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	毫秒
[默认设置]	100
070	螺纹让刀运动速度上限
[数据范围]	0.000~99999.999
[数据单位]	毫米/分或英寸/分
[默认设置]	12000
071	圆弧起点和终点极半径允许偏差量
[数据范围]	0.005~0.050
[数据单位]	微米
[默认设置]	15
072	圆弧或螺线插补精度
[数据范围]	0~65535
[数据单位]	纳米
[默认设置]	150
073	切削平滑系数
[数据范围]	0~4
[默认设置]	0
074	切削平滑阶数
[数据范围]	0~64
[默认设置]	10
075	保留
[默认设置]	0
076	手轮或单步速率限制
[数据范围]	0~最大快速进给速度
[数据单位]	毫米/分或英寸/分
[默认设置]	5000
077	反向间隙补偿速率

	[数据范围]	1~100
	[数据单位]	毫米/分或英寸/分
	[默认设置]	100
078	屏保等待时间	
	[数据范围]	0~9999 (等于 0 时不进入屏保状态)
	[数据单位]	分钟
	[默认设置]	0
079	刀具磨损补偿最大值	
	[数据范围]	0~10000.000
	[数据单位]	毫米或英寸
	[默认设置]	10.000
080	刀补 C 微小移动量省略极限	
	[数据范围]	0~65535
	[数据单位]	微米
	[默认设置]	0

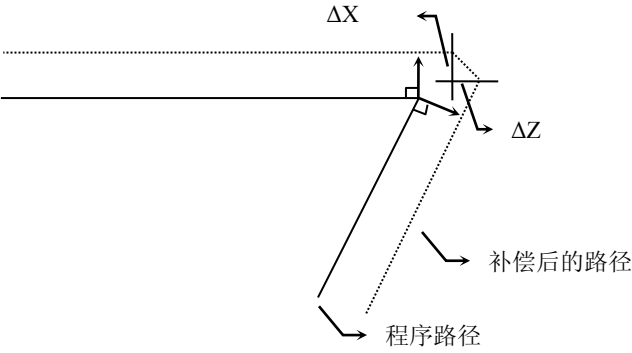

如上图所示，如果 $\Delta X < \text{CRCDL}$ 且 $\Delta Z < \text{CRCDL}$ ，那么微小移动量将被忽略。这使得工件在拐角处不受停刀的影响。

081	X 轴回零快速速率	
	[数据范围]	0~最大快速进给速度
	[数据单位]	毫米/分或英寸/分
	[默认设置]	4000
082	Z 轴回零快速速率	
	[数据范围]	0~最大快速进给速度
	[数据单位]	毫米/分或英寸/分
	[默认设置]	6000
083	X 轴类型	
	[数据范围]	0~4
	[默认设置]	0
084	Z 轴类型	
	[数据范围]	0~4
	[默认设置]	0
085	X 轴脉冲输出方式	
	[数据范围]	0~2

	[默认设置] 0
086	Z 轴脉冲输出方式
	[数据范围] 0~2
	[默认设置] 0
087	主轴 1 编码器线数
	[数据范围] 0~99999999
	[默认设置] 1024
088	主轴 3 档最大速度
	[数据范围] 0~65535
	[默认设置] 9999
089	主轴 4 档最大速度
	[数据范围] 0~65535
	[默认设置] 9999
090	主轴换挡低速
	[数据范围] 0~65535
	[默认设置] 32
091	主轴 1 编码器齿数
	[数据范围] 0~65535
	[默认设置] 1
092	主轴 1 主轴齿数
	[数据范围] 0~65535
	[默认设置] 1

$$\text{主轴转速} = \text{编码器转速} \times \frac{\text{编码器齿数}}{\text{主轴齿数}}$$

9.1.1 复用参数

参数第二页中的参数（P021~P040）包括复用功能。上文中的 P020~P040 参数注释是取零盘后的标准功能，下面介绍这些参数对应的复用功能。若光标在位选中模式时，按[切换]键仅切换到字节选中模式；只有当光标在数据参数上时，按[切换]键才可切换到复用参数页面。

021'	G71 和 G72 的切削深度
	[数据范围] 0.000~99999.999
	[数据单位] 毫米或英寸
	[默认设置] 0
022'	G71 和 G72 的退刀量
	[数据范围] 0.000~99999.999
	[数据单位] 微米
	[默认设置] 500
023'	G73 在 X 轴向的总切削量
	[数据范围] 0~±99999.999
	[数据单位] 微米
	[默认设置] 1000

024'	G73 在 Z 轴向的总切削量
	[数据范围] 0~±99999.999
	[数据单位] 微米
	[默认设置] 2000
025'	G73 的循环切削次数
	[数据范围] 2~99999999
	[数据单位] 次
	[默认设置] 2
026'	G74 和 G75 的退刀量
	[数据范围] 0.000~99999.999
	[数据单位] 微米
	[默认设置] 500
027'	G76 精加工的重复次数
	[数据范围] 1~99
	[数据单位] 次
	[默认设置] 2
028'	保留
	[默认设置] 0
029'	G76 的刀尖角度
	[数据范围] 0、29、30、55、60、80
	[数据单位] 度
	[默认设置] 0
030'	G76 的最小切削深度
	[数据范围] 0.000~螺纹牙高
	[数据单位] 毫米或英寸
	[默认设置] 0.020
031'	G76 的精加工余量
	[数据范围] 0.000~螺纹牙高
	[数据单位] 微米
	[默认设置] 20
032'	G76 的切削方法
	[数据范围] 0、1、2、3
	[默认设置] 0
033'	G76 的螺纹起点类型选择
	[数据范围] 0、1
	[默认设置] 0
034'	G76 的旋入系数
	[数据范围] 1.2~99999.999
	[默认设置] 2.000
035'	G76 的旋出系数
	[数据范围] 1.2~99999.999

	[默认设置] 2.000
036'	保留
	[默认设置] 0
037'	保留
	[默认设置] 0
038'	保留
	[默认设置] 0
039'	保留
	[默认设置] 0
040'	保留
	[默认设置] 0

9.1.2 简化参数与全部参数对照表

序号	简化参数号	全部参数号	参数功能
1	P001.7	K0.1K0.4K0.7	MSPL
2	P001.6	K3.5	MOT
3	P001.5	K0.0	MESP1
4	P002.7	P0405-2.5	ZRSZ
5	P002.6	P0405-1.5	ZRSX
6	P002.5	P5130-2	ZCZ
7	P002.4	P5130-1	ZCX
8	P002.3	P1105-2.5	DALZ
9	P002.2	P1105-1.5	DALX
10	P002.1	P1105-2.7	DIRZ
11	P002.0	P1105-1.7	DIRX
12	P003.3	P0400.5	KSGN
13	P003.2	K002.5	ZLOK
14	P003.1	K016.1	TSGN
15	P004.7	P0001.4	SANG
16	P004.6	P0001.3	HPG
17	P004.5	P0003.0	XRC
18	P004.4	K010.3	OV_EXT
19	P004.3	K001.1	MZRN2
20	P004.2	K001.0	MZRN1
21	P005	P1110-1	X 轴指令倍乘比
22	P006	P1110-2	Z 轴指令倍乘比
23	P007	P1111-1	X 轴指令分频系数
24	P008	P1111-2	Z 轴指令分频系数
25	P009	P0711-1	X 轴快速速率
26	P010	P0711-2	Z 轴快速速率
27	P011	P2625-1	X 轴反向间隙补偿量

序号	简化参数号	全部参数号	参数功能
28	P012	P2625-2	Z 轴反向间隙补偿量
29	P013	P0510-1	X 轴回零后自动坐标系设定的坐标值
30	P014	P0510-2	Z 轴回零后自动坐标系设定的坐标值
31	P015	P0610-1	X 轴正向行程限位
32	P016	P0610-2	Z 轴正向行程限位
33	P017	P0611-1	X 轴负向行程限位
34	P018	P0611-2	Z 轴负向行程限位
35	P019	P6440-1	X 轴快速独立运动时的加减速时间常数
36	P020	P6440-2	Z 轴快速独立运动时的加减速时间常数
37	P021	P6430	切削加减速时间常数
38	P022	P0710	切削速度初值
39	P023	—	保留
40	P024	—	保留
41	P025	P0713	切削进给上限速度
42	P026	P0712	快速倍率最低挡速率 F0
43	P027	P5120	回零低速
44	P028	—	保留
45	P029	P2311	顺序号增量
46	P030	P2110	信号有效宽度
47	P031	D0040	主轴 1 档最大速度
48	P032	D0044	主轴 2 档最大速度
49	P033	P2717	恒线速控制下的主轴转速下限值
50	P034	T003	换刀过程定时器
51	P035	T000	M 代码执行时间定时器
52	P036.7	K016.7	TCKI
53	P036.6	P6300.6	QSEL
54	P036.5	K004.0	AGEAR
55	P036.4	K008.0	QPSL
56	P036.3	K016.4	RVX
57	P036.2	P2100.5	RSJG
58	P036.1	K008.5	SSGT
59	P036.0	K008.6	SAGT
60	P037	T030	宏达转塔刀架正转停止到反转锁紧输出的延迟时间
61	P038	T032	宏达转塔刀架锁紧到位到反转锁紧停止的延迟时间
62	P039	D007	总刀具数
63	P040	T009	主轴制动输出到互锁解除的延时
64	P041.7	K008.2	QPLS
65	P041.2	K013.7	SM23
66	P041.1	K013.6	SM21
67	P042.7	P3202.6	OFMD2

序号	简化参数号	全部参数号	参数功能
68	P042.5	P0002.5	PUCH
69	P042.4	K014.5	SPK2
70	P043.7	K008.1	QPIN
71	P043.2	P2701.6	SANG2
72	P043.1	K007.0	RH_AUTO
73	P043.0	P5300.7	AUTOR
74	P044.5	P0001.1	G10O
75	P044.3	P0002.2	DOG
76	P045	T010	主轴换档定时器 1
77	P046	T011	主轴换档定时器 2
78	P047	T008	主轴停止输出到主轴制动输出的延时
79	P048	—	保留
80	P049	P2630-1	X 轴螺补间隔
81	P050	P2630-2	Z 轴螺补间隔
82	P051	T012	卡盘脉冲宽度
83	P052	T005	自动润滑打开时间定时器
84	P053	T006	自动润滑关闭时间定时器
85	P054.5	K016.5	LINT
86	P054.2	K009.2	LUBPS
87	P054.0	K014.6	M05ZD
88	P056	P0110	串口波特率
89	P057	P0111	串口属性
90	P058	—	保留
91	P059	—	保留
92	P060	—	保留
93	P061.6	P0005.7	IME
94	P061.5	P3200.0	WOFC
95	P061.4	P0500.7	WSFT
96	P061.3	P0005.0	QGRH
97	P061.2	K009.7	MNREM
98	P061.1	P0004.1	LRP
99	P061.0	P2301.5	BASP
100	P062.7	P3202.1	OFSS2
101	P062.6	P0005.4	ACDCMS
102	P062.5	P3301.6	CCOFRE
103	P062.3	K007.3	VERT
104	P062.0	K008.7	EXSGT
105	P063.7	K003.3	SPALMS
106	P063.6	K003.4	SPALMH
107	P063.5	K004.3	AGIN

序号	简化参数号	全部参数号	参数功能
108	P063.4	K004.4	AGIM
109	P063.3	K004.2	AGEARM
110	P063.2	K005.2	M19S
111	P063.1	K004.1	AGST
112	P063.0	K011.7	SP1ACH
113	P064.7	K000.2	MESP3
114	P064.6	K002.2	SPALSC
115	P064.5	K009.0	PSW
116	P064.4	K009.1	PSWH
117	P064.3	K009.3	LUBPSH
118	P064.2	K002.7	TM08
119	P064.1	K010.2	HPG
120	P064.0	K010.3	EHOF
121	P065.7	P3301.7	FCRPN
122	P065.6	P3301.6	CCOFRE
123	P065.5	P3301.5	NCCDMN
124	P067	P6480	螺纹切削加速时间常数
125	P068	P6481	螺纹切削减速时间常数
126	P069	P6483	螺纹让刀时间常数
127	P070	P6484	螺纹让刀运动速度上限
128	P071	P6450	圆弧起点和终点极半径允许偏差量
129	P072	P6451	圆弧或螺线插补精度
130	P073	P6457	切削平滑系数
131	P074	P6458	切削平滑阶数
132	P075	—	保留
133	P076	P5420	手轮或单步速率限制
134	P077	P2620	反向间隙补偿速率
135	P078	P2312	屏保等待时间
136	P079	P3220	刀具磨损补偿最大值
137	P080	P3210	刀补 C 微小移动量省略极限
138	P081	P5121-1	X 轴回零快速速率
139	P082	P5121-2	Z 轴回零快速速率
140	P083	P0412-1	X 轴类型
141	P084	P0412-2	Z 轴类型
142	P085	P1115-1	X 轴脉冲输出方式
143	P086	P1115-2	Z 轴脉冲输出方式
144	P087	P2710	主轴 1 编码器线数
145	P088	D0048	主轴 3 档最大速度
146	P089	D0052	主轴 4 档最大速度
147	P090	D0056	主轴换档低速

序号	简化参数号	全部参数号	参数功能
148	P091	P2718	主轴 1 编码器齿数
149	P092	P2719	主轴 1 主轴齿数
150	P021'	P3312	G71 和 G72 的切削深度
151	P022'	P3313	G71 和 G72 的退刀量
152	P023'	P3314	G73 在 X 轴向的总切削量
153	P024'	P3315	G73 在 Z 轴向的总切削量
154	P025'	P3316	G73 的循环切削次数
155	P026'	P3317	G74 和 G75 的退刀量
156	P027'	P3320	G76 精加工的重复次数
157	P028'	—	保留
158	P029'	P3321	G76 的刀尖角度
159	P030'	P3318	G76 的最小切削深度
160	P031'	P3319	G76 的精加工余量
161	P032'	P3322	G76 的切削方法
162	P033'	P3323	G76 的螺纹起点类型选择
163	P034'	P3324	G76 的旋入系数
164	P035'	P3325	G76 的旋出系数
165	P036'	—	保留
166	P037'	—	保留
167	P038'	—	保留
168	P039'	—	保留
169	P040'	—	保留

9.2 简化诊断信息

开机时同时按下[切换]和[O]键，诊断页面布局与 K100Ti-D 系统相同。

000	TCPI	M93I	N_DECX	M91I	T04	T03	T02	T01
7	TCPI	宏达刀架锁紧反馈输入信号						
6	M93I	M93 程序跳转功能输入信号						
5	N_DECX	X 轴减速输入信号						
4	M91I	M91 程序跳转功能输入信号						
3	T04	刀位反馈输入信号						
2	T03	刀位反馈输入信号						
1	T02	刀位反馈输入信号						
0	T01	刀位反馈输入信号						
001	QP	GEAR1	*DECZ	LUBLOW	T08	T07	T06	T05
7	QP	卡盘控制开关输入信号						
6	GEAR1	主轴档位 1 反馈输入信号						
5	*DECZ	Z 轴减速输入信号						
4	LUBLOW	润滑油压力检测输入信号						
3	T08	刀位反馈输入信号						

	2	T07	刀位反馈输入信号					
	1	T06	刀位反馈输入信号					
	0	T05	刀位反馈输入信号					
002		TW	台尾开关输入信号	GEAR2	SAGTI	N_ESP1	OV8_EXT	OV4_EXT
		OV2_EXT	OV1_EXT					
	7	TW	台尾开关输入信号					
	6	GEAR2I	主轴档位 2 反馈输入信号					
	5	SAGTI	防护门输入信号					
	4	N_ESP1	急停 1 输入信号					
	3	OV8_EXT	倍率开关输入信号					
	2	OV4_EXT	倍率开关输入信号					
	1	OV2_EXT	倍率开关输入信号					
	0	OV1_EXT	倍率开关输入信号					
003		N_LMZ	N_LPZ	N_LMX	N_LPX	N_ESP2	N_SP1	ST1
		SPLI						
	7	N_LMZ	Z 轴负向硬限位输入信号					
	6	N_LPZ	Z 轴正向硬限位输入信号					
	5	N_LMX	X 轴负向硬限位输入信号					
	4	N_LPX	X 轴正向硬限位输入信号					
	3	N_ESP2	急停 2 输入信号					
	2	N_SP1	暂停输入信号					
	1	ST1	启动按钮输入信号					
	0	SPLI	主轴保持控制输入信号					
004		N_ESP3	EH4	EH3	EH2	EH1	HX100	HX10
		HX1						
	7	N_ESP3	急停 3 输入信号					
	6	EH4	附加操作盒选择 4 轴输入信号					
	5	EH3	附加操作盒选择 3 轴输入信号					
	4	EH2	附加操作盒选择 2 轴输入信号					
	3	EH1	附加操作盒选择 1 轴输入信号					
	2	HX100	手轮脉冲当量输入信号					
	1	HX10	手轮脉冲当量输入信号					
	0	HX1	手轮脉冲当量输入信号					
005		ZD	ESPO	M05	RH	M08	STL	M04
		M03						
	7	ZD	主轴制动输出信号					
	6	ESPO	急停或驱动报警输出信号					
	5	M05	主轴停止输出信号					
	4	RH	润滑油开输出信号					
	3	M08	冷却液开输出信号					
	2	STL	系统自动运行输出信号					
	1	M04	主轴反转输出信号					
	0	M03	主轴正转输出信号					
006		FIN	M19	TWT	TWJ	QPS	QPJ	TCCW
		TCW						
	7	FIN	加工完成输出信号					
	6	M19	主轴定向输出信号					

	5	TWT	台尾退输出信号						
	4	TWJ	台尾进输出信号						
	3	QPS	卡盘松输出信号						
	2	QPJ	卡盘紧输出信号						
	1	TCCW	刀架反转输出信号						
	0	TCW	刀架正转输出信号						
007		M23	M21	MCNO	SAGTO	S04O	S03O	S02O	S01O
	7	M23	M23 输出信号						
	6	M21	M21 输出信号						
	5	MCNO	工件计数到输出信号						
	4	SAGTO	防护门输出信号						
	3	S04O	主轴档位输出信号						
	2	S03O	主轴档位输出信号						
	1	S02O	主轴档位输出信号						
	0	S01O	主轴档位输出信号						
008		W	U/6	Z/5	X/4	R/3	F/2	H/1	S/0
	7	W	MDI 面板按键诊断, 按键 W						
	6	U/6	MDI 面板按键诊断, 按键 U 或 6						
	5	Z/5	MDI 面板按键诊断, 按键 Z 或 5						
	4	X/4	MDI 面板按键诊断, 按键 X 或 4						
	3	R/3	MDI 面板按键诊断, 按键 R 或 3						
	2	F/2	MDI 面板按键诊断, 按键 F 或 2						
	1	H/1	MDI 面板按键诊断, 按键 H 或 1						
	0	S/0	MDI 面板按键诊断, 按键 S 或 0						
009		K	J	I/SLH	P	T/.	M/-	G/9	N/8
	7	K	MDI 面板按键诊断, 按键 K						
	6	J	MDI 面板按键诊断, 按键 J						
	5	I/SLH	MDI 面板按键诊断, 按键 I 或 SLH						
	4	P	MDI 面板按键诊断, 按键 P						
	3	T/.	MDI 面板按键诊断, 按键 T 或.						
	2	M/-	MDI 面板按键诊断, 按键 M 或-						
	1	G/9	MDI 面板按键诊断, 按键 G 或 9						
	0	N/8	MDI 面板按键诊断, 按键 N 或 8						
010		O/7	L	CRL	CRR	PGU	PGD	CRU	CRD
	7	O/7	MDI 面板按键诊断, 按键 O 或 7						
	6	L	MDI 面板按键诊断, 按键 L						
	5	CRL	MDI 面板按键诊断, 按键 CRL						
	4	CRR	MDI 面板按键诊断, 按键 CRR						
	3	PGU	MDI 面板按键诊断, 按键 PGU						
	2	PGD	MDI 面板按键诊断, 按键 PGD						
	1	CRU	MDI 面板按键诊断, 按键 CRU						
	0	CRD	MDI 面板按键诊断, 按键 CRD						

011	图形	调试	报警	诊断	参数	刀补	程序	位置
7	图形	MDI 面板按键诊断, 按键图形						
6	调试	MDI 面板按键诊断, 按键调试						
5	报警	MDI 面板按键诊断, 按键报警						
4	诊断	MDI 面板按键诊断, 按键诊断						
3	参数	MDI 面板按键诊断, 按键参数						
2	刀补	MDI 面板按键诊断, 按键刀补						
1	程序	MDI 面板按键诊断, 按键程序						
0	位置	MDI 面板按键诊断, 按键位置						
012	手轮+	手轮-	启动	快速	Z-	Z+	X-	X+
7	手轮+	MDI 面板按键诊断, 按键手轮+						
6	手轮-	MDI 面板按键诊断, 按键手轮-						
5	启动	MDI 面板按键诊断, 按键启动						
4	快速	MDI 面板按键诊断, 按键快速						
3	Z-	MDI 面板按键诊断, 按键 Z-						
2	Z+	MDI 面板按键诊断, 按键 Z+						
1	X-	MDI 面板按键诊断, 按键 X-						
0	X+	MDI 面板按键诊断, 按键 X+						
013	快速+	快速-	编辑	自动	录入	手动	回零	单步
7	快速+	MDI 面板按键诊断, 按键快速+						
6	快速-	MDI 面板按键诊断, 按键快速-						
5	编辑	MDI 面板按键诊断, 按键编辑						
4	自动	MDI 面板按键诊断, 按键自动						
3	录入	MDI 面板按键诊断, 按键录入						
2	手动	MDI 面板按键诊断, 按键手动						
1	回零	MDI 面板按键诊断, 按键回零						
0	单步	MDI 面板按键诊断, 按键单步						
014		CSCT	CITL	COVZ	CINP	CDWL	CMTN	CFIN
6	CSCT	是否正在等待主轴到达信号						
		0: 否						
		1: 是						
5	CITL	互锁信号是否为 ON						
		0: 否						
		1: 是						
4	COVZ	倍率是否为零						
		0: 否						
		1: 是						
3	CINP	是否正在进行在位检查						
		0: 否						
		1: 是						
2	CDWL	是否正在执行 G04 (暂停) 指令						
		0: 否						

- 1: 是
1 CMTN 是否正在执行轴运动指令
0: 否
1: 是
0 CFIN 是否正在执行 M、S、T 指令
0: 否
1: 是

015	STP	REST	EMS		RSTB			CSU
-----	-----	------	-----	--	------	--	--	-----

在自动循环运行时，程序终止，其停止运动的原因可通过此诊断号判断。

- 7 STP 是否停止运动
0: 否
1: 是
6 REST 复位是否为 ON
0: 否
1: 是
5 EMS 急停是否为 ON
0: 否
1: 是
3 RSTB MDI 复位键是否为 ON
0: 否
1: 是
0 CSU 内部使用

016	当前模拟主轴实际输出值							
-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

F0028~F0029 S 代码的 12 位数输出。

017			RFZ	RFX			PCZ	PCX
-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----

- RFZ Z 轴 RF 信号
RFX Z 轴 RF 信号
PCZ/PCX 回零时一转信号是否有效
0: 否
1: 是
回零过程中，压上减速开关再抬起显示变为零，当一转信号来时置 1。之后一直保持为 1。

018							ALMZ	ALMX
-----	--	--	--	--	--	--	------	------

ALMZ/ALMX 驱动器报警信号

- 0: 无效
1: 有效

019	HX		XS71_23		-X	+X		
-----	----	--	---------	--	----	----	--	--

- 7 HX 手轮选择 X 轴
0: 无效
1: 有效
5 XS71_23 机床侧的输入信号（XS71 插座第 23 管脚）
3 -X X 轴手动/单步/回零负向运动

1: 有效

0: 无效

1: 有效

020	HZ		XS71_17		-Z	+Z		
-----	----	--	---------	--	----	----	--	--

0: 无效

1: 有效

5 XS71 17 机床侧的输入信号 (XS71 插座第 17 管脚)

0: 无效

1: 有效

0: 无效

1: 有效

021	DRN							
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

0: 无效

1: 有效

022	MLK	MP2	MP1		SBK	BDT		
-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	--	--

0: 无效

1: 有效

MP2/MP1 手轮倍率选择

单步/手轮移动量按键	MP2	MP1
0.001 mm	0	0
0.01 mm	0	1
0.1 mm	1	0
1 mm	1	1

0: 无效

1: 有效

0: 无效

1: 有效

023	ZRN	*SSTP	SOR	SAR	FIN	ST	STLK	MIR1
-----	-----	-------	-----	-----	-----	----	------	------

0: 无效

1: 有效

0: 是

- 1: 否
- 5 SOR 主轴是否定向或换档
- 0: 否
- 1: 是

*SSTP, SOR, G0008, G0009 共同控制 NC 模拟量输出:

*SSTP	SOR	SIND/G0009	实际模拟量输出
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	R01I~R12I/G9G8
1	0	1	R01I~R12I/G9G8
1	1	1	R01I~R12I/G9G8

- 4 SAR 主轴转速是否到达
- 0: 否
- 1: 是
- 3 FIN M、S、T 是否结束
- 0: 否
- 1: 是

NC 执行 M, S, T 代码时, 设置 TF/F0002, MF/F0002, SF/F0002 标志和代码值到相应 F 接口; 然后等待 FIN 信号。在 PLC 程序中, 处理完 M, S, T 代码后, 应该通过 FIN 向 NC 发送一个正脉冲, 以通知 NC 其 M, S, T 代码结束。NC 检测到 FIN 信号后, 清除 TF/F0002, MF/F0002, SF/F0002 标志。如果没有 FIN 信号, NC 会等待, 即使当前程序段的运动指令已经完毕, 下一个程序段也不会执行。

- 2 ST 自动运行启动
- 0: 无效
- 1: 有效
- 1 STL 是否循环启动
- 0: 否
- 1: 是
- 0 MIRX X 轴镜像
- 0: 无效
- 1: 有效

024	ERS	RT	*SP	*ESP	*OV8	*OV4	*OV2	*OV1
7	ERS	外部复位						
		0: 无效						
		1: 有效						
6	RT	快速						
		0: 无效						
		1: 有效						
5	*SP	暂停						

- 0: 有效
1: 无效
- 4 *ESP 急停
- 0: 有效
1: 无效

*OV8~*OV1 自动进给倍率

倍率	150%	140%	130%	120%	110%	100%	90%	80%
*OV8~*OV1	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
倍率	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0
*OV8~*OV1	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

025	PN8	PN4	PN2	PN1	KEY	MD4	MD2	MD1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PN8~PN1 外部程序号选择

PN8~PN1	含义
0	无效
1~15	选择 O1~O15 加工程序

- 3 KEY 程序开关
- 0: 关
1: 开

MD4~MD1 方式选择控制

NC 工作方式按键	MD4~MD1/F71	ZRN/F69	ZRNP/F69
录入方式	0000	X	X
自动方式	0001	X	X
编辑方式	0011	X	X
手动方式	0101	0	0
回零方式	0101	1	0
程序回零	0101	1	1
手轮方式	0100	X	X

026	CDZ		AFL	OVC		SOVC	SOVB	SOVA
-----	-----	--	-----	-----	--	------	------	------

- 7 CDZ 倒角信号
- 0: 无效
1: 有效
- 5 AFL M、S、T 辅助功能锁
- 0: 无效
1: 有效
- 4 OVC 进给倍率取消
- 0: 有效
1: 取消。*OV8~*OV1/G0027 无效，倍率固定为 100%。

SOVC~SOVA 主轴倍率控制

主轴倍率	SOVC	SOVB	SOVA
50%	1	1	1
60%	1	1	0
70%	0	1	0
80%	0	1	1
90%	0	0	1
100%	0	0	0
110%	1	0	0
120%	1	0	1

027	X 轴跟踪误差
028	Z 轴跟踪误差
029	系统经过电子齿轮比后输出给 X 轴驱动器的脉冲数
030	系统经过电子齿轮比后输出给 Z 轴驱动器的脉冲数
031	系统类型

10 串口通信软件使用说明


串口通信软件采用“凯恩帝串口通信 5.0 版”。详细说明请参见软件自带的帮助信息。

解释

- 安装
- 运行环境
- 运行主界面

运行安装程序“凯恩帝串口通信 5.0 版安装程序.EXE”。

Windows 98/Windows2000/WindowsXP。

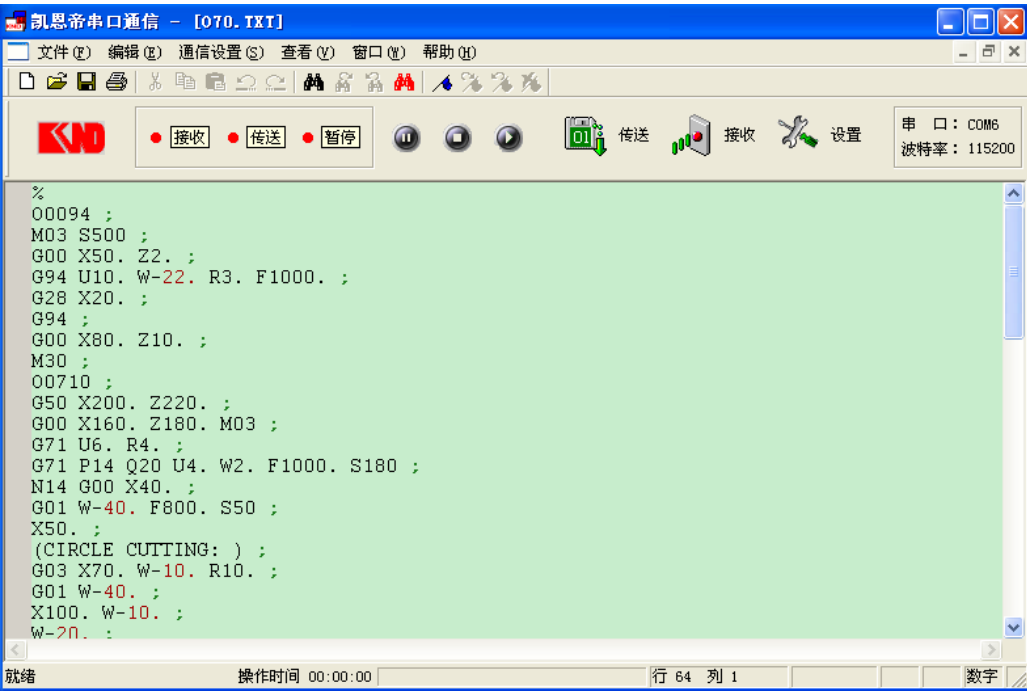

- 设置串口

点击【设置】按钮，弹出如下对话框。



用户可以对串口、波特率、数据位、停止位和校验位进行设置。

- 串口：COM1~COM9
- 波特率：4800/7200/9600/19200/38400/57600/115200bps
- 数据位：5~8 位
- 停止位：1 位/2 位
- 校验：无/奇校验/偶校验

注

设置时注意与 CNC 端保持一致，除串口和波特率外其余三项建议不要改变设置。

• 接收数据

- 点击【接收】按钮，使其呈凹陷状，表示软件处于接收状态。
- 操作串口连接的 CNC 端发送数据。
- 在数据接收完毕后，接收到的数据会显示在编辑框内。此时，可以点击菜单，保存或另存接收到的数据，也可以对接收到的数据进行更改后再次传送到 CNC 端。

• 传送数据

在编辑框内直接键入数据，或者点击菜单，打开一个文件到编辑框。在串口连接的 CNC 端置于接收状态之后，点击【传送】按钮向 CNC 端传送数据。

• DNC 加工

在串口连接的 CNC 端设置为 DNC 方式运行后，点击【传送】按钮，则编辑框内的程序数据将逐段传送至 CNC 端执行，同时可指示执行的进度。也可进行暂停传送、停止传送和继续传送等操作。

11

一级汉字表

啊阿埃挨哎唉哀皑癌蒿矮艾碍爱隘鞍氨安俺按暗岸胺案肮昂盎凹敖熬翱袄傲奥懊澳芭捌叭叭吧芭
 八疤巴拔跋靶把把坝霸罢爸白柏百摆佰败拜稗斑班搬扳般颁板版扮拌伴瓣半办办邦帮梆榜榜绑棒
 磅蚌镑傍苞苞包裹剥薄雹堡堡饱宝抱报暴豹鲍爆杯碑悲卑北辈背贝贝倍狈备惫焙被奔笨本笨崩
 绷甬泵蹦迸逼鼻比鄙笔彼碧蓖蔽毕毙毙币庇痹闭蔽弊必辟臂臂避陛鞭边编贬扁便变卞辨辩辨遍标
 彪膘表鳖憋别瘰彬斌濒滨宾殡兵冰柄丙秉饼炳病并玻菠播拨钵波博勃搏铂箔伯帛帛膊膊泊泊驳捕
 卜哺补埠不布步簿部怖怖猜裁材才财睬睬采彩菜蔡餐参蚕残惭惨灿苍仓仓沧藏操糙曹草厕策侧
 册测层蹭插又荏茶查碴擦察岔差詫拆柴豺搀掺蝉馋缠缠铲产阐颤昌猖场尝常长偿肠厂敞畅唱倡超
 抄钞朝嘲潮巢吵炒车扯撤掣彻澈郴臣辰尘晨忱沉陈趁衬撑称城橙成呈乘程惩澄诚承逞骋秤吃痴持
 匙池迟驰驰耻齿侈尺赤翅斥炽充冲虫崇宠抽酬畴畴愁筹仇绸瞅丑臭初出橱厨踟踟雏滁除楚础储
 矗矗触处揣川穿椽传船喘串疮窗幢床闯吹吹炊捶锤垂春椿醇唇淳纯蠢蠢绰疵茨磁雌辞慈瓷词此刺
 赐次聪葱囱匆从丛凑醋簇促蹕纂窜摧崔催脆粹粹翠村存寸磋撮搓措挫错搭达答瘩打大呆歹傣
 戴带殆代贷袋待逮怠耽担丹单郸掸胆旦氮但惮淡诞弹蛋当挡党荡档刀捣蹈倒岛祷到稻悼盗德
 得的蹬灯登等瞪凳邓堤低滴迪敌笛狄涤翟抵底地蒂第帝弟递缔颠掂滇滇点典筵筵电佃甸店帖奠
 淀殿碇刁雕凋刁掉吊钓调跌爹喋蝶迭谍叠丁叮叮钉顶鼎锭定订丢东冬董懂动栋恫恫冻洞兜抖斗陡
 豆逗痘都督毒犊独堵睹睹赌杜镀肚度渡妒端短锻段断缎堆兑队对墩吨蹲敦顿吨钝盾遁掇哆多夺垛
 躲朵躲舵舵惰堕蛾峨鹅俄额讹娥恶厄扼遏鄂饿恩而儿耳尔饵洱二贰发罚筏伐乏阀法珐藩帆番翻樊
 矾矾繁凡烦反返范贩犯饭泛坊芳芳肪防妨仿访放非啡飞肥匪诽吠肺废沸费芬酚吩氛纷纷坟
 焚汾粉奋份忿愤粪丰丰封枫峰峰峰风疯烽逢冯缝讽奉风佛否夫敷肤孵扶拂幅幅氟符伏俘服浮福祓
 弗甫抚辅俯釜斧脯腑腐赴副覆赋复付付阜父腹富富讣附妇缚咐噶嘎该改概钙盖盖干甘杆杆竿肝
 赶感秆敢赣冈钢缸缸纲岗港杠篙皋高膏羔糕搞搞稿告哥歌搁戈鸽胳膊割革葛格蛤阁隔个个各给
 根跟耕更庚羹埂耿梗工攻功恭龚供躬公宫弓巩拱贡共钩勾勾苟狗垢构购够辜菇咕箍估沽孤姑鼓
 古蛊骨谷股故顾固雇刮瓜刚寡挂褂乖拐怪棺关官观管馆罐惯灌贯光广逛瑰规圭硅归龟轨鬼诡
 癸桂柜跪贵刽辊滚棍锅郭国裹过哈骸孩海氦亥害骇酣憨邯韩含涵寒函喊罕翰撼捍旱憾悍汗汗
 夯杭航壕豪豪郝好耗号浩呵喝荷荷核禾和何合盒貉阍河涸赫褐鹤贺嘿黑痕很恨恨亨亨衡恒轰
 哄哄虹鸿洪宏弘红喉侯猴吼厚候后呼乎忽瑚壶胡胡瑚狐糊湖弧虎唬护互沪户花华桦猾滑画划化话
 槐徊怀淮坏坏环桓还还缓换患唤痪煊煊涣涣幻荒慌黄磺蝗簧皇惶惶晃晃恍慌灰挥挥徽恢徊回毁悔
 慧卉惠晦贿会烩汇讳诲绘昏昏魂浑混混活伙火获或惑霍货祸击圾基机畸稽稽箕肌饥迹激讥鸡
 姬绩缉吉极棘辑籍集及急疾汲即嫉级挤几脊己莳技冀季伎祭剂悸济寄寂计记既忌际妓继继嘉枷夹
 佳家加荚颊贾甲钾假稼价架驾嫁歼监坚尖笺间煎兼肩艰奸緘茧检束碱硷捡捡筒俭剪减荐檻鉴践贱
 见键箭件健舰剑钱渐溅涧建僵姜将浆江疆蒋浆奖讲匠酱降蕉椒礁焦胶交郊浇骄娇嚼搅较矫侥脚狡
 角皎缴绞剿教酵轿较叫窖揭接皆桔街阶截劫节桔杰捷睫竭洁结解姐戒藉芥界借介芥诫届中筋斤金
 今津襟紧锦仅谨进靳晋禁近烬浸尽劲荆蒺茎睛晶惊京惊精粳经井警景颈静境敬径径痉靖竟净炯
 窘揪究纠玖韭久灸九酒厥救旧臼舅咎就疚鞠拘狙疽居驹菊局咀矩举沮聚据据巨具距踞锯俱句惧炬
 剧捐鹃娟倦眷眷卷绢攫攫抉掘倔爵觉决决绝均菌钧军君峻俊竣浚郡骏喀咖卡咯开揩楷凯慨刊堪勘坎
 砍看康慷糠扛抗亢炕考烤烤靠珂柯棵磕颗科壳咳可渴克刻客课肯啃垦垦坑吭空恐孔控抠扣寇
 枯哭窟苦酷库裤夸垮垮跨跨块块块快宽宽匡筐狂框框矿眶况亏盔窥窥葵魁愧愧愧溃坤昆困困括
 扩廓阔拉拉喇蜡腊辣啦莱来赖蓝婪栏拦篮阑兰澜澜揽览懒缆烂滥琅榔榔郎朗浪捞劳牢佬佬酪
 烙涝勒乐雷雷磊磊累儡全掬肋类泪棱楞冷厘梨梨黎离离离李里鲤利莉荔栗栗丽厉励砾厉利俐
 俐俐痢立粒沥沥力璃哩俩联连连镰廉怜涟帘敛脸链恋炼练粮凉梁梁良两辆量晾亮凉撩聊僚僚僚寥

辽潦了撝僚廖料列裂烈劣猎琳林磷霖临邻鳞淋凛赁吝玲菱零龄铃伶铃凌灵陵岭领另令溜琉榴硫
 馏留刘瘤流柳六龙聋咙笼窿隆垄拢陇楼娄搂篓漏陋芦卢颅庐炉掬卤虏鲁麓碌露路赂鹿潞禄录陆戮
 驴吕铝侣旅履屡缕虑氯律率滤绿峦挛李滦卵掠略抡轮伦仑沦论论萝螺罗锣锣箩骡裸落洛骆络妈
 麻玛码蚂马骂嘛吗埋买麦卖迈脉瞒馒满蔓曼慢慢漫芒茫盲氓忙莽猫茅锚毛矛铆卯茂冒帽貌贸么
 玫枚梅霉霉煤没眉媒镁每美味寐妹媚门闷们萌蒙檬盟猛梦孟眯醚靡糜迷谜弥米秘觅泌蜜密冪棉
 眠绵冕免勉娩缅甸苗描瞄藐秒渺庙妙蔑灭民抵皿敏悯闽螟鸣铭名命谬摸摹蘑模膜磨魔抹末莫
 墨默沫漠寞陌谋牟某拇牡亩姆母墓暮募募慕木目睦牧穆拿哪呐纳那娜纳氛乃奶耐奈南男难囊挠脑
 恼闹淖馁馁内嫩能妮霓倪泥拟你匿膩逆溺焉拈年碾撵捻念娘酿鸟尿捏聂孽孽镊镍涅您柠狞凝宁
 拧泞牛扭钮纽浓浓农弄奴努怒女暖虐疟挪懦糯诺哦欧鸥殴藕呕偶沤沤趴爬怕怕琶拍排牌徘徊派攀
 潘盘磐盼畔判叛乓庞旁磅胖抛咆刨炮跑泡胚胚培裴陪赔佩沛喷盆砰抨烹澎彭蓬棚篷膨朋鹏
 捧碰砒砒霹批披劈毳毗啤脾疲皮匹痞僻屁譬篇偏片骗飘漂瓢票撇瞥拼频贫品聘乒坪萍萍平凭瓶评
 屏坡泼颇婆破魄迫粕剖扑铺仆莆葡菩蒲埔朴圃浦谱曝瀑期欺栖戚妻七凄漆柒沏其棋奇歧畦畸脐
 齐旗祈祁骑起岂乞企启契砌器气迄弃汽泣迄恰恰洽牵杆钎铅千迁签仟谦乾黔钱钳前潜潜浅遣塹嵌
 欠歉枪枪腔羌墙蔷强抢撬锹敲悄桥瞧乔侨巧撬撬翘峭俏窍切茄且怯窃钦侵亲秦琴勤芹禽禽寝沁青
 轻氢倾卿清擎晴情顷请庆琼穷秋丘邱球求囚酋迥迥区蛆曲驱屈渠渠娶娶龋趣去圈颧权醛泉全痊
 拳犬券劝缺缺瘸却鹊榷确雀裙群然燃冉染瓢壤壤壤让饶扰绕惹热壬仁人忍韧认刃纫纫扔仍戎戎
 茸蓉荣融熔溶溶冗揉柔肉茹蠕儒孺如辱乳汝入褥软阮蕊瑞锐闰润若弱撒洒萨腮鳃塞赛叁叁叁散
 桑嗓丧搔搔扫嫂瑟色涩森僧莎砂杀刹沙纱傻啥煞筛晒珊苫杉山删煽衫闪陕擅瞻膳善汕扇缮墒伤商
 赏晌上尚裳梢稍稍烧芍勺韶少哨邵绍奢赊蛇舌舌赦摄射慑涉社设申呻伸身深娠绅绅沈审婶甚肾
 慎渗声生甥牲升绳省盛剩胜圣师失狮施湿诗尸虱十石拾时什食蚀实识史矢使屎驶始式士世柿事
 拭誓逝势是嗜噬适仕侍释饰氏市恃室视试收手首守寿授售受瘦兽蔬枢梳殊抒输叔舒淑疏书赎孰熟
 薯暑署署蜀黍鼠属术述树束戍竖墅庶数漱恕刷耍摔衰甩帅栓拴霜双爽谁水睡唾吮瞬顺舜说硕朔烁
 斯撕嘶思私司丝死肆寺嗣四伺似饲已松耸怱颂送宋讼诵搜艘艘嗽苏酥俗素速粟粟塑塑溯溯诉肃酸蒜
 算虽随随绥髓碎岁穗遂隧崇孙损笋蓑梭唆缩琐琐锁所塌他它她塔獭挞蹢踏苔抬台泰酖太汰坍塌
 摊贪瘫滩坛檀痰潭谭谈坦毯袒碳探叹炭汤塘塘堂堂棠膛唐糖倘躺淌趟烫掏涛滔绹萄桃逃淘陶讨套特
 滕腾疼疼梯剔踢踢题题蹄蹄体替嚏惕涕剃屉天添填田甜恬舔腆挑条迢眺跳贴铁帖厅听泾汀廷停亭
 庭挺艇通桐酮瞳同铜彤童桶捅筒统痛偷投头透凸秃突图徒途涂屠土吐兔湍团推颓腿腿褪退吞屯臀
 拖托脱陀陀驮驼驼妥拓唾挖哇蛙洼娃瓦袜歪外豌弯湾玩顽丸烷完碗挽晚惋惋婉婉万腕汪王亡枉网
 往旺望忘妄威巍微危韦违桅围唯惟为潍维苇萎萎伟伪尾纬未蔚味畏胃喂魏位渭谓尉尉卫瘟瘟蚊文
 闻纹吻紊紊问嗡嗡翁挝蜗窝我斡卧握沃巫鸣鸣乌污诬屋无芜梧吾吴毋武五梧午舞伍坞戊雾晤
 物勿务误昔熙析西晒矽晰嘻吸锡牺稀息希悉膝夕惜熄烯溪汐犀橄袭席习媳喜铣洗系隙戏细瞎虾
 匣霞辖暇峡侠狭下厦夏吓掀掀先仙鲜纤咸贤衍舷闲涎弦嫌显险现献县腺馅宪陷限线相厢镶香箱
 襄湘乡翔祥详想响享项巷橡橡向象萧硝霄削哮器销消宵淆晓小孝校肖啸笑效楔些歇蝎鞋协挟携邪
 斜胁谐写械卸蟹懈泄泻谢屑薪芯铤欣辛新忻心信衅星腥猩惺兴刑型形邢行醒幸杏性姓兄凶胸匈汹
 雄熊休修羞朽嗅锈秀袖绣墟戌需虚嘘须徐许蓄酗叙旭序畜恤絮婿绪续轩喧宣悬旋玄选癣眩绚靴薛
 学穴雪血勋熏循旬询寻驯巡殉汛汛训迅迅压押鸦鸭呀丫芽牙蚜崖涯雅哑亚訝焉咽阉烟淹盐严研
 蜒岩延言颜阎炎沿奄掩眼衍演艳堰燕厌砚雁彦彦焰宴谚验殃央鸯秧杨扬佯痒痒洋洋阳氧仰痒痒漾
 邀腰妖瑶瑶尧遥遥姚咬吕药要耀柳噫耶爷野冶也页掖业叶曳腋夜液一壹医揖依依伊伊颐夷遗移
 仪胰疑沂宜姨彝椅蚁倚乙乙矣以艺抑易邑屹役役臆逸肆疫亦裔意毅忆义益溢诣议谊译异翌绎茵
 荫因殷音阴姻吟银淫寅饮尹引隐印英樱婴鹰应纛莹莹莹荧蝇迎赢盈影颖硬映哟拥佣雍庸雍雍踊踊
 咏泳涌永愚勇用幽悠悠忧尤由卹铀犹油游酉有友右佑釉诱又幼迂淤于孟榆虞愚與余俞逾逾逾逾
 隅隅娱雨与屿禹宇语羽玉域芋郁吁遇喻峪御愈欲狱育誉浴寓裕预豫馭鸳渊冤元垣袁原援辕园员圆
 猿源缘远苑愿怨院曰约越跃钥岳粤月悦阅耘云邕匀陨允运蕴酝晕韵孕匝砸杂栽栽灾宰栽再在咱攒

暂赞脏葬遭糟凿藻枣早澡蚤躁噪造皂灶燥责择则泽贼怎增憎曾赠扎渣札轧铡闸眨栅榨咋乍炸
诈摘斋宅窄债寨瞻毡詹粘沾盏斩辗崭展蘸栈占战站湛绽樟章彰漳张掌涨杖丈帐账仗胀瘴障招昭找
沼赵照罩兆肇召遮折哲蛰辙者锗蔗这浙珍斟真甄砧臻贞针侦枕疹诊震振镇阵蒸挣睁征铮争怔整拯
正政幀症郑证芝枝支吱蚰知肢脂汁之织职直植殖执值侄址指止趾只旨纸志摯擲至致置帙峙制智秩
稚质炙痔滞治室中盅忠钟衷终种肿重仲众舟周州洲洎粥轴肘帚咒皱宙昼骤珠株蛛朱猪诸诛逐竹烛
煮拄嘱嘱主著柱助蛀贮铸筑住注祝驻抓爪拽专砖转撰赚篆桩庄装妆撞壮状椎锥追赘坠缀淳准捉拙
卓桌琢茁酌啄着灼浊兹咨资姿滋淄孜紫仔籽滓子自渍字鬃棕踪宗综总纵邹走奏揍租足卒族祖诅阻
组钻纂嘴醉最罪尊遵昨左佐柞做作坐座